



WBA5P51050FM39749

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	56.943 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA5P51050FM39749	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	18.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2025, 31.385 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
7	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	225/45 R18 95Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46054104
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	56.943 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51050FM39749	Erstzulassung	18.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

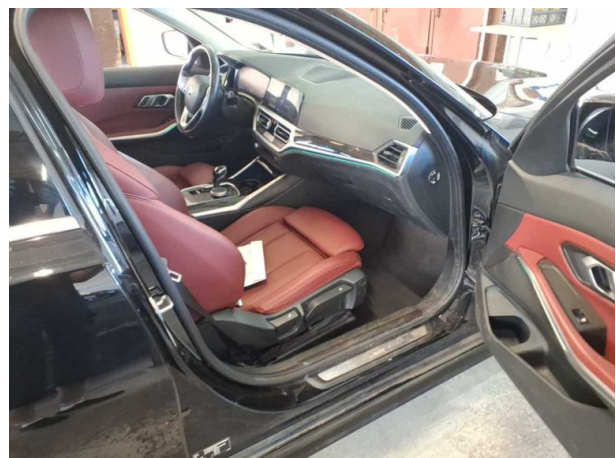


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

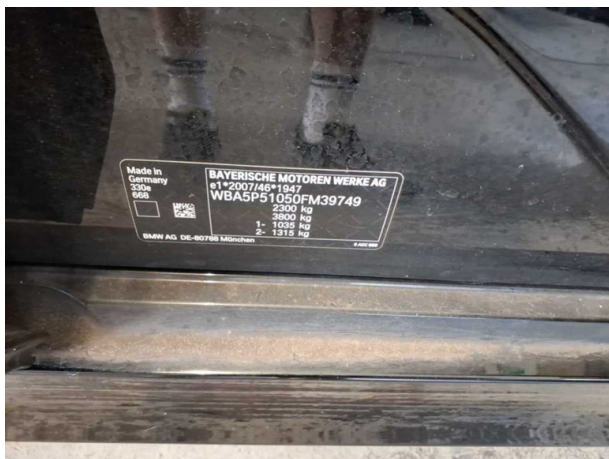


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

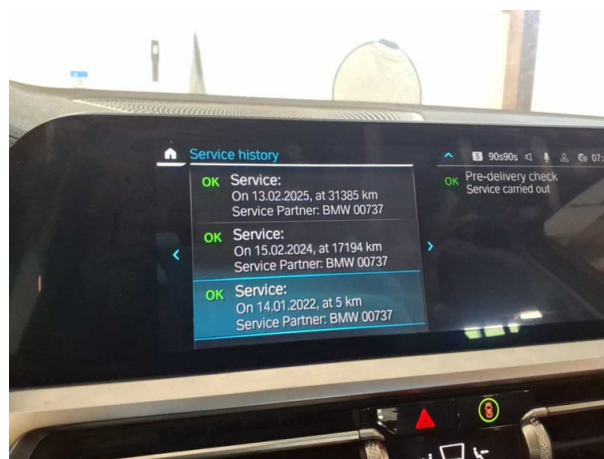


Abbildung 18: Sonstiges

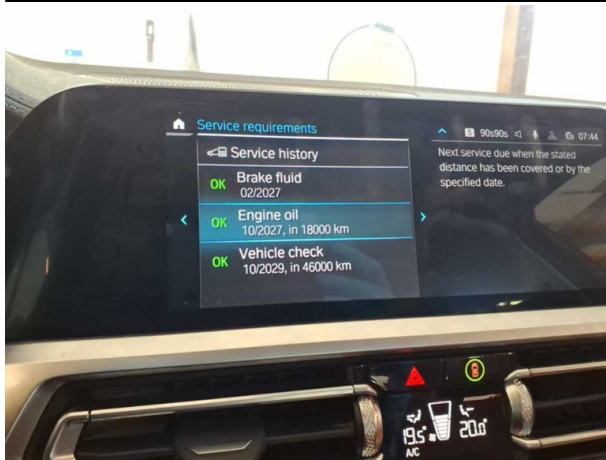


Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

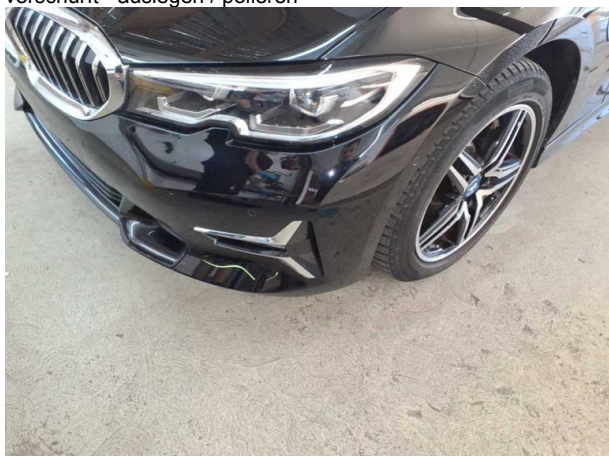

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschü...
- Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschü...
- Smart Repair

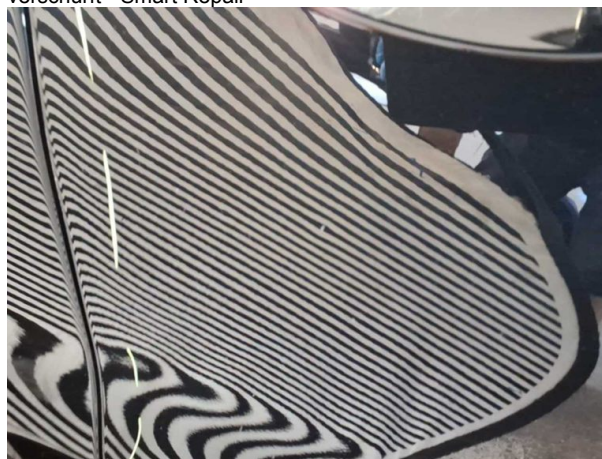

Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschü...
- Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dach, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA5P51050FM39749

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	56,943 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	18,000 km
Type / Model	330e	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WBA5P51050FM39749	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	18 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2025, 31,385 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Cover / polish
2	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
4	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
5	Door - front right side	Door edge - Scratched - Smart repair
6	2nd wheel set	1 tyre - Damaged - Replace
7	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Roof, Side panel - rear right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	225/45 R18 95Y	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46054104
Delivery date: 19 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330e	Mileage (Read)	56,943 km
Vehicle Identification number	WBA5P51050FM39749	First registration	18 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

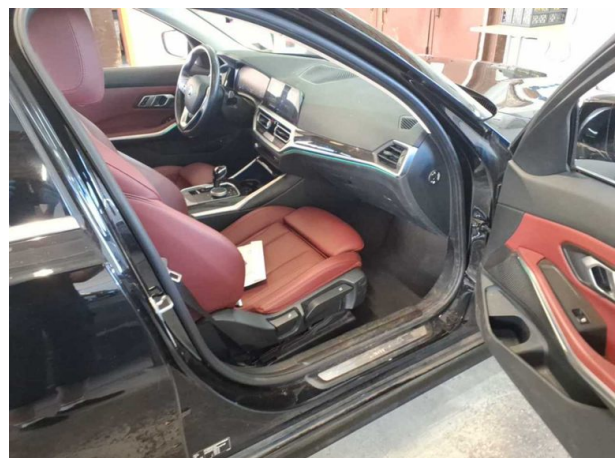


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.

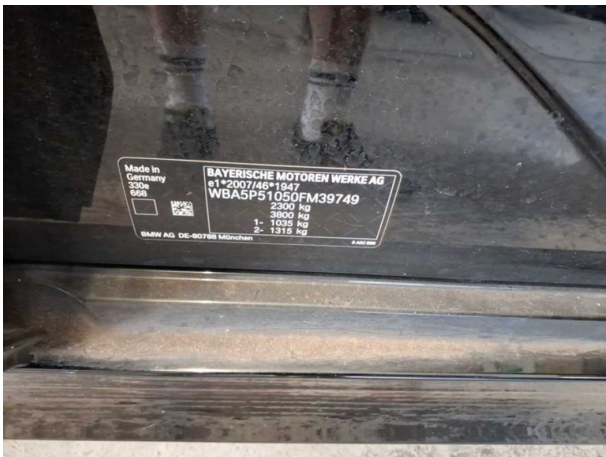


Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

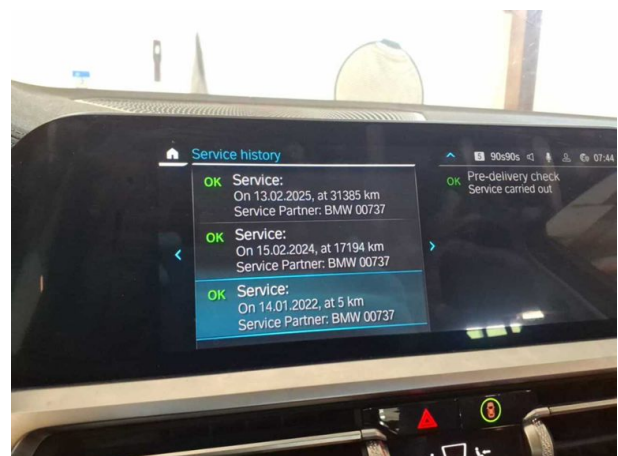


Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46054104
Delivery date: 19 Jun 2026

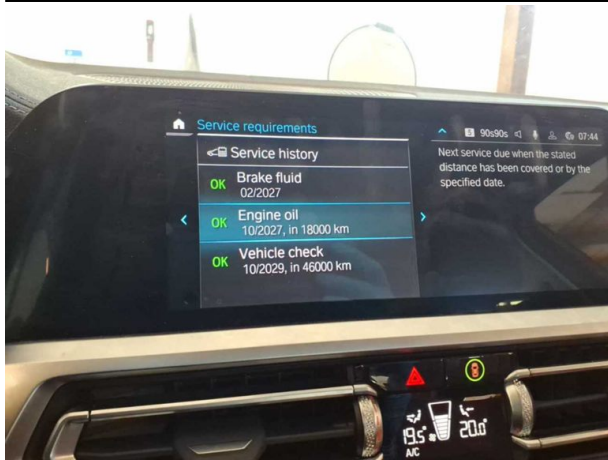


Figure 19: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

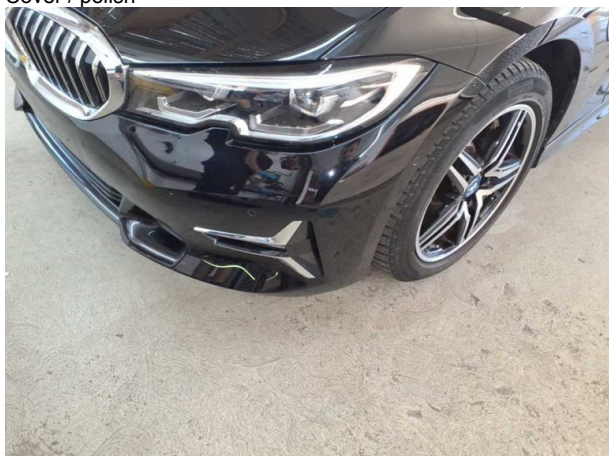

Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #6: 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46054104
Delivery date: 19 Jun 2026



Damage #9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage -
Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Roof, Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Roof, Side panel - rear right side, Door - rear right side

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -DE 0236E	Fahrgestell-Nummer:	WBA5P51050FM39749
Vertrags-Nummer:	78820080	Erstzulassung:	18.01.2022
Internes KZ:	15039364	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	1,500	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2300

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78820080
Amtliches Kennzeichen: HD -DE 0236E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.08.2024	9059899792	Sturmschaden	Dach hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
06.07.2023	9059855533	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78820080
Amtliches Kennzeichen: HD -DE 0236E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer