

L6TCX2E77NE024446

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.083 km
Hersteller	LYNC & CO	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	LYNK 01	HU	
Fahrgestellnummer	L6TCX2E77NE024446	Leistung / Hubraum	192 kW
Erstzulassung	15.12.2022	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen instandgesetzt
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren instandgesetzt
4	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Schlüssel ist zentral eingelagert)
Interieur - Hutablage (Halter rechts)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R20 100W	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R20 100W	Vredestein	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	LYNC & CO	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	LYNK 01	Laufleistung (abgelesen)	91.083 km
Fahrgestellnummer	L6TCX2E77NE024446	Erstzulassung	15.12.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	105 µm
2	Dachholm links	121 µm
3	Dachholm rechts	122 µm
4	Heckklappe/-tür	124 µm
5	Kotflügel links	135 µm
6	Kotflügel rechts	139 µm
7	Motorhaube	140 µm
8	Schweller links	61 µm
9	Schweller rechts	68 µm
10	Seitenwand links	129 µm
11	Seitenwand rechts	118 µm
12	Tür hinten links	136 µm
13	Tür hinten rechts	129 µm
14	Tür vorne links	131 µm
15	Tür vorne rechts	140 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Marcus Felgenträger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum

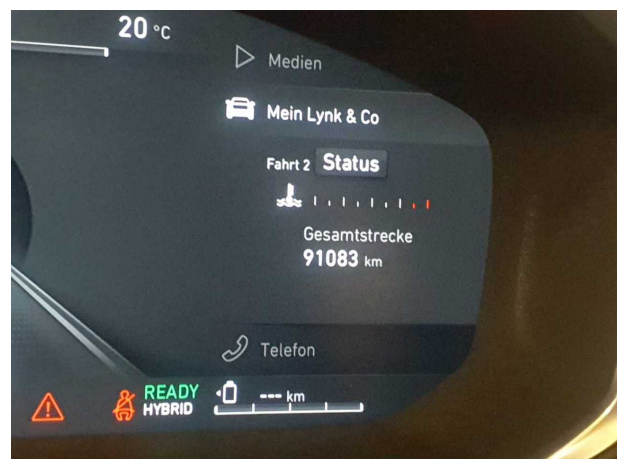


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

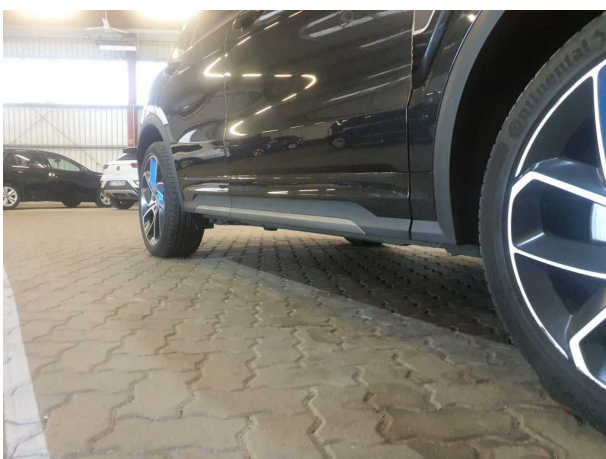


Abbildung 11: Schweller

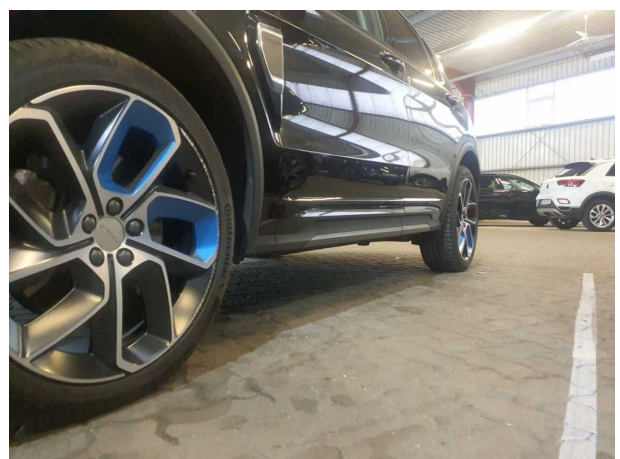


Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Typenschild



Abbildung 14: Montierte Bereifung

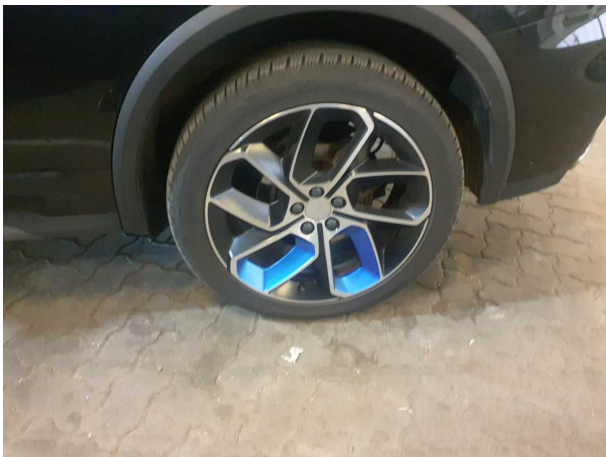


Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

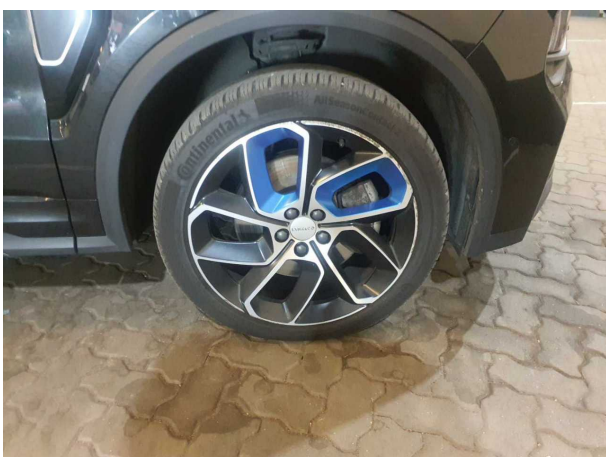


Abbildung 17: Montierte Bereifung

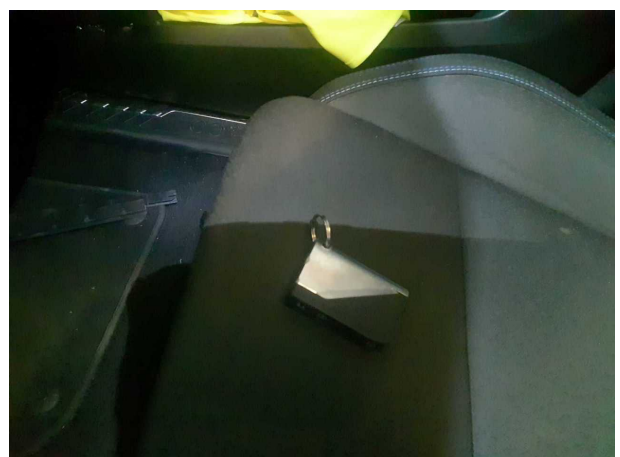


Abbildung 18: Dokumente

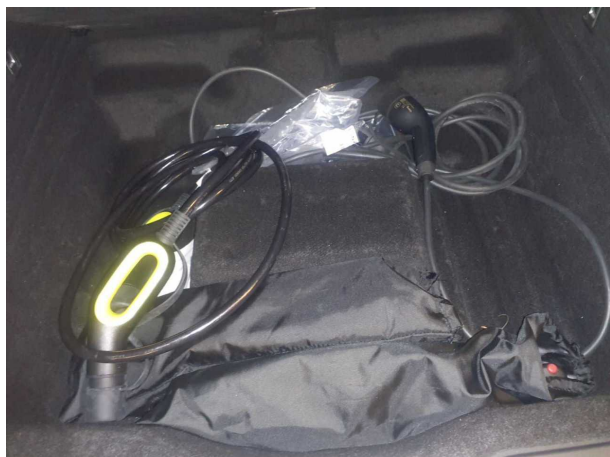


Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

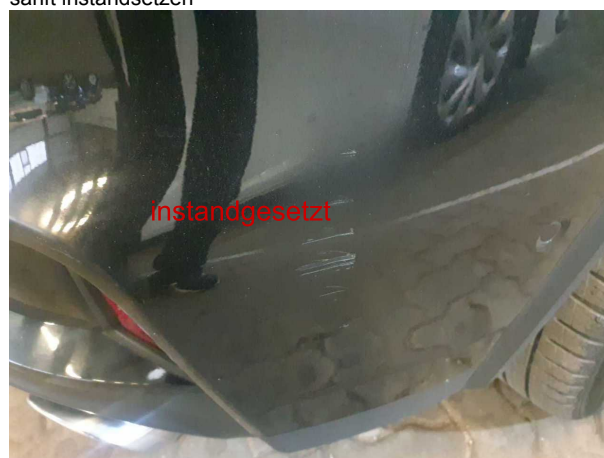

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

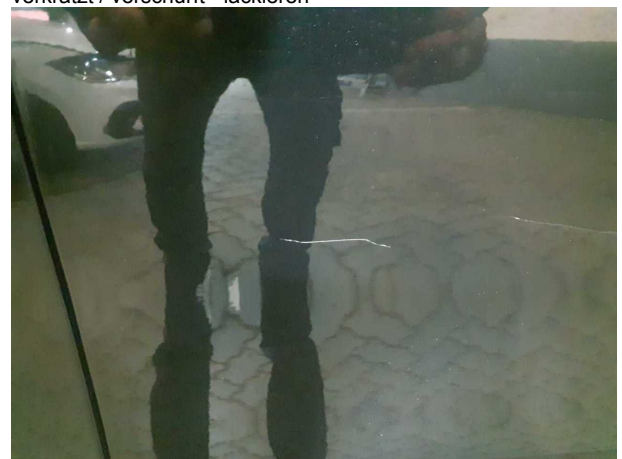

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

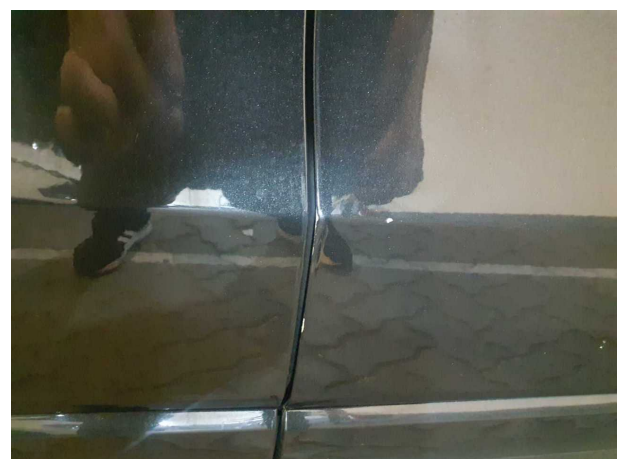


Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

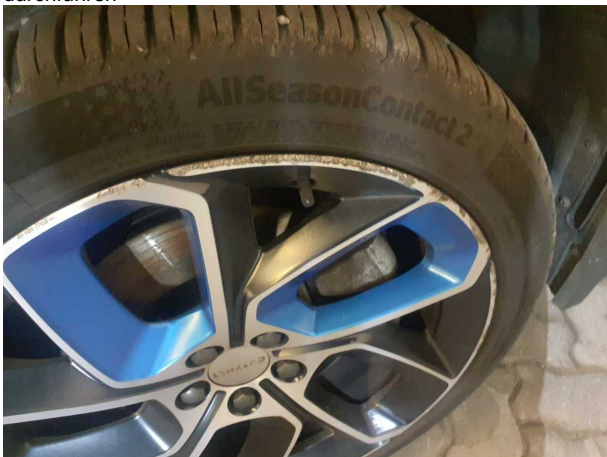

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

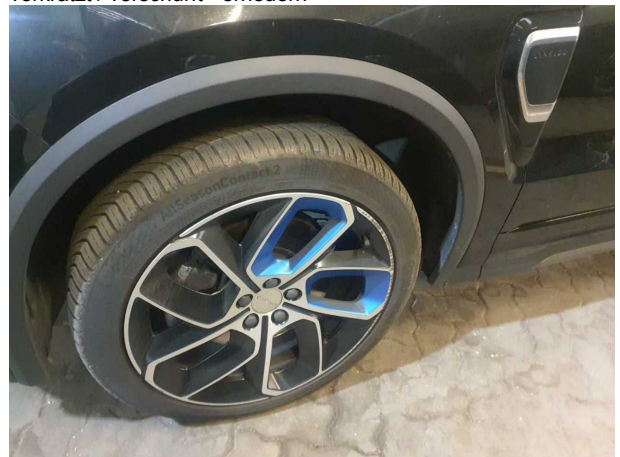

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

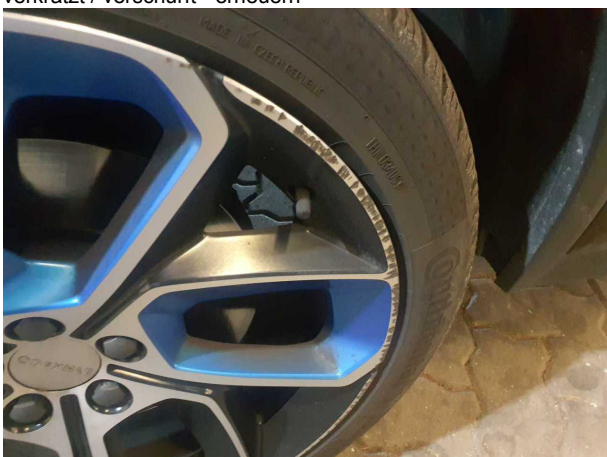

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern