

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **ERH VR33E** **FIN** **KNAC481AFR5199321**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2024	Letzte Zulassung	28.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Kombi
	Elektro 77,4 kWh GT Line		
	2WD		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5199321	HSN / TSN	2233 / ABA
DAT Europa-Code®	014251000350002	DAT Marktindex	DE002 6496
Km-Stand abgelesen	21222	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	56
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
	Elektrofrz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	YACHT BLUE / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 24.06.2026 (Besichtigung 24.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		59.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		6.530,59 EUR
Listenneupreis gesamt		66.520,59 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		35.538,16 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 33000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 21222 / -11778		
Laufleistungskorrektur	+	1.165,12 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	59,82 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		36.763,10 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	2.956,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		39.719,10 EUR
Wertminderung	-	1.700,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	14,92 EUR
Zwischensumme I		38.034,02 EUR
Zwischensumme II		38.034,02 EUR
Reparaturkosten (mit 283,99 EUR MwSt.)	-	1.778,68 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 5.788,67 EUR MwSt.)		36.250,00 EUR
Handelsspanne (mit 737,36 EUR MwSt.)	-	4.620,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 5.051,31 EUR MwSt.)		31.630,00 EUR
		36.255,35 EUR
		4.618,17 EUR
		31.637,18 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	1.789,76*			1.096,76
1113	Design-Paket	690,00*			229,91
11000	Metallic-Lackierung	950,00*			316,54
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	1.200,00*			399,84
2104	Sound-Paket	900,83*			300,15
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*			612,80
Summe Sonderausstattung		6.530,59			2.956,00 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Seitenschwellerverkleidung rechts deformiert, erneuern (Bild 16)	678	100	-678,00
2. Seitenschweller rechts Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)	294	100	-294,00
3. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 13, 14)	64	61.28	-39,22
4. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 12)	95	61.28	-58,22
5. Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11)	685	61.28	-419,77
6. Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)	146	61.28	-89,47
7. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.162		-1.778,68 EUR

Wertminderung

Marktlage des Fahrzeugs	-1.700,00
	-1.700,00 EUR

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ERH VR33E

FIN

KNAC481AFR5199321

Vertragsnummer	33389172
Auftragsnummer	ELSRM004710
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	09.06.2026
Besichtigung	24.06.2026 um 10:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	26.579,83 EUR	31.630,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	30.462,18 EUR	36.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn Becker.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Robert BECKER, Kieferndorfer Weg 27, 91315 Höchstadt A.d.aisch
Kennzeichen	ERH VR33E
Tag der Erstzulassung	28.06.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	28.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh GT Line 2WD

Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5199321
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	YACHT BLUE
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	21.222

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung (sensorgesteuert), Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitzbelüftung vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Design-Paket, Metallic-Lackierung, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sound-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Marktlage des Fahrzeugs

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 17.06.2026 bei Kilometerstand 21.127.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenschwellerverkleidung rechts deformiert, erneuern (Bild 16); Seitenschweller rechts Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 13, 14); Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 12); Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11); Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Lackvorbereitung;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne

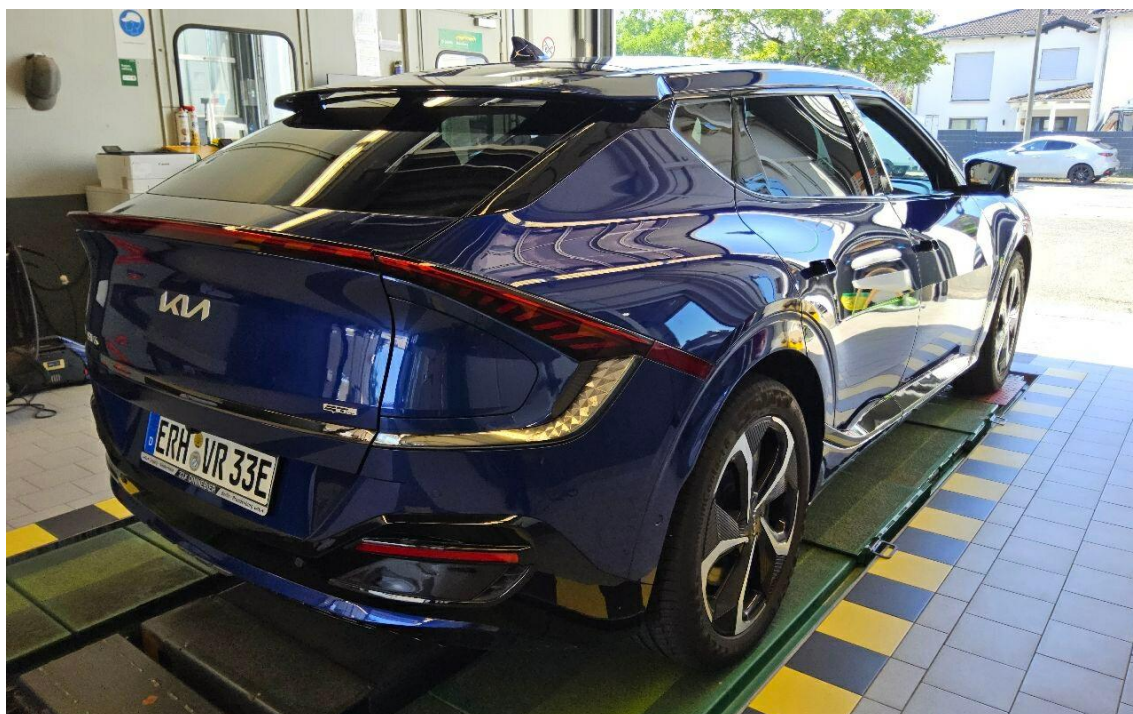


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür

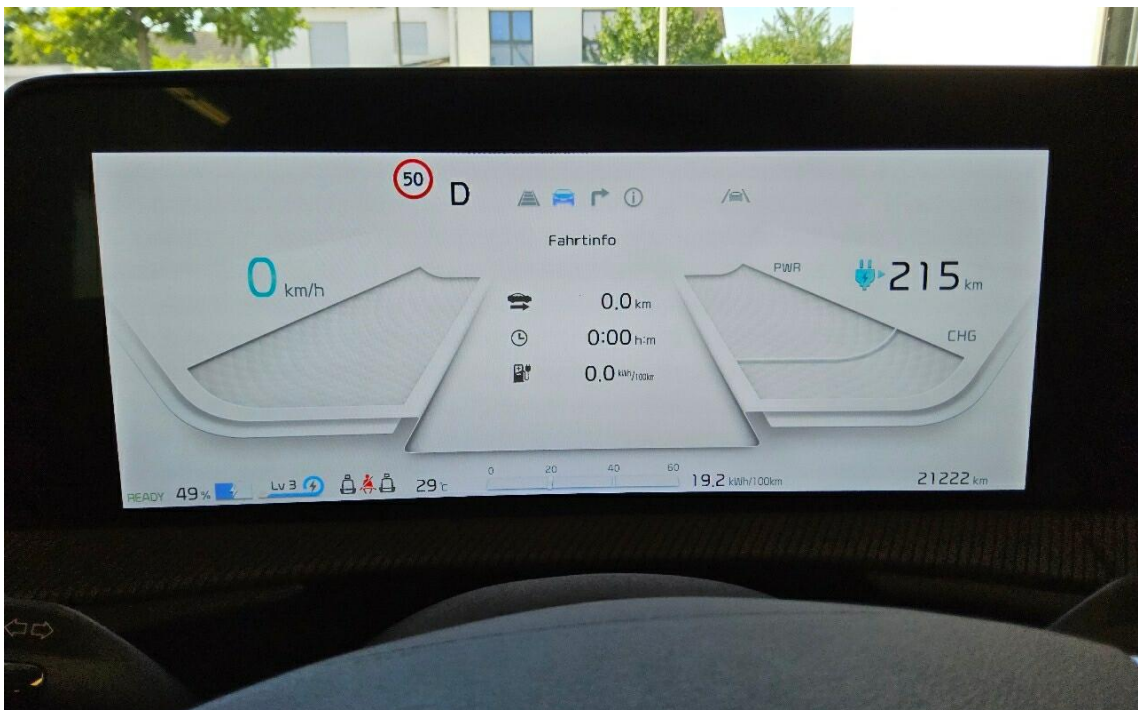


Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

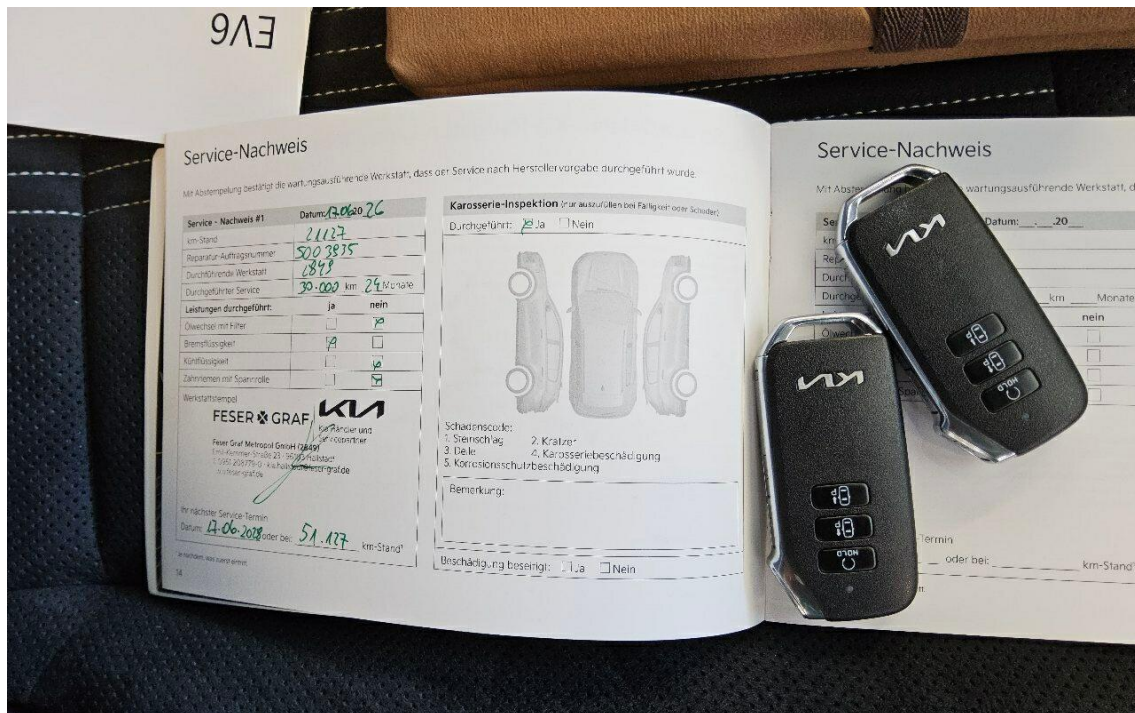


Bild 5 : Schlüsselschlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

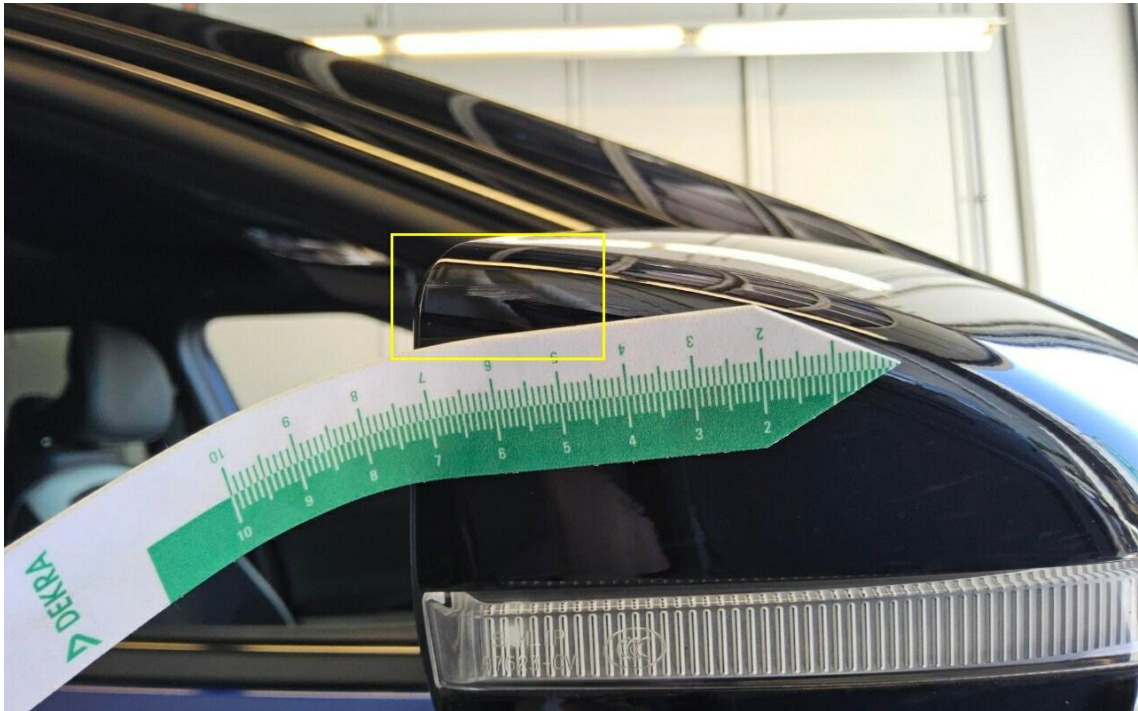


Bild 7 : Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau

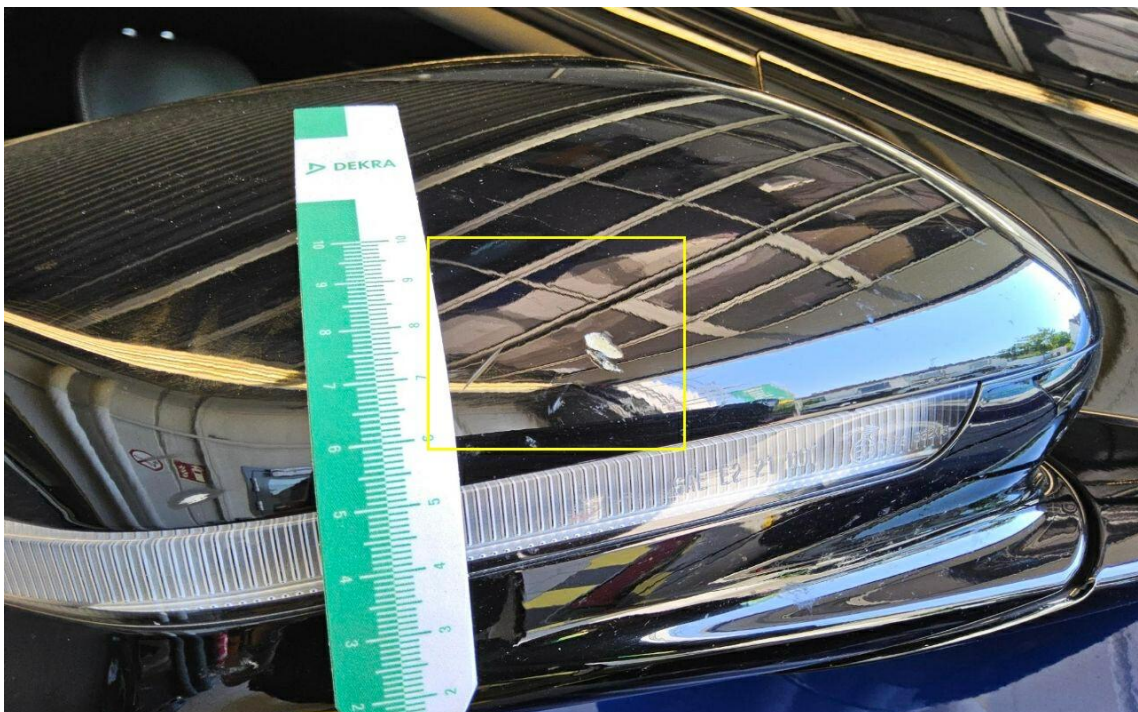


Bild 8 : Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

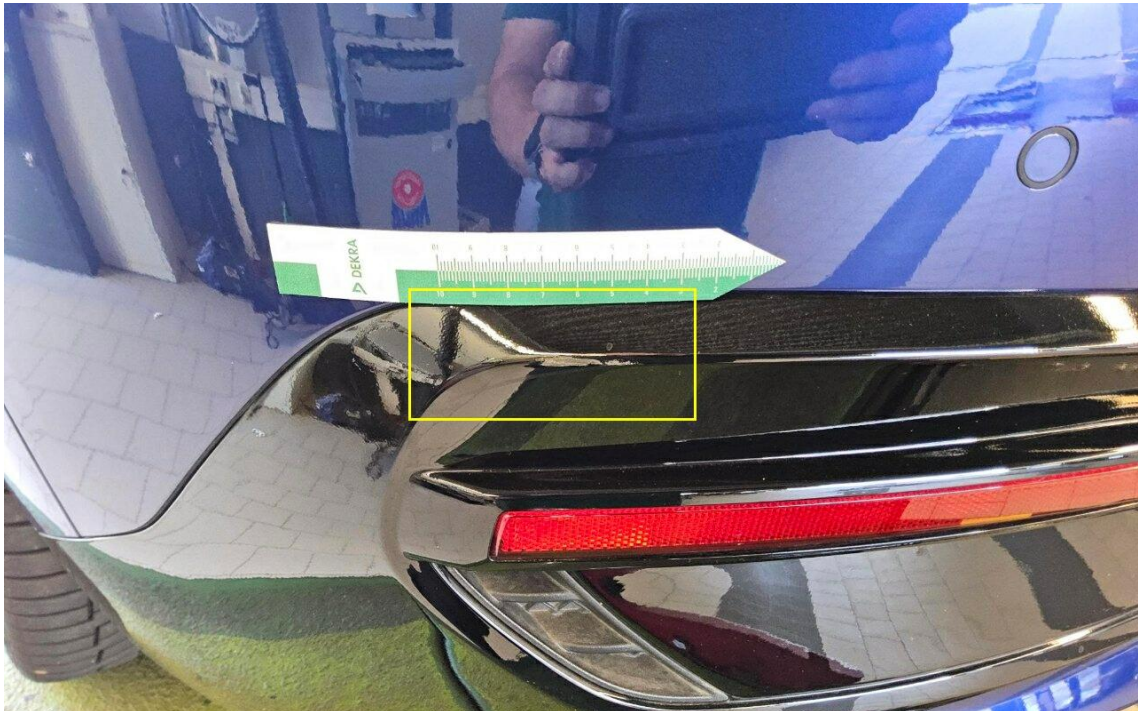


Bild 11 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

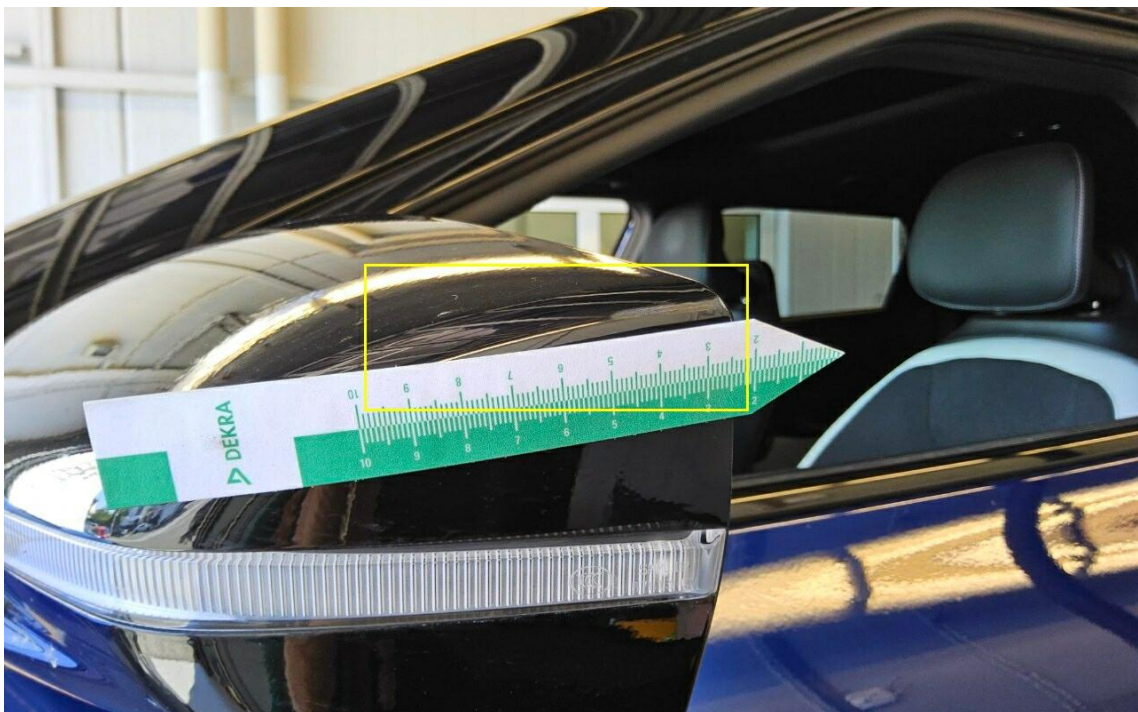


Bild 12 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 13 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren

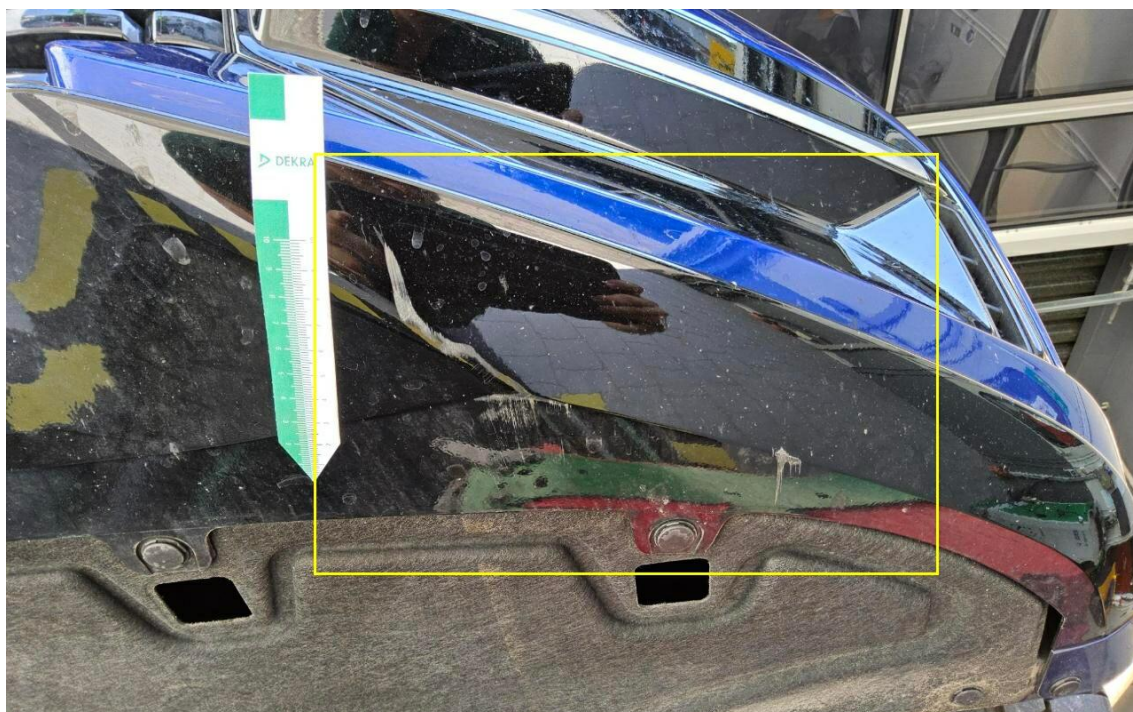


Bild 14 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Seitenschweller rechts Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Seitenschwellerverkleidung rechts deformiert