



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	6.6	l/100 km
Mittel:	-	-	5.1	l/100 km
Hoch:	-	-	4.9	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.2	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.6	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

-
-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

205/65 R16	95 Q M+S	6.5Jx16OS45.0	(1+2)
205/65R16	95 H	6.5Jx16OS45.0	(1+2)
215/50 R18	92 V	7.0Jx18OS47.5	(1+2)
215/55 R17	94 Q M+S	7.0Jx17OS47.5	(1+2)
225/40 R19	93 V	7.5Jx19OS47.5	(1+2)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0119526



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **FORD**
0.2. Typ: **J2K**
- Variante: **B7JB12X**
- Version: **SCFPVNAQSAC**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **Puma**

0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-BX72_2020_00005-WF0-1**

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **Ford-Werke GmbH**
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **B-Säule, rechts, geklebt**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Querträger vor dem rechten vorderen Sitz

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WF02XXERK2MD11815**

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **23.11.2021**

mit dem in der am **26.04.2021**

erteilten Genehmigung **e9*2007/46*3165*08**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen **Rechtsverkehr**

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und **metrische Einheiten**

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum): 23.11.2021

HCGM1030 G K 1FA90 LABR

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	2588	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2588	mm
5.	Länge:	4207	mm
6.	Breite:	1805	mm
7.	Höhe:	1556	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1319	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1331	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1760	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	910 / 895	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2860	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1100	kg
18.4.	Ungebretem Anhängers:	640	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	75	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	B7JB	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25.	Hubraum:	999	cm ³
26.	Kraftstoff:	Benzin/Elektrizität	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	91.9/6000	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	9.00	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	7.30	kW
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	191	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1562/1518	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	215/55 R17 94 V	7.0Jx170S47.5 B C1
	- Achse 2	215/55 R17 94 V	7.0Jx170S47.5 B C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	72 bei 3750 / 65	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1409	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f0:		102.80787	N
47.1.3.1. f1:		0.48800	N / (km/h)
47.1.3.2. f2:		0.03587	N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007; 2018/1832AP	
		see 26.	see 26.
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		Petrol/Diesel
	CO:	-	6
	THC:	-	332.3 mg/km
	NMHC:	-	44.1 mg/km
	NOx:	-	39.3 mg/km
	THC + NOx:	-	22.1 mg/km
	NH3:	-	- mg/km
	Partikelmasse:	-	- ppm
	Partikelzahl:	-	0.43 mg/km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		1.72 l0 ¹ /km
	CO:	-	- mg/kWh
	NOx:	-	- mg/kWh
	NMHC:	-	- mg/kWh
	THC:	-	- mg/kWh
	CH4:	-	- mg/kWh
	NH3:	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	- mg/kWh
	Partikelzahl:	-	- l0 ¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		- m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	60.0 mg/km
	Partikelzahl:	-	6.0 l0 ¹ /km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	60.0 mg/km
	Partikelzahl:	-	6.0 l0 ¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	NEFZ-Werte CO ₂ - Emissionen		
	Innerorts:	-	- g/km
	Außerorts:	-	- g/km
	Kombiniert:	-	- g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- g/km
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
	Innerorts:	-	- l/100 km
	Außerorts:	-	- l/100 km
	Kombiniert:	-	- l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)		-
	Prüffaktor (falls zutreffend)		-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
	Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)		- Wh/km
	Elektrische Reichweite		- km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e9 32 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):		- g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		2.2 g/km
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
	WLTP-Werte CO ₂ - Emissionen		
	Niedrig:	-	149 g/km
	Mittel:	-	115 g/km
	Hoch:	-	111 g/km
	Höchstwert:	-	141 g/km
	Kombiniert:	-	127 g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite

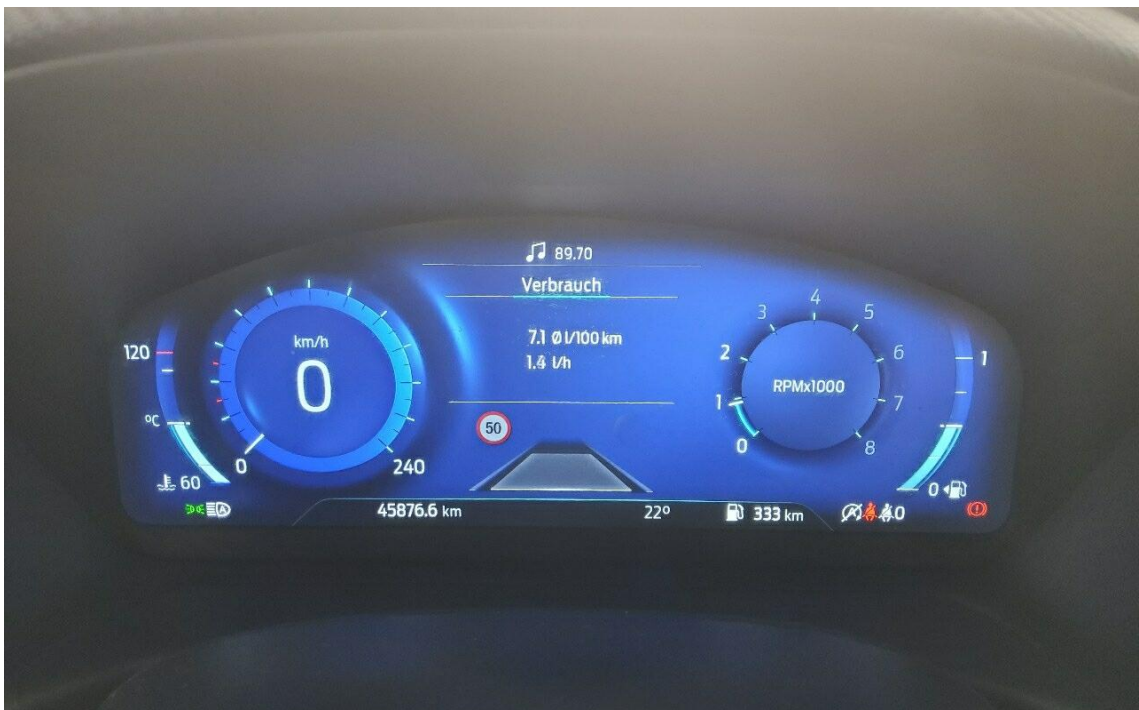


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

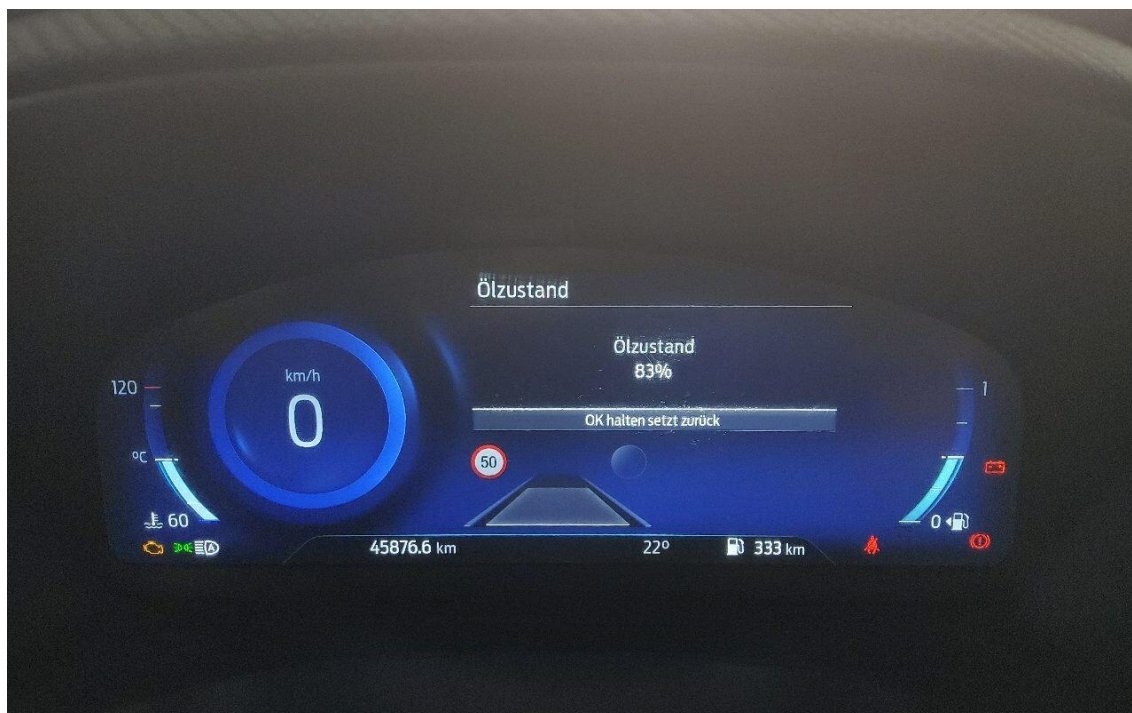


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

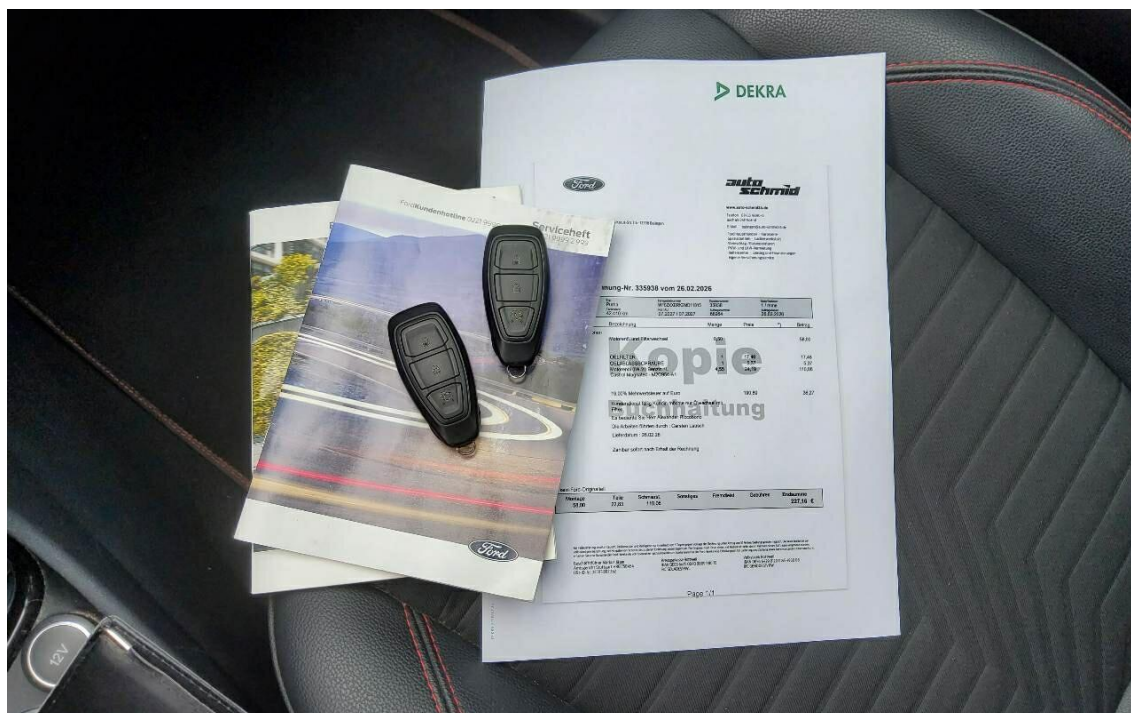


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

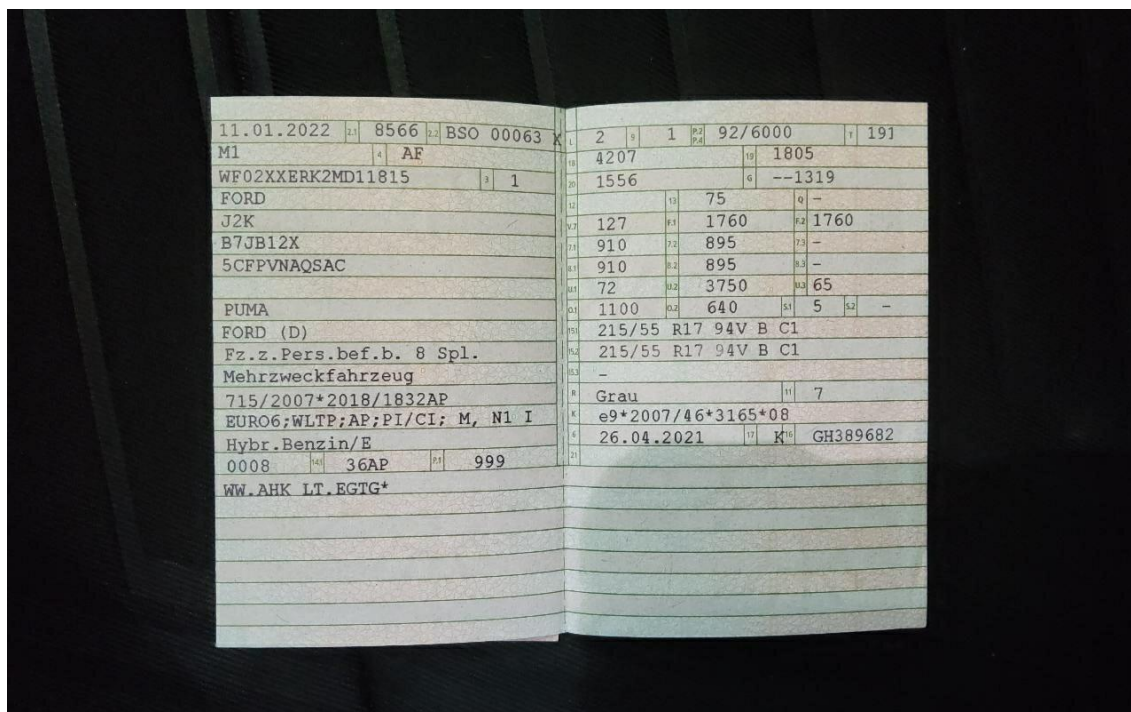


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Servicenachweis Öl-Zettel Motorraum

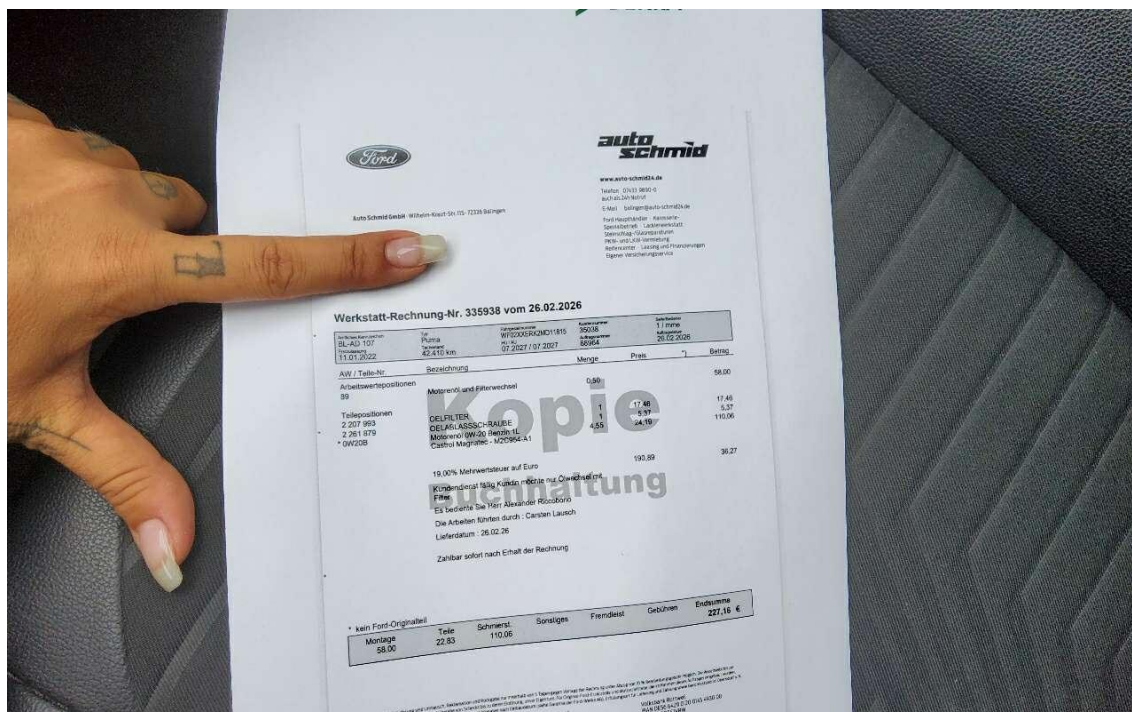


Bild 14 : Wartungsnachweis

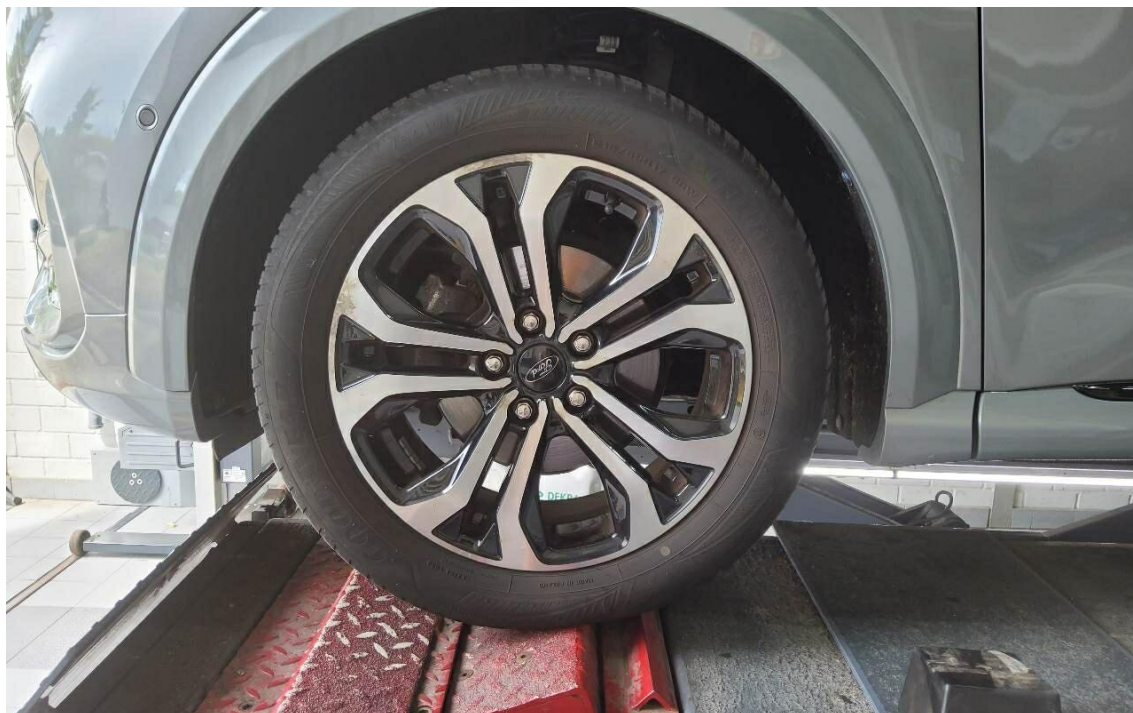


Bild 15 : Fahrbereifung



Bild 16 : Tür vorne links mehrere Dellen mit Lackbeschädigung, Drücken und Auslegen +
Polieren

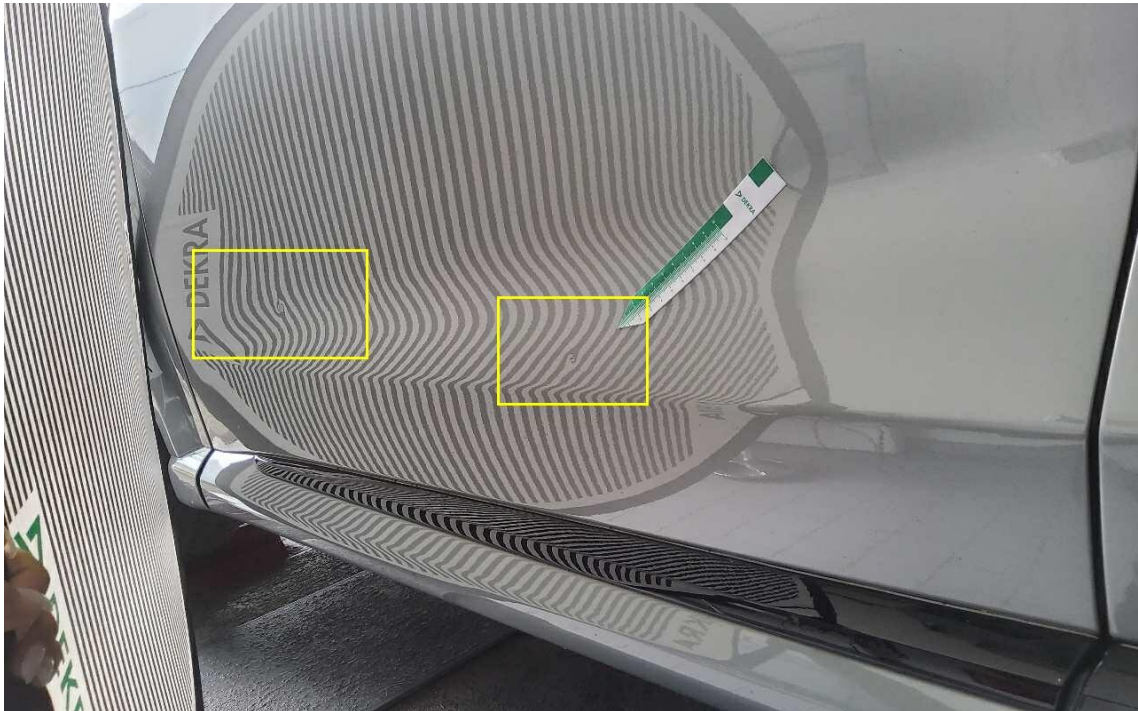


Bild 17 : Tür vorne links mehrere Dellen mit Lackbeschädigung, Drücken und Auslegen + Polieren

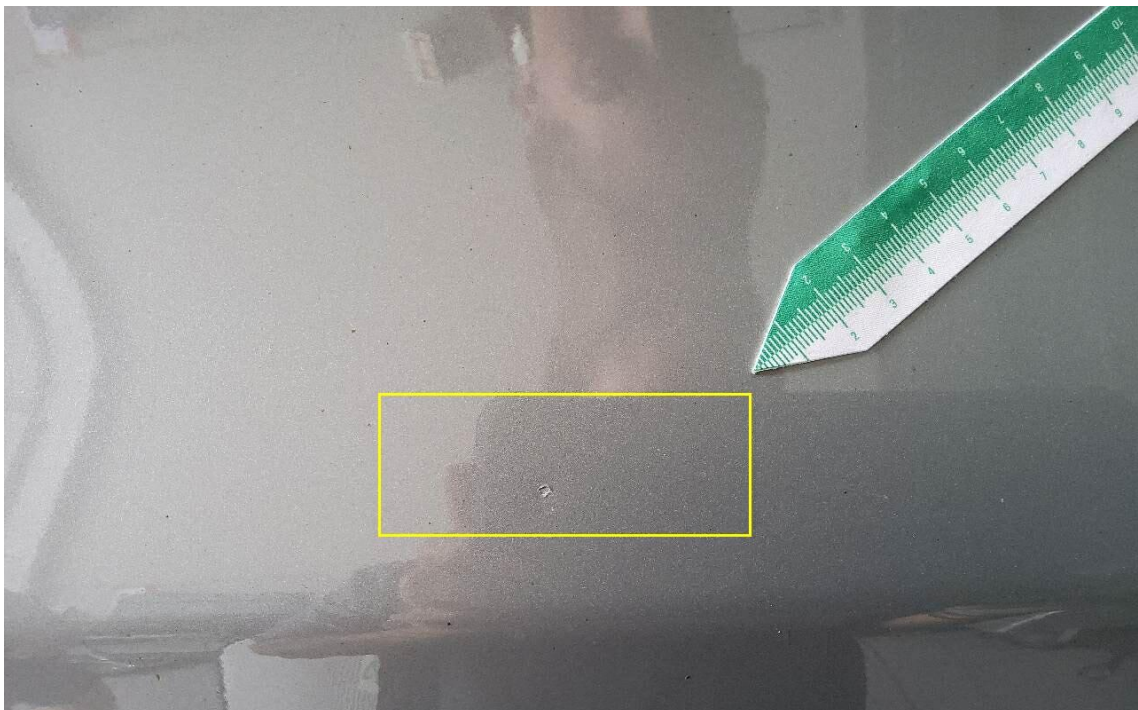


Bild 18 : Tür vorne links mehrere Dellen mit Lackbeschädigung, Drücken und Auslegen + Polieren

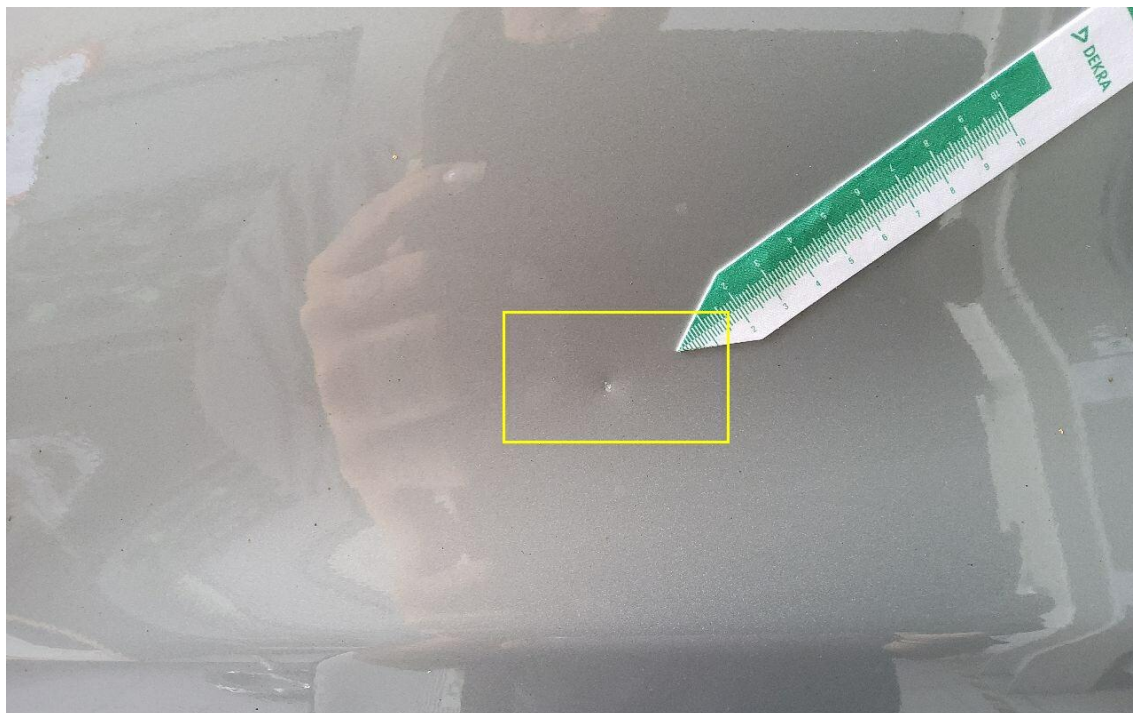


Bild 19 : Tür vorne links mehrere Dellen mit Lackbeschädigung, Drücken und Auslegen + Polieren

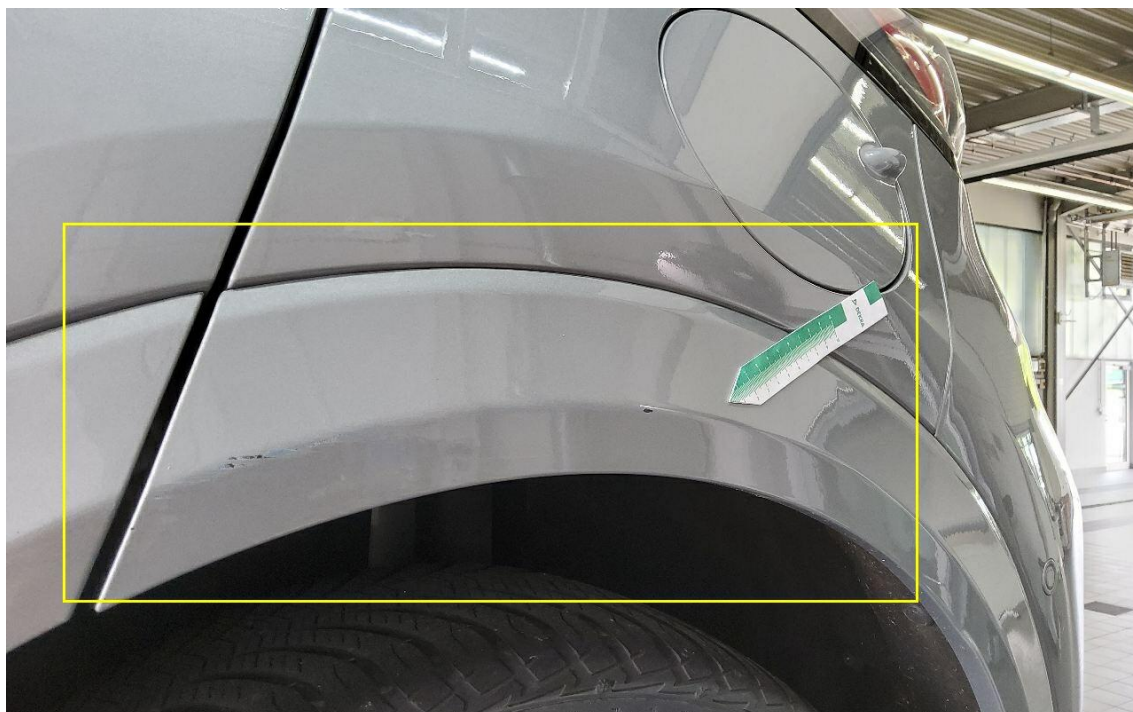


Bild 20 : Radzierblende Seitenwand hinten links verschrammt



Bild 21 : Radzierblende Seitenwand hinten links verschrammt



Bild 22 : Radzierblende Seitenwand hinten links verschrammt

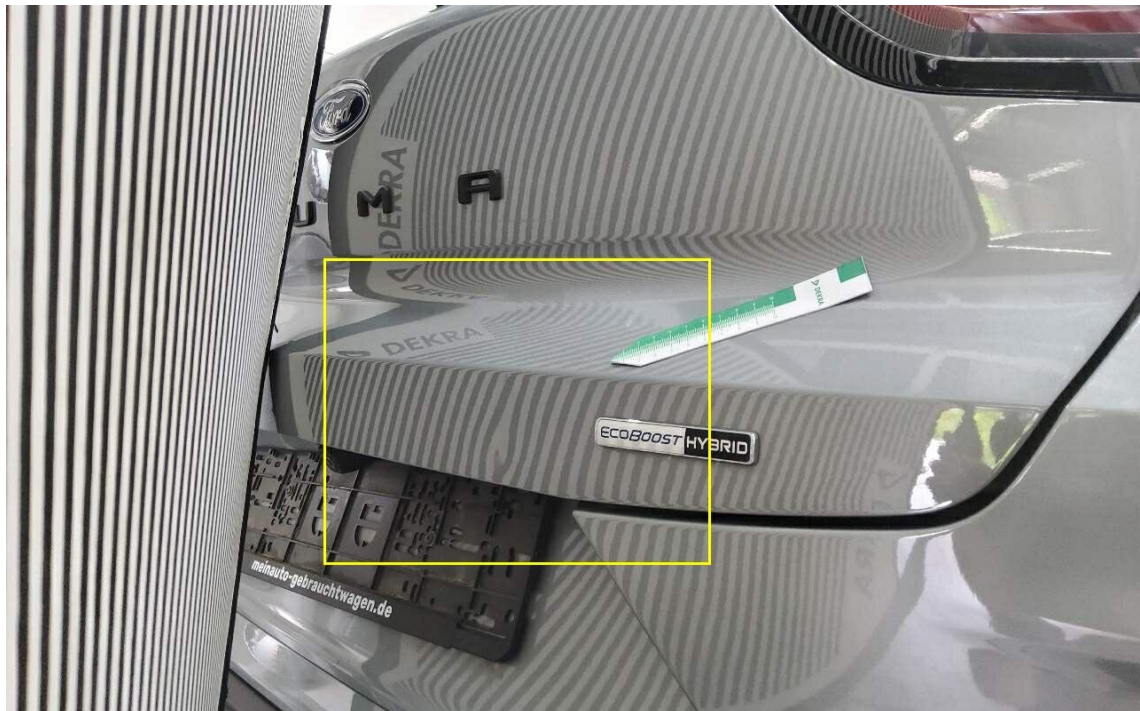


Bild 23 : Heckklappe mehrere Dellen

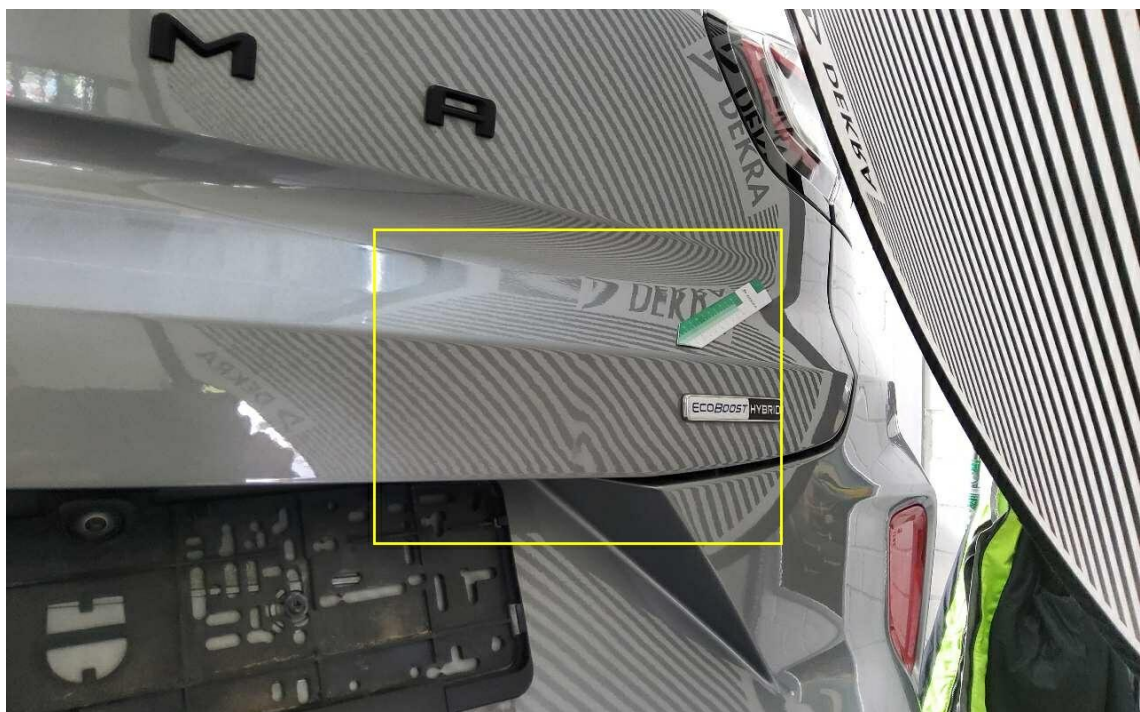


Bild 24 : Heckklappe mehrere Dellen

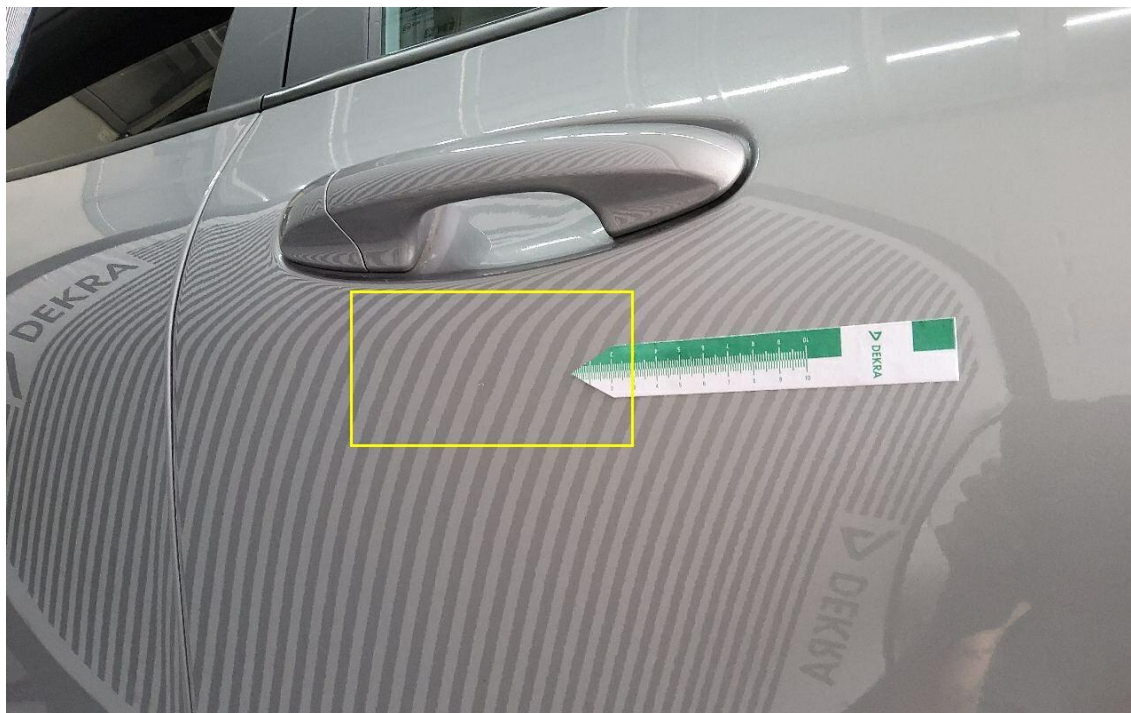


Bild 25 : Tür vorne rechts leichte Delle



Bild 26 : Radlaufverbreiterung vorne rechts gebrochen



Bild 27 : Radlaufverbreiterung vorne rechts gebrochen

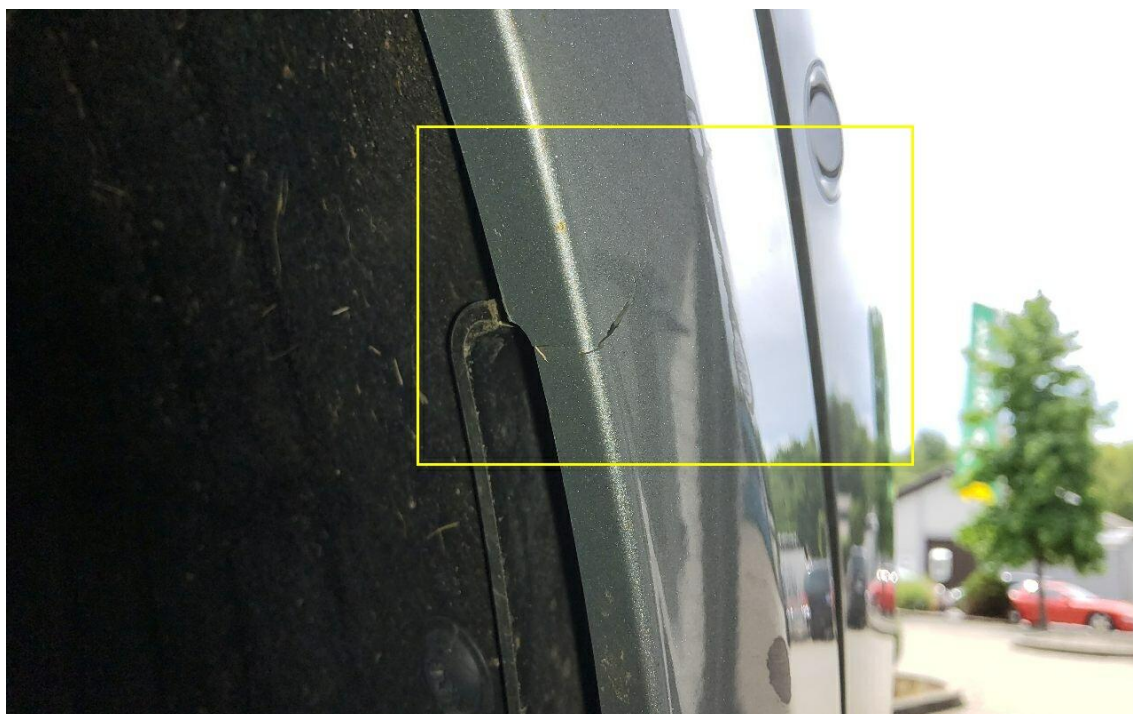


Bild 28 : Radlaufverbreiterung vorne rechts gebrochen

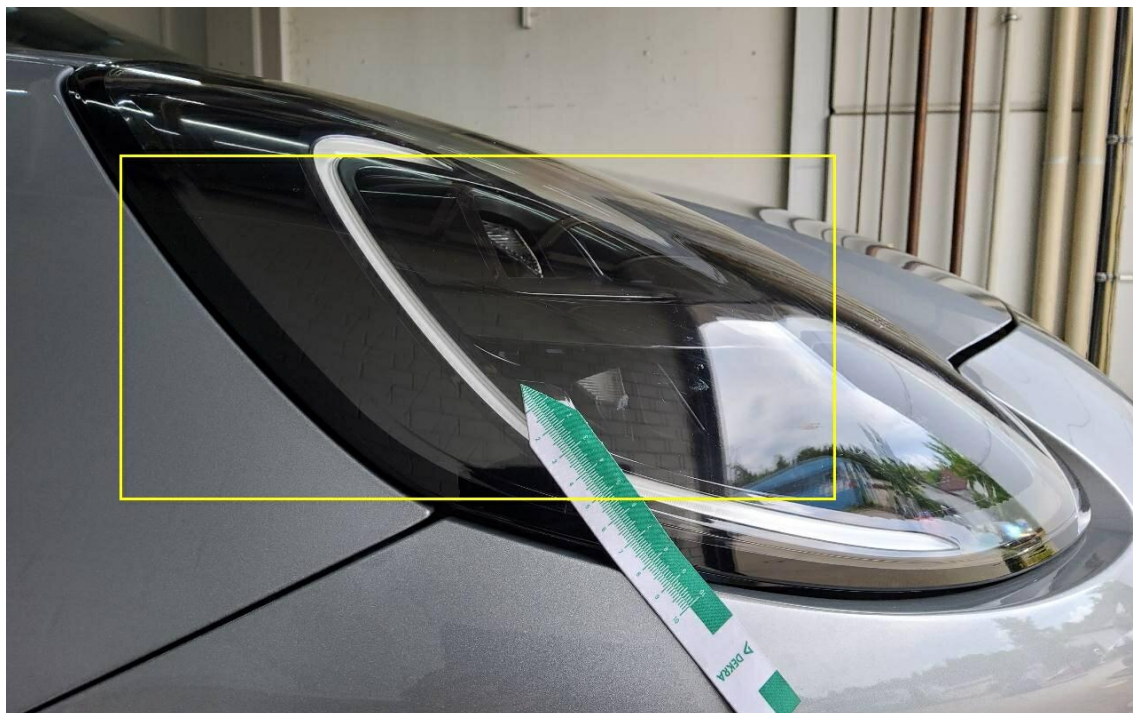


Bild 29 : Scheinwerfer vorne rechts leichte Kratzer

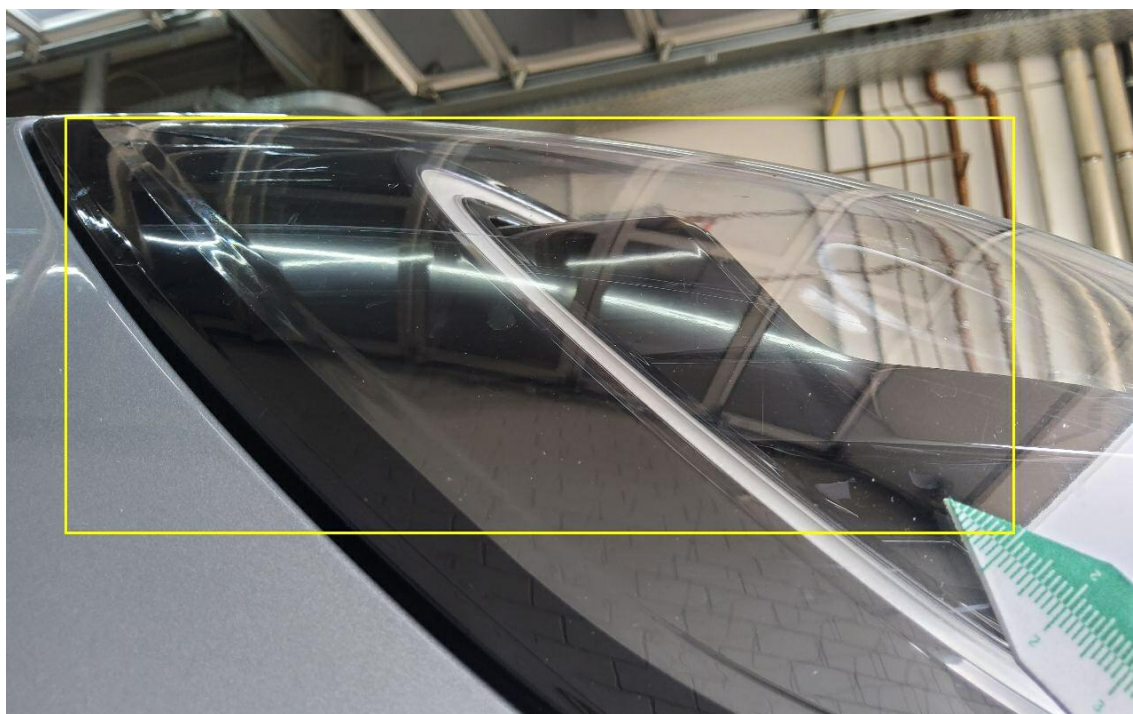


Bild 30 : Scheinwerfer vorne rechts leichte Kratzer

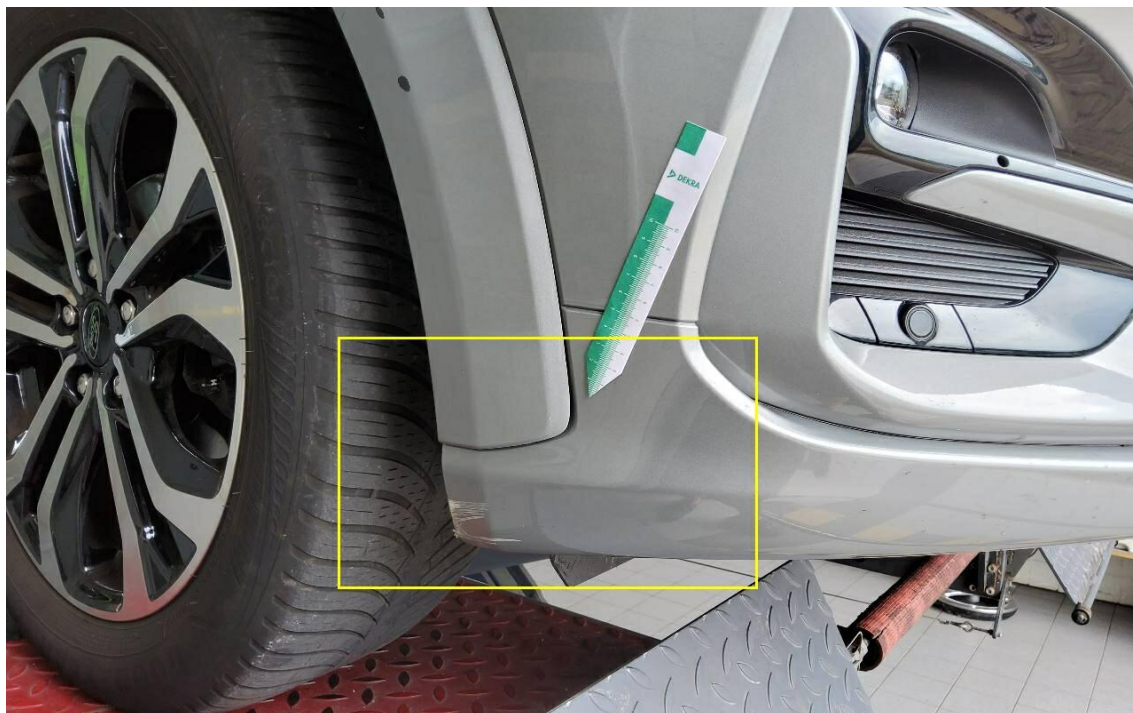


Bild 31 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt



Bild 32 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt

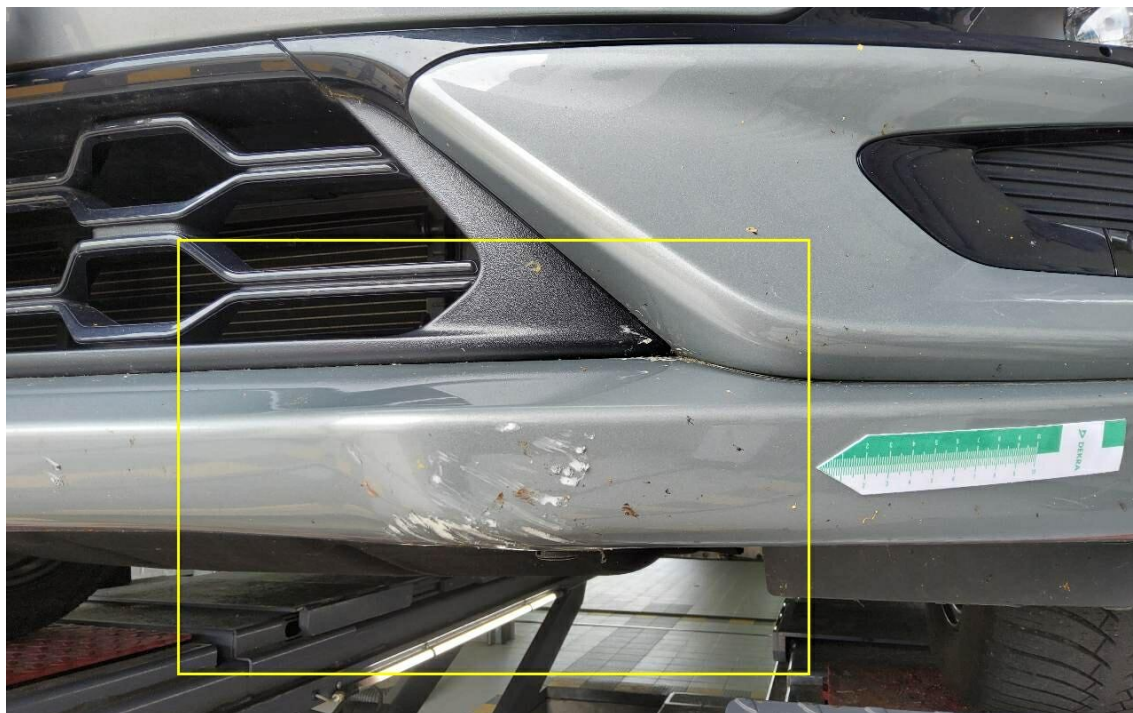


Bild 33 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt



Bild 34 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt



Bild 35 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt



Bild 36 : Leichtmetallrad vorne links mehrfach Korossionsunterwandert

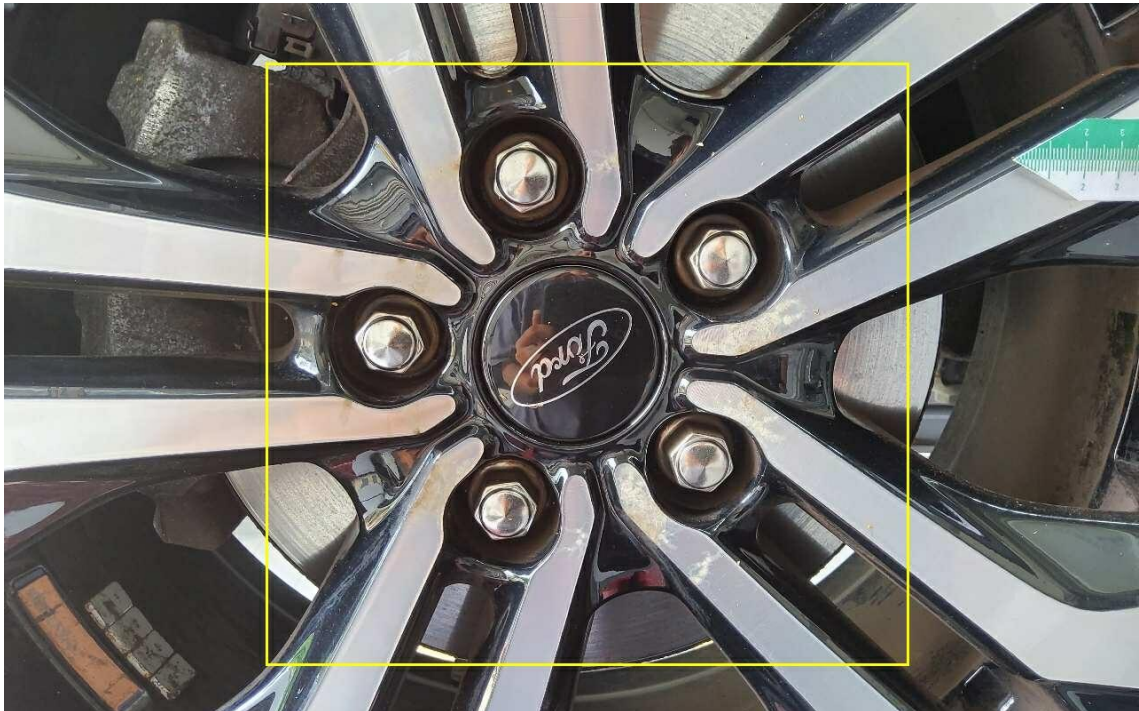


Bild 37 : Leichtmetallrad vorne links mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 38 : Leichtmetallrad vorne links mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 39 : Leichtmetallrad vorne links mehrfach Korossionsunterwandert

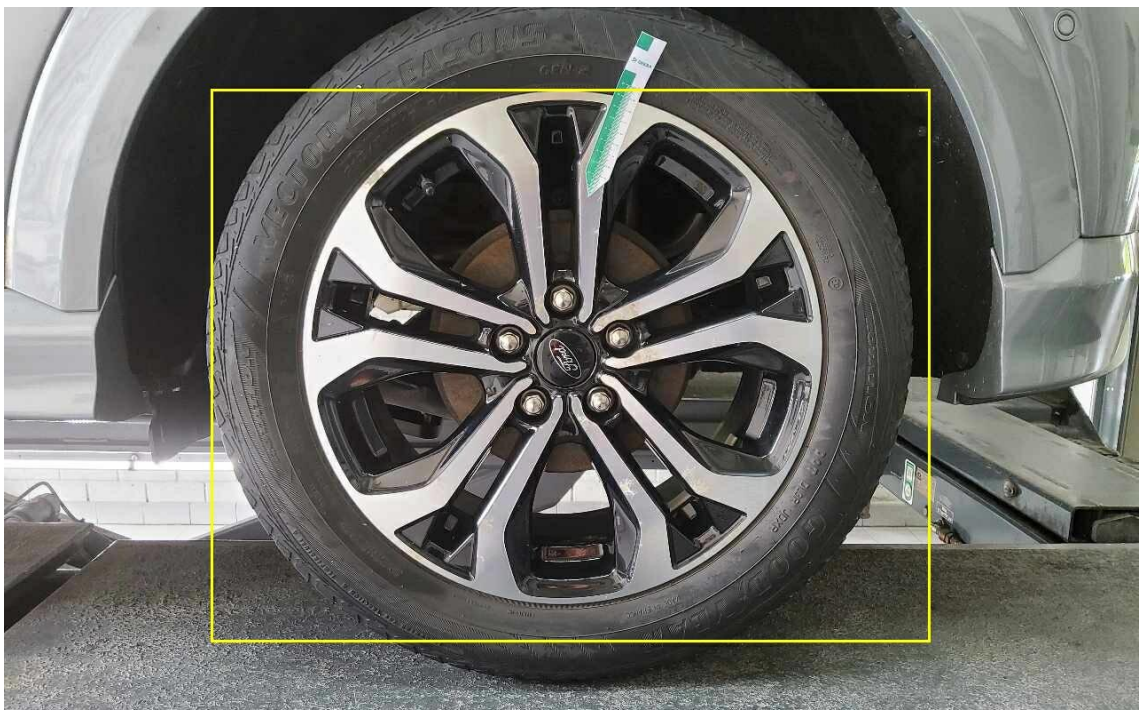


Bild 40 : Leichtmetallrad hinten links mehrfach Korossionsunterwandert

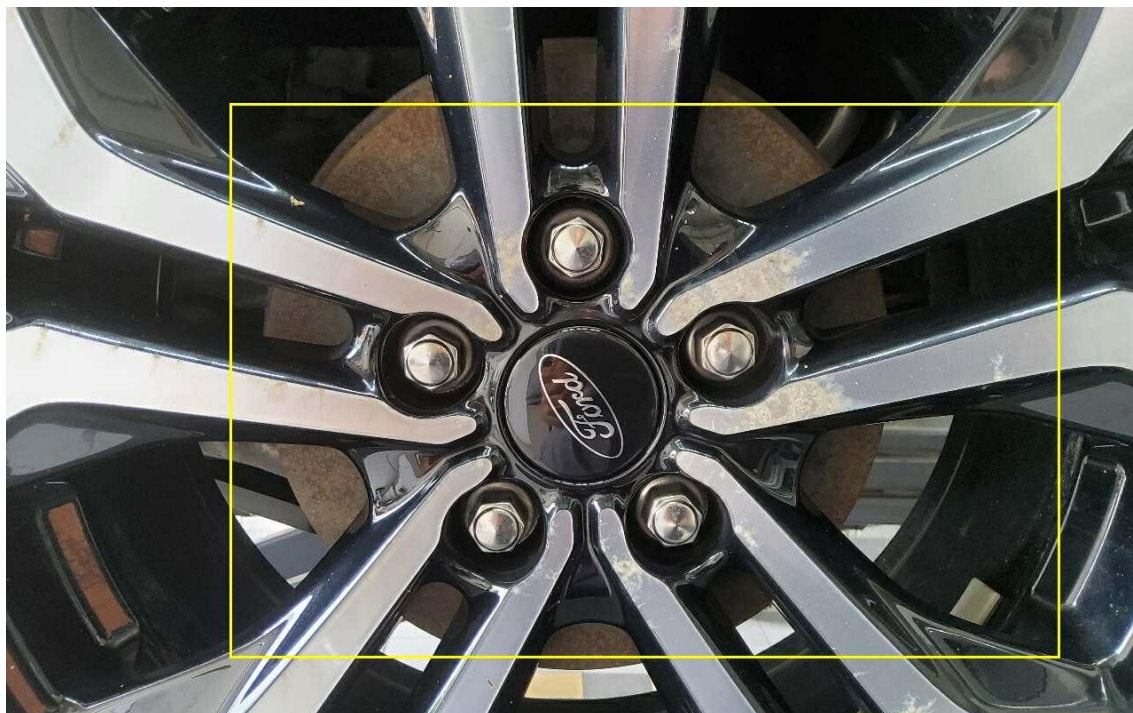


Bild 41 : Leichtmetallrad hinten links mehrfach Korossionsunterwandert

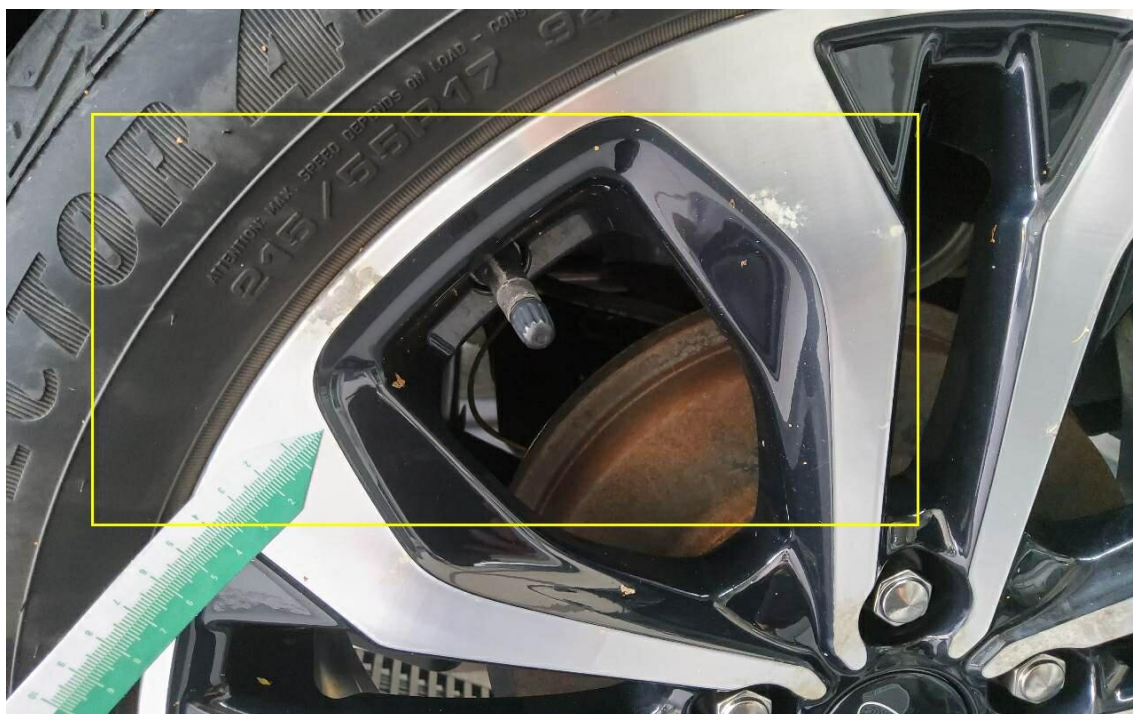


Bild 42 : Leichtmetallrad hinten links mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 43 : Leichtmetallrad hinten links mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 44 : Leichtmetallrad hinten rechts mehrfach Korossionsunterwandert

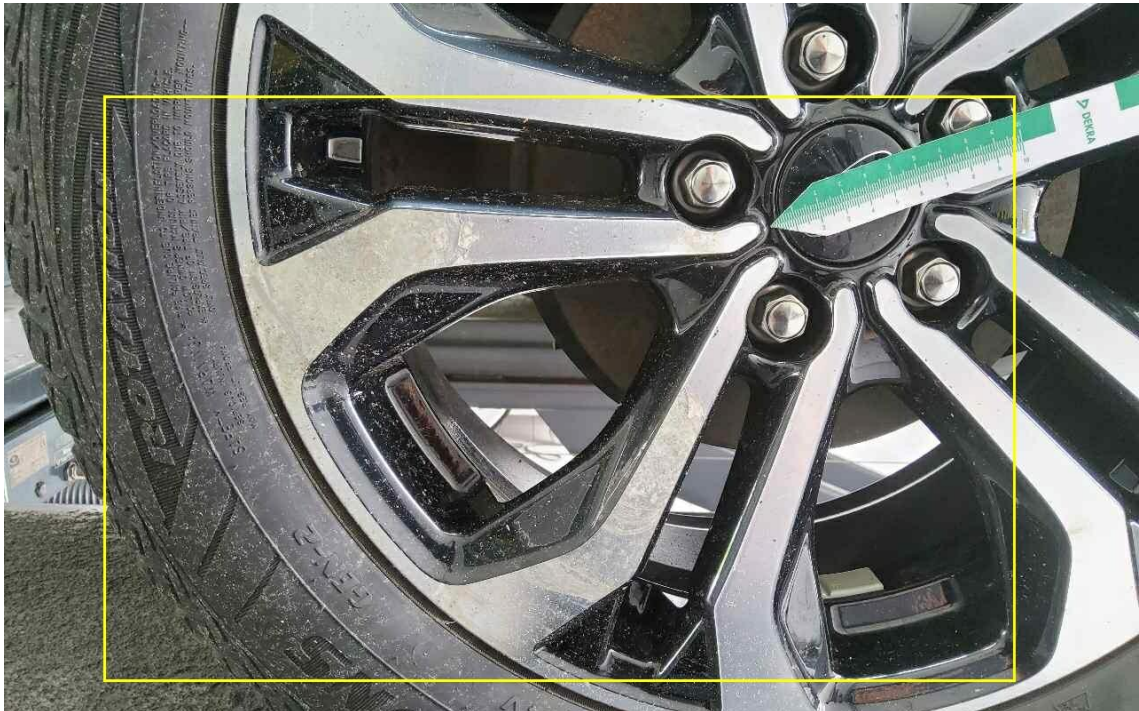


Bild 45 : Leichtmetallrad hinten rechts mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 46 : Leichtmetallrad hinten rechts mehrfach Korossionsunterwandert



Bild 47 : Leichtmetallrad hinten rechts mehrfach Korossionsunterwandert

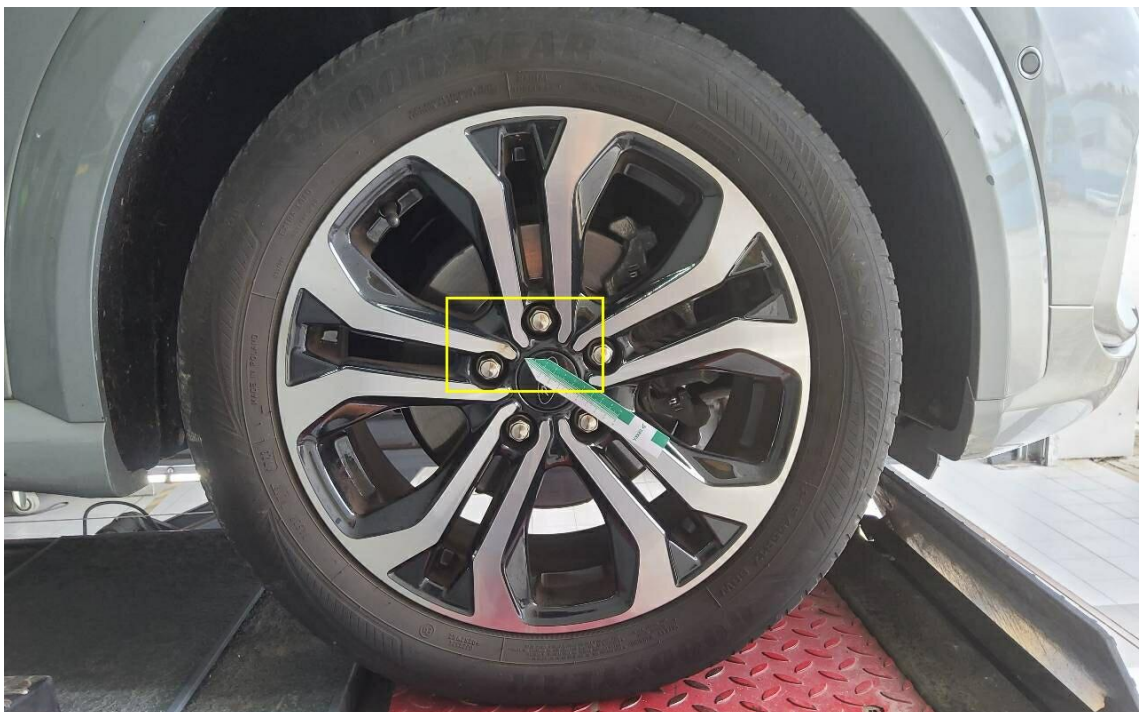


Bild 48 : Leichtmetallrad vorne rechts leicht Korossionsunterwandert

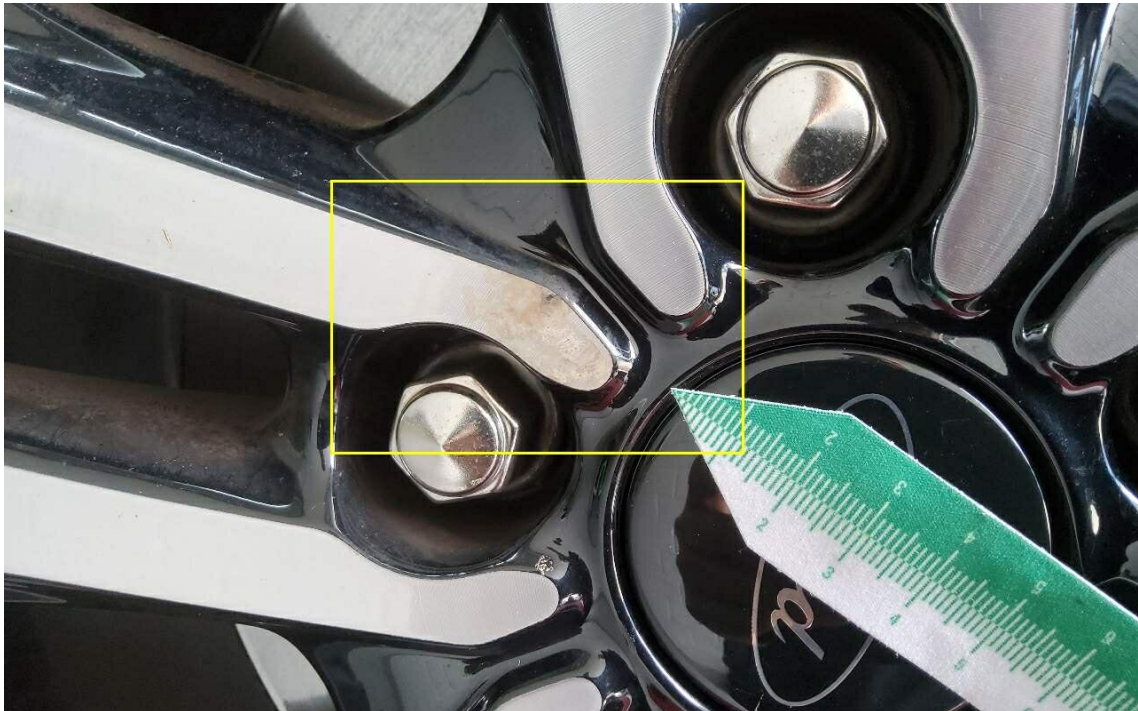


Bild 49 : Leichtmetallrad vorne rechts leicht Korossionsunterwandert



Bild 50 : Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb leichte Kratzer und Druckstelle



Bild 51 : Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb leichte Kratzer und Druckstelle

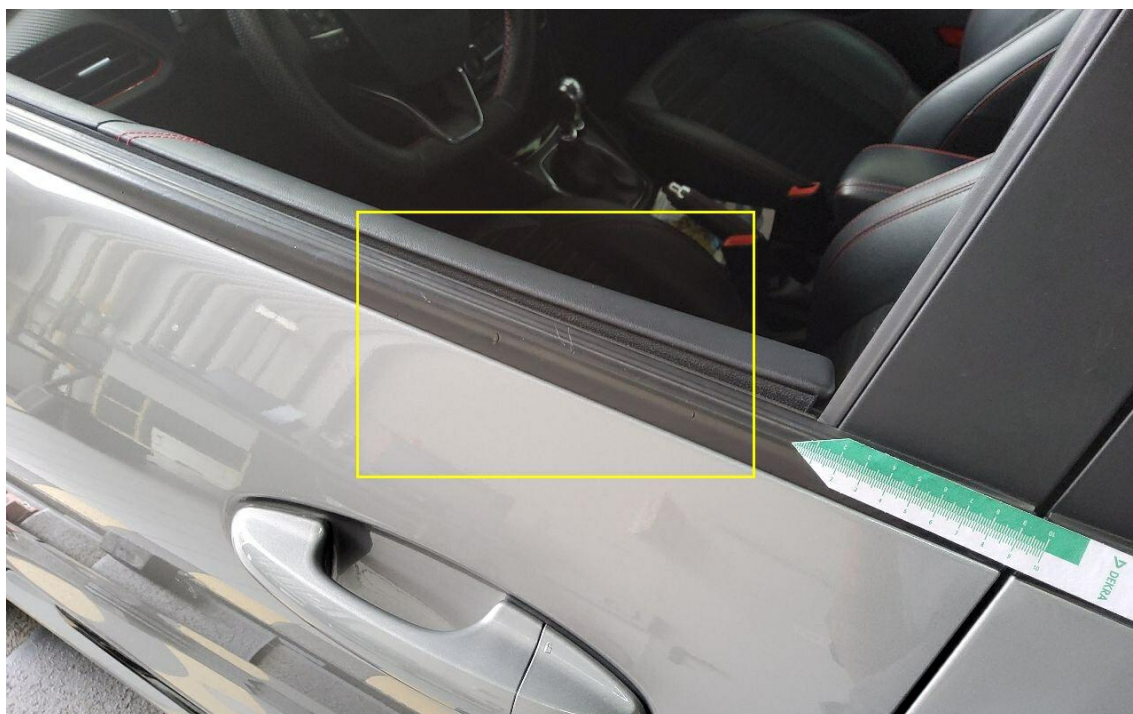


Bild 52 : Tür vorne links Schachtleiste leichte Kratzer

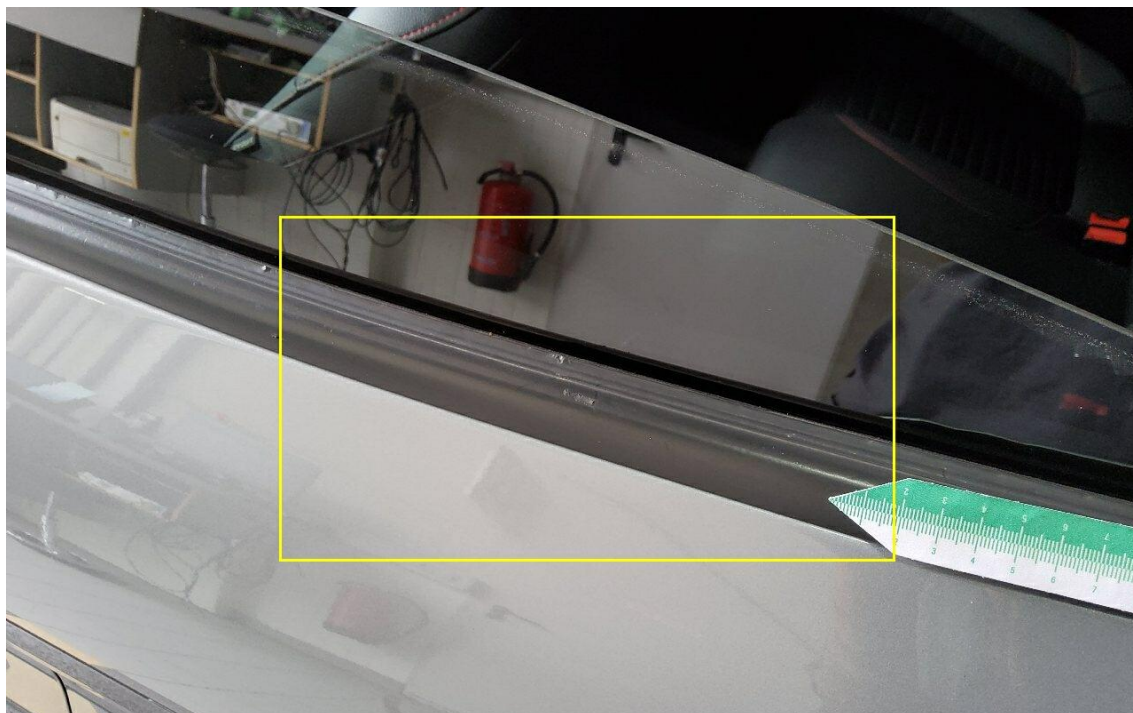


Bild 53 : Tür hinten links Schachtleiste leichte Kratzer



Bild 54 : Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen



Bild 55 : Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen



Bild 56 : Laderaumabdeckung beschädigt

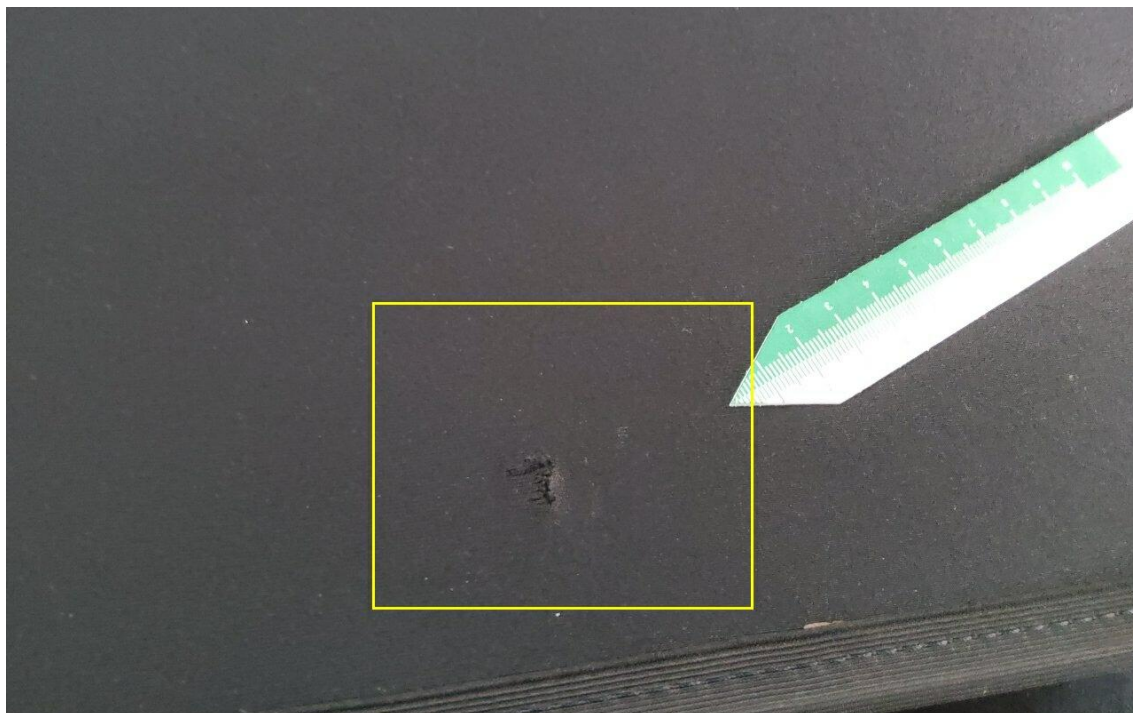


Bild 57 : Laderaumabdeckung beschädigt

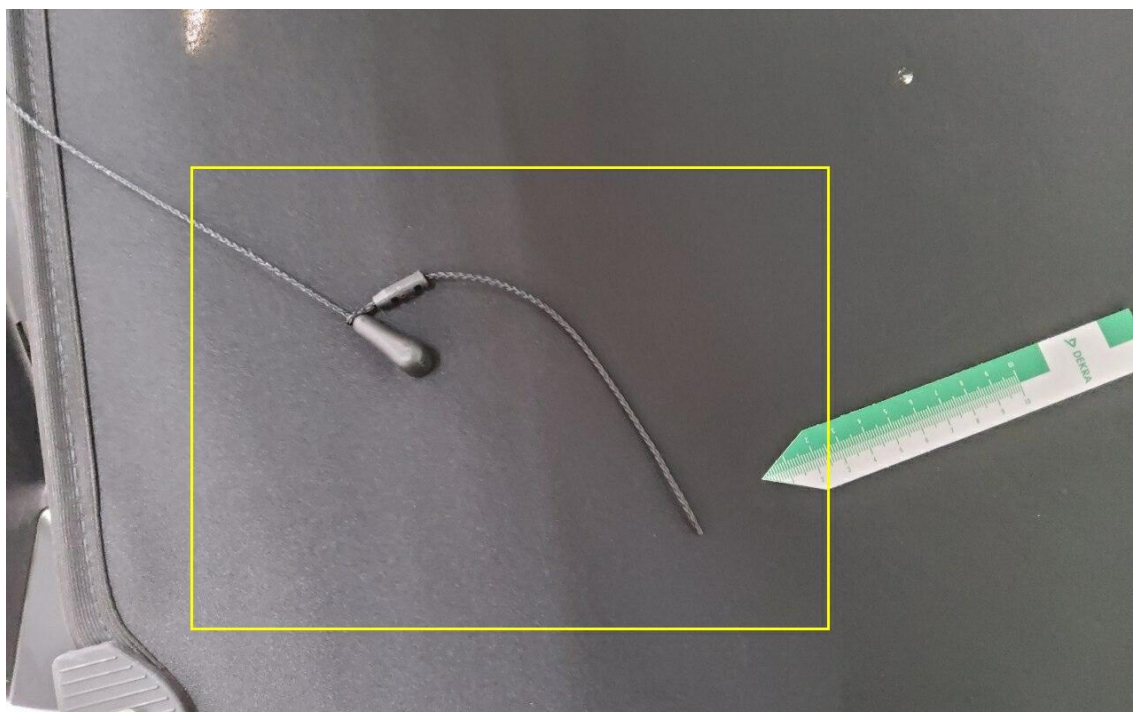


Bild 58 : Laderaumabdeckung beschädigt

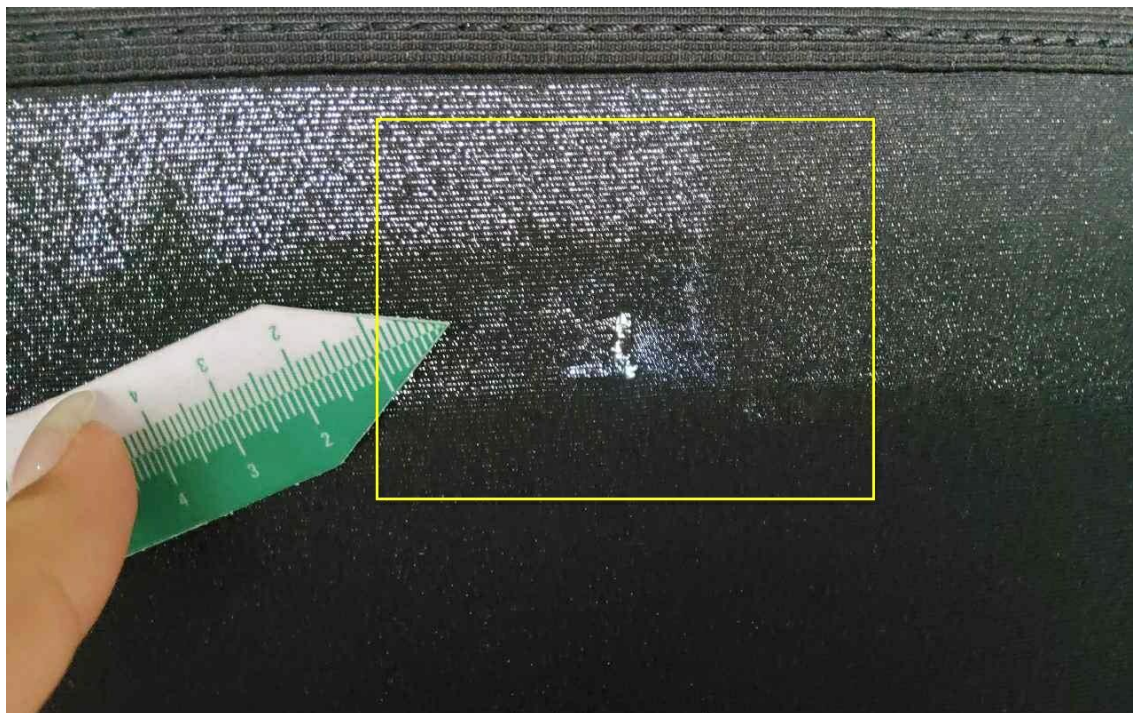


Bild 59 : Laderaumabdeckung beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	441458
Hersteller	Ford
Model	Puma
Variante	ST Line X 1.0 EcoBoost mHEV
Listenpreis	17.525,21
VIN	WF02XXERK2MD11815
Erstzulassungsdatum	1.1.2022
Kennzeichen	BL AD107

Schadensfälle der int. Belegnummer: 441458

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108455	19.05.2026	Beifahrerseite Außenspiegel	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 211 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links 211µm
- Tür hinten rechts 182µm
- Kotflügel vorne rechts 184 µm

Hinweis: Rechnung über durchgeführten Service vorhanden, allerdings im Serviceheft nicht eingetragen! Rechnung beigelegt in den Bildern.
Angabe bei Wartungsnachweisen daher Lückenhaft!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2022	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Puma 1.0 EcoBoost Hybrid	Türen	5
	ST-LINE X DESIGN		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF02XXERK2MD11815
HSN / TSN	8566 / BSO	Schlüssel-Nr.	40214915
Km-Stand abgelesen	45876	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / S	2 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / S	1 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / S	3 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / S	3 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Antiblockier-Bremssystem (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5-Speichen-Design, Schwarz-Matt glanzgedreht, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, Fahrwerk: Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford MegaBox, Ford Power-Startfunktion, FordPass Connect, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrerseite, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Kleiderhaken hinten, Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line Lenkrad, 3-Speichen-Design, Sensico in Leder-Optik, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Pollen- und Staubfilter, Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik/ Stoff in Anthrazit, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Selektiver Fahrmodus-Schalter, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze: Beifahrersitz, manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar, 60:40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sonnenblenden inkl. Make-up-Spiegel, beleuchtet, auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn und hinten, Variabler Kühlerlufteinlass, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen
D2YBT	Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5-Speichen-Design, Schwarz, glanzgedreht
D17AY	Bereifung: Reserverad Stahlrad anstelle Reifen-Reparatur-Set Lackierung: Mineral-Silber Metallic
JBBA7	LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
AGWAB	Paket: Winter
HNKAB	Park-Pilot-System hinten
HLLAD	Toter-Winkel-Assistent (BLIS - Blind Spot Information System inkl. Cross Traffic Alert)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 26.02.2026 bei Kilometerstand 42.410
bis Wartung verbleiben: 83 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links mehrere Dellen mit Lackbeschädigung, Drücken und Auslegen + Polieren, smart repair (Bild 16, 17, 18, 19)
2. Radlaufverbreiterung Seitenwand hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
3. Heckklappe mehrere Dellen, drücken (Bild 23, 24)
4. Radlaufverbreiterung vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 26, 27, 28)
5. Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33, 34, 35)
6. Leichtmetallrad vorne links mehrfach Korossionsunterwandert, erneuern (Bild 36, 37, 38, 39)
7. Leichtmetallrad hinten links mehrfach Korossionsunterwandert, erneuern (Bild 40, 41, 42, 43)
8. Leichtmetallrad hinten rechts mehrfach Korossionsunterwandert, erneuern (Bild 44, 45, 46, 47)
9. Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen, erneuern (Bild 54, 55)
10. Laderaumabdeckung beschädigt, erneuern (Bild 56, 57, 58, 59)
11. HINWEIS: Ganzjahresreifen unterhalb der vom Leasinggeber geforderten Mindestmaße

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts leichte Delle, (Bild 25)
Scheinwerfer vorne rechts leichte Kratzer, (Bild 29, 30)
Leichtmetallrad vorne rechts leicht Korossionsunterwandert, (Bild 48, 49)
Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb leichte Kratzer und Druckstelle, (Bild 50, 51)
Tür vorne links Schachtleiste leichte Kratzer, (Bild 52)

Tür hinten links Schachtleiste leichte Kratzer,
(Bild 53)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	AS
vorne rechts	1 mm	AS
hinten links	3 mm	AS
hinten rechts	3 mm	AS
Legende	A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat	