

VSSZZZKN1PW500670

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	conditional: light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	60,258 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	400 km
Type / Model	TARRACO	Main inspection	
Vehicle Identification number	VSSZZZKN1PW500670	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	7 Nov 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext. edition	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
2	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
4	Interior	Boot cover / roller cover (fehlt) - Replace
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint
8	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------

### Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 20 Mar 2024

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable



## Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Equipment

### Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
 Techn. Änderungen vorbehalten  
 Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
 elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 12 Dec 2025  
**Protocol number: 43040618**



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Seat	<b>Inspection condition</b>	conditional: light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	TARRACO	<b>Mileage (Read)</b>	60,258 km
<b>Vehicle Identification number</b>	VSSZZZKN1PW500670	<b>First registration</b>	7 Nov 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

The basis of this product is the guideline for vehicle returns and valuations in accordance with the client's sample damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively within the framework of the specified standards based on his or her own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was verified during the inspection by the undersigned.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

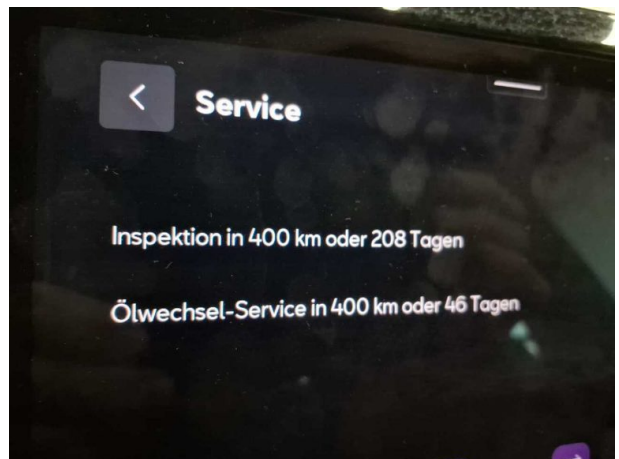


Figure 10: Interior



Figure 11: Interior

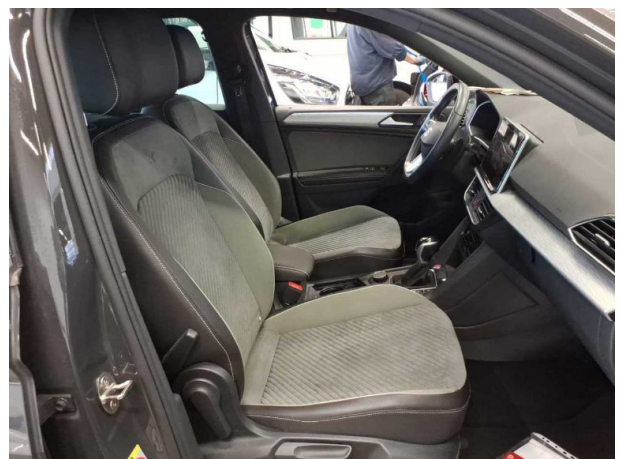


Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior

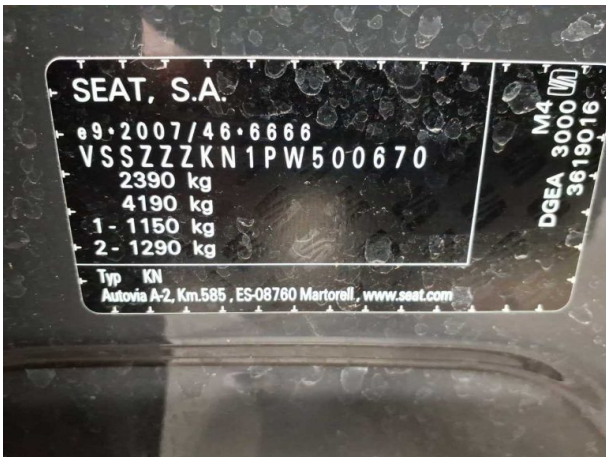


Figure 15: VIN



Figure 16: Accessories

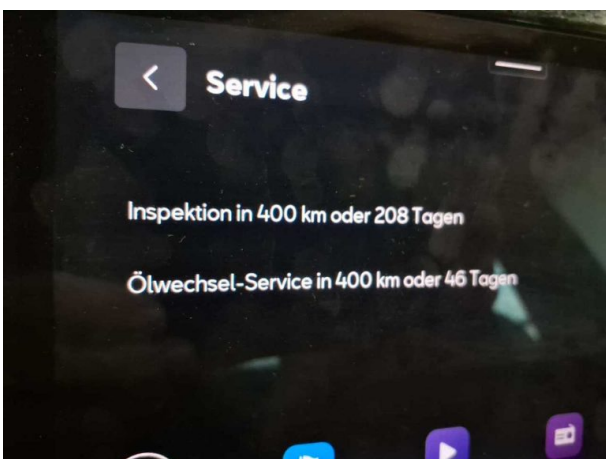


Figure 17: Documents



Figure 18: Documents



Figure 19: Mounted tyres



Figure 20: Mounted tyres



Figure 21: Mounted tyres



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



## Pictures of damage



**Damage #1:** Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #1:** Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #2:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #2:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair




**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair a...  
paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair  
and paint

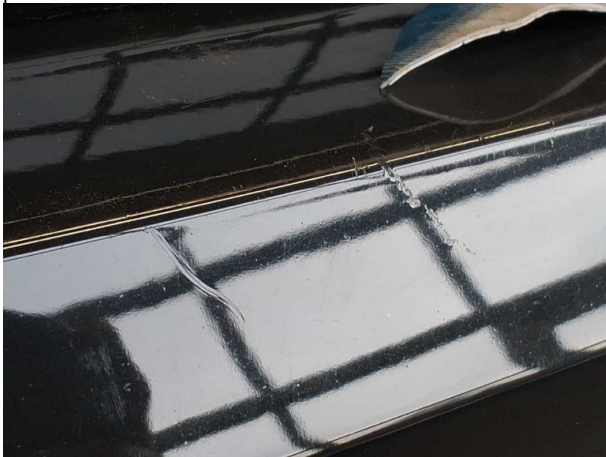

**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair a...  
paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair  
and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair  
and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Rep...  
and paint

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck


Inspection date: 12 Dec 2025  
**Protocol number: 43040618**



**Damage #8:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



**Damage #8:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



**VSSZZZKN1PW500670**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	60.258 km
<b>Hersteller</b>	Seat	<b>Restlauf bis Service</b>	400 km
<b>Typ/Modell</b>	TARRACO	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	VSSZZZKN1PW500670	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	07.11.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufll	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (fehlt) - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 20.03.2024

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Seat	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	TARRACO	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	60.258 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	VSSZZZKN1PW500670	<b>Erstzulassung</b>	07.11.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

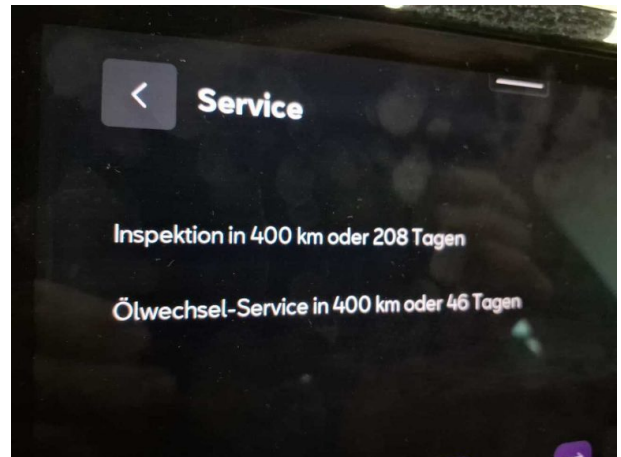


Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum

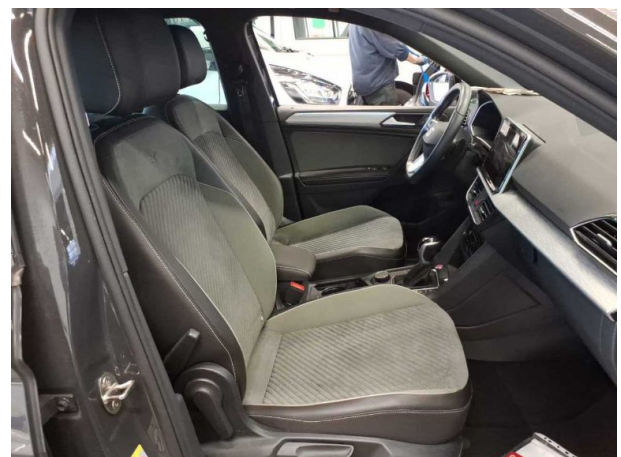


Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum

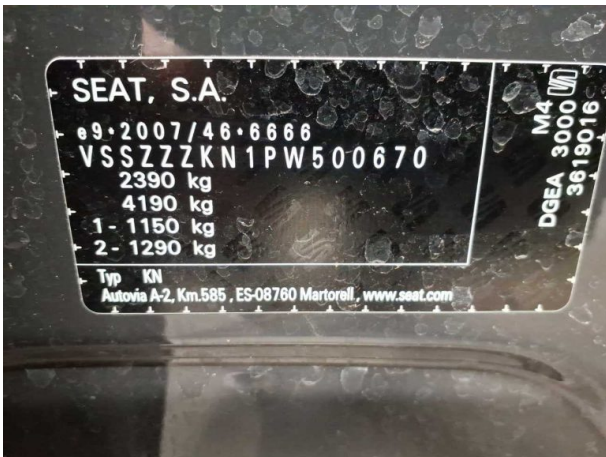


Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör

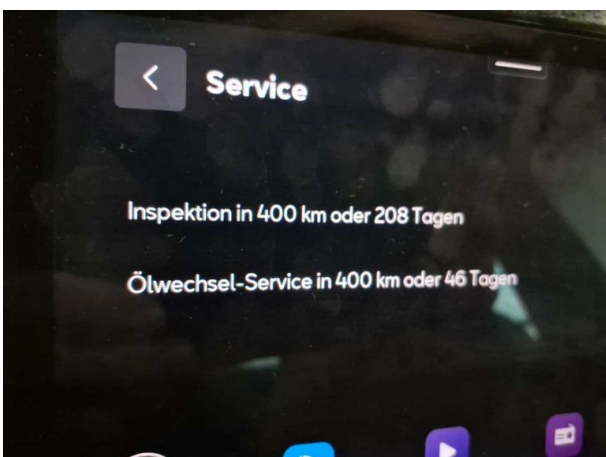


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges



**Abbildung 30:** Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

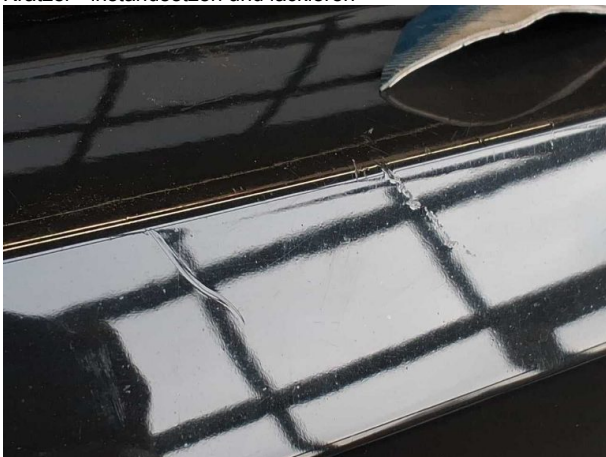

**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 12.12.2025  
**Protokollnummer: 43040618**



**Beschädigung #8:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #8:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

19.12.2025

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SEAT Tarraco 1.4 e-HYBRID 180kW Xcellence DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -NC 0552E	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKN1PW500670
Vertrags-Nummer:	13997084	Erstzulassung:	07.11.2022
Internes KZ:	15080858	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**SEAT Tarraco 1.4 e-HYBRID 180kW Xcellence DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.949,58**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.949,58**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SEAT Tarraco 1.4 e-HYBRID 180kW Xcellence DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	41
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,500
Leergewicht (kg):	1868	zul. Gewicht (kg):	2390

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 13997084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -NC 0552E  
**Übersicht erstellt am:** 19.12.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Tarraco 1.4 e-HYBRID 180kW Xcellence DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.11.2025	9059973109	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
20.03.2024	9059882926	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 13997084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -NC 0552E  
**Übersicht erstellt am:** 19.12.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Tarraco 1.4 e-HYBRID 180kW Xcellence DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer