



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MK-H 8588E
Berichtsnummer :	0000000929903-DE926		
Referenznummer:	31215778		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Inspiration

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACT811FP5052480	Laufleistung abgelesen:	44595 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS) (AGT) INTERSTELLAR GRAU MET.
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	26156 / 05.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe vorn • Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe Akustikglas • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Heckklappenöffnung elektr. • Induktionsladeschale für Smartphone | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 64 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System • Kombiinstrument digital mit Panorama-Display • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Nebelschlussleuchte LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitze vorn höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Tagfahrlicht LED • Vehicle-to-Device Stecker (V2L) • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2720 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Clear White • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistent-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistent-System: Auspark-Assistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Relax-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Sitzbelüftung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

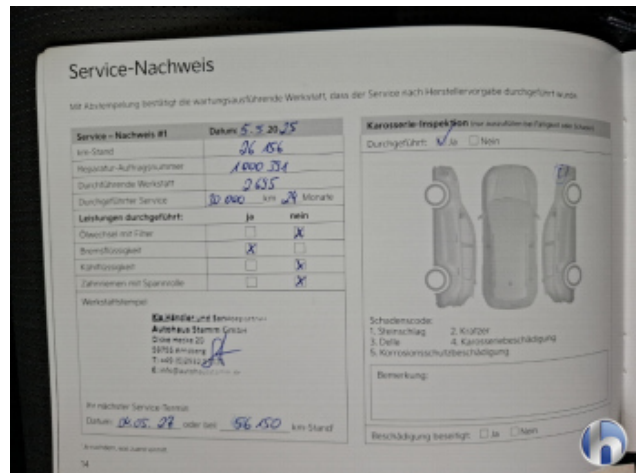

Serviceheft/Nachweis

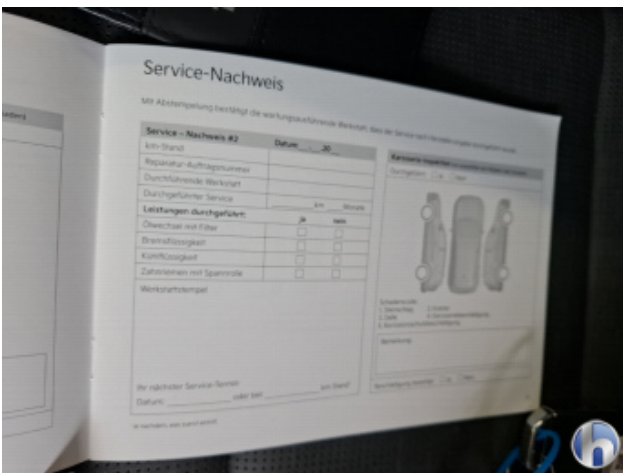

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung