



LYVUZK9VDNB023019

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	43.964 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	XC60	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2028
Fahrgestellnummer	LYVUZK9VDNB023019	Leistung	145 kW
Hubraum	1.969 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	24.05.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	35,00 €	35,00 €
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	450,00 €	450,00 €
5	Karosserie	Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten	500,00 €	500,00 €
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	865,00 €	865,00 €
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren	1.195,00 €	660,00 €
8	Unterlagen	Serviceheft (3x Wartung - 30000km/12Monate – fehlt) - unvollständig	1.350,00 €	1.350,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür vorn rechts	Türkante (vorn) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Unterlagen - HU Bescheinigung	130,00 €	130,00 €
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	435,00 €	435,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 47103805
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Baumgartner



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	43.964 km
Fahrgestellnummer	LYVUZK9VDNB023019	Erstzulassung	24.05.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	4.635,00 €	4.100,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	565,00 €	565,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.200,00 €	4.665,00 €
Mwst. (19%)	988,00 €	886,35 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	6.188,00 €	5.551,35 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

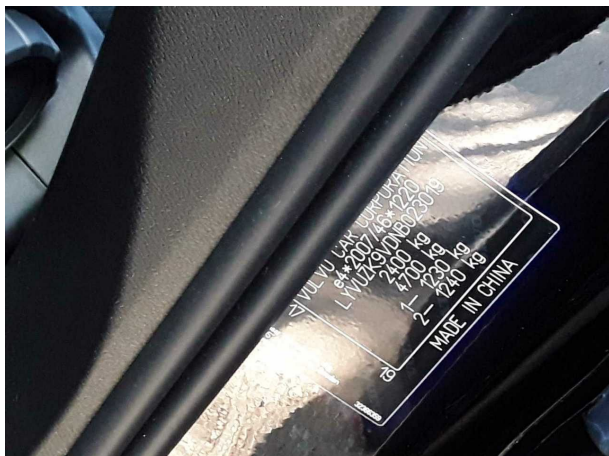


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

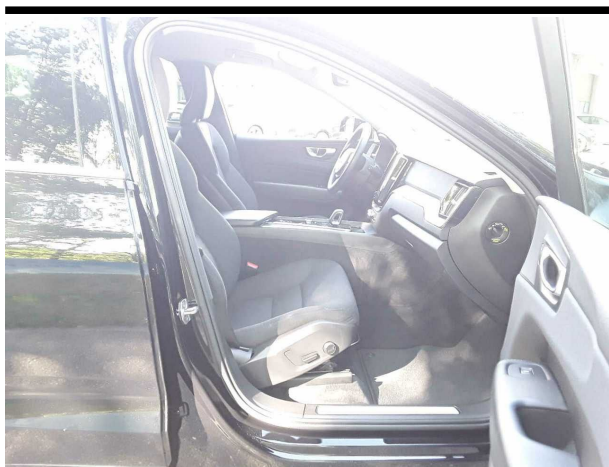


Abbildung 7: Innenraum vorne

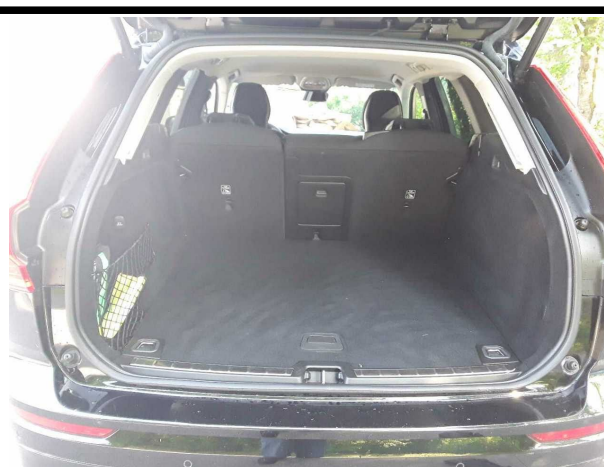


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

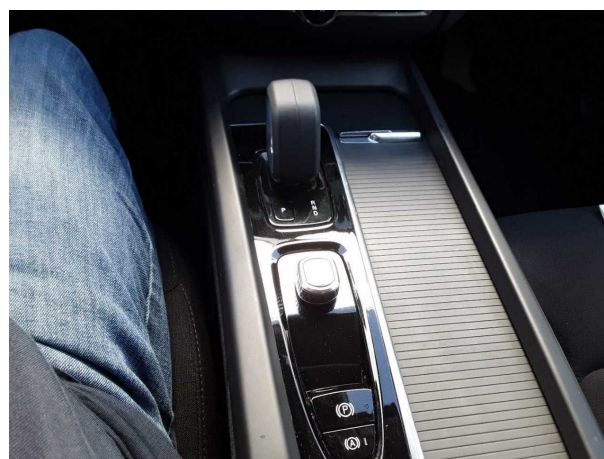


Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 47103805
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel

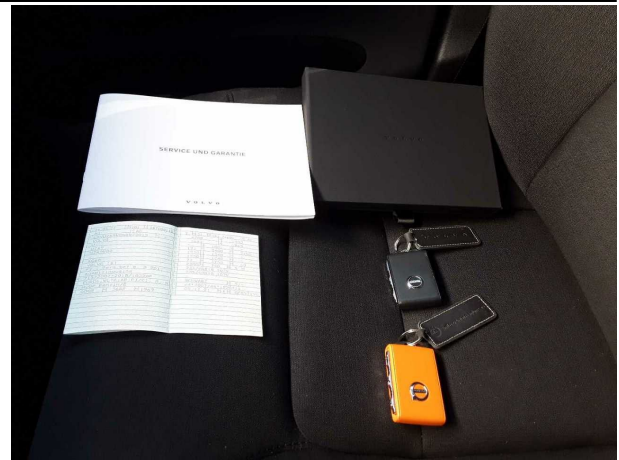


Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

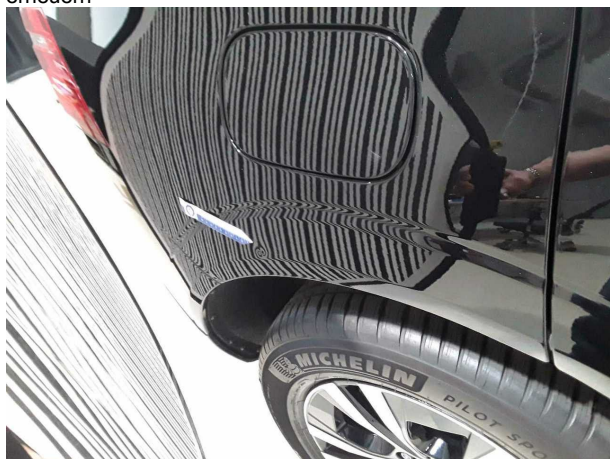

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - Lackmangel - aufbereiten

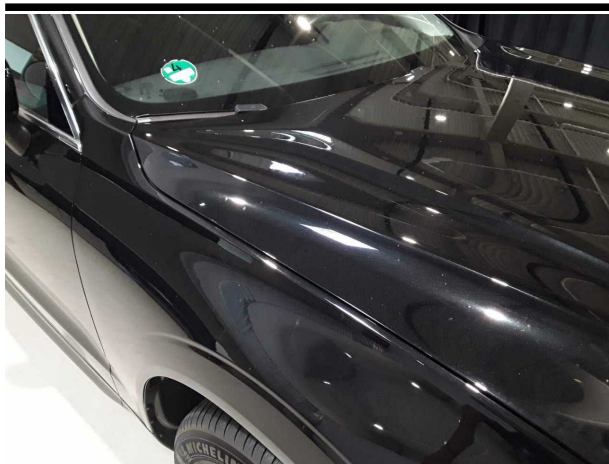


Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
Lackmangel - aufbereiten

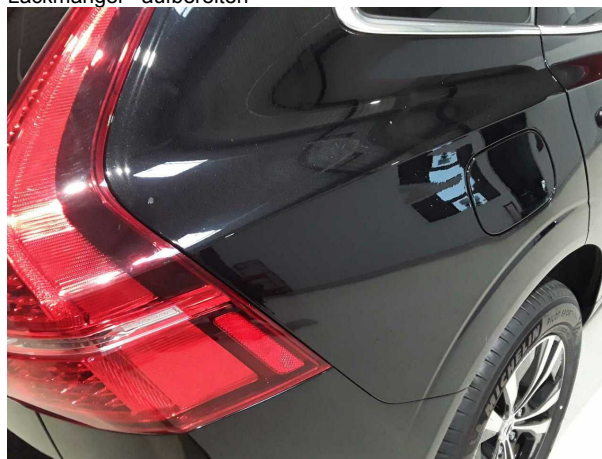

Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
Lackmangel - aufbereiten

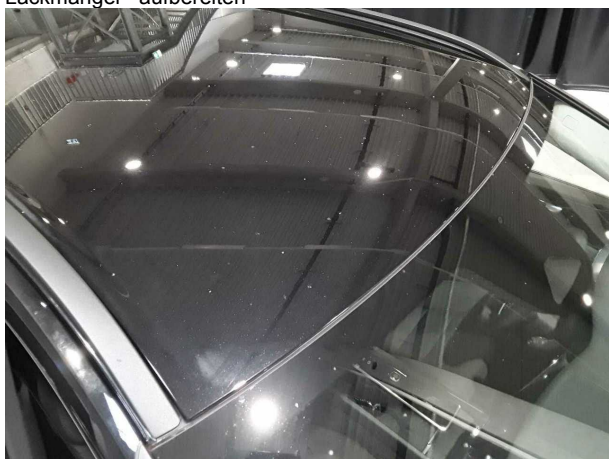

Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
Lackmangel - aufbereiten

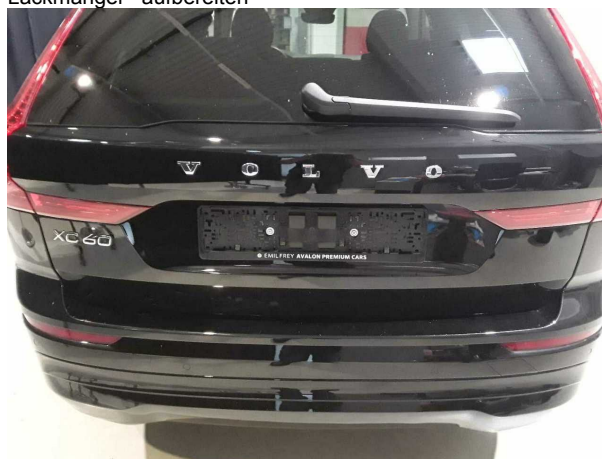

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

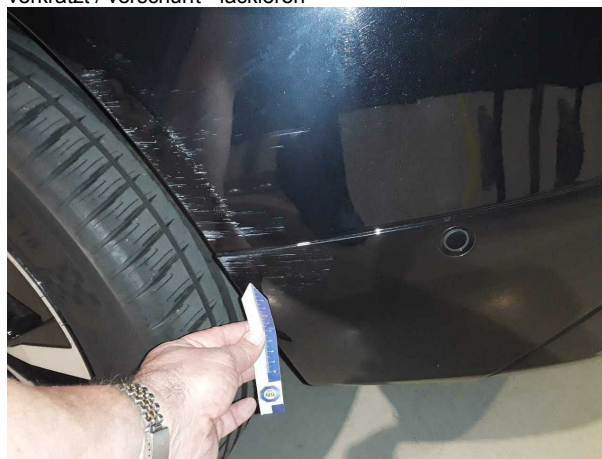

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

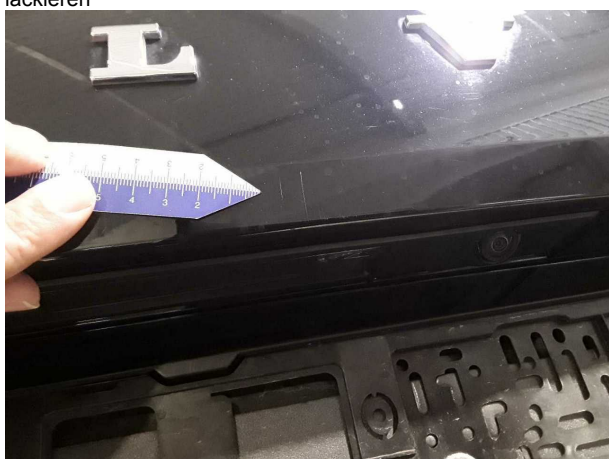

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

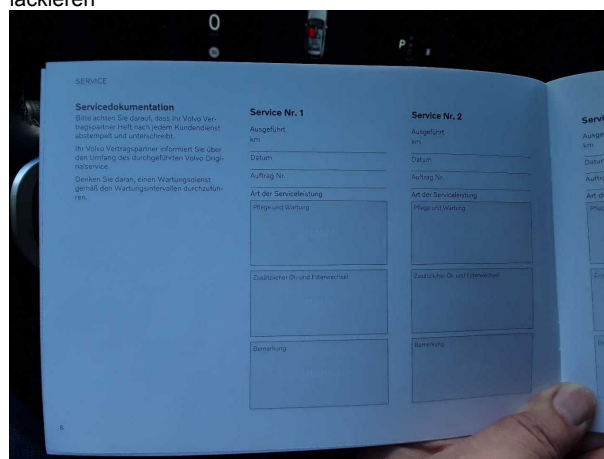


Beschädigung #8: Unterlagen: Serviceheft (3x Wartung - 30000km/12Monate – fehlt) - unvollständig

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 47103805
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Baumgartner

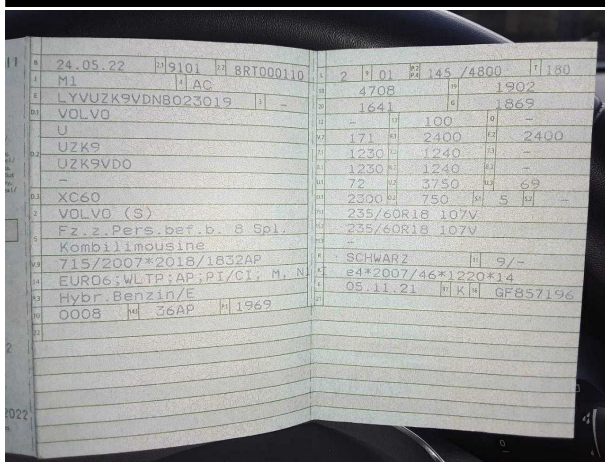

Beschädigung #8: Unterlagen: Serviceheft (3x Wartung - 30000km/12Monate – fehlt) - unvollständig

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innenorts:	209 g/km	9.2	l/100 km
Außenorts:	132 g/km	5.8	l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen): g/km

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	258 g/km	11.4	l/100 km
Mittel	160 g/km	7.1	l/100 km
Hoch	142 g/km	6.3	l/100 km
Höchstwert	169 g/km	7.5	l/100 km
Kombiniert:	171 g/km	7.5	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Volelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18x50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20x38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21x38.5	265/35R22 Min 98H;9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

202020207

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)

Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

LYVUZK9VDNB023019

20220207

20211105

e4*2007/46*1220*14

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn.,
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1885 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
- 18.4 Ungelenkten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA2076
22. Arbeitsverfahren: Vierakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung
- 27.1 Höchstle Nennleistung: 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3 Höchstle Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstle 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschallgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radanfangung

30. Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3. 1657 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Drive-by: 69 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Prüfmasse: 1955 kg
- 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m²
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 120.6 N
- 47.1.3.1 f₁: 0.235 N/(km/h)
- 47.1.3.2 f₂: 0.04248 N/(km/h)²
- 47.2 Fahrzyklus
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2 Miniatursierungsfaktor (f_{acc}): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1		0.23	1.51E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹

- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 #/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4317059
Hersteller Volvo
Model XC60
Variante Momentum Pro 2.0 B4 MHEV
Listenpreis 43.815,12
VIN LYVUZK9VDNB023019
Erstzulassungsdatum 24.5.2022
Kennzeichen PB-MB 602

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4317059 25.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023100665	21.12.2022	Fahrerseite komplett	4.284,08
2025100644	15.01.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	
2026105919	26.05.2025	Stoßfänger hinten links	

- Seite 1 von 1 -