

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 20.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.09.2022	Letzte Zulassung	29.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Kangoo III Rapid (03.2021->) / Kangoo III Rapid E-TECH Advance (22 kW AC)	Türen	5
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFK00069114794
HSN / TSN	3333 / BPS	DAT Europa-Code®	017201680400001
DAT Marktindex	DE002 6300	Km-Stand abgelesen	23394
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	51	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni / OQNG
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Radio Connect (Bluetooth-/USB-Schnittstelle, R&GO), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Handschuhfach Schublade (Easy-Life), Heckflügeltüren ohne Verglasung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie/Aufbau: Kasten, Klimaautomatik mit Wärmepumpe und Schnellheizer, Kombiinstrument analog, Kombiinstrument digital (4,2 Zoll), Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Radstand 2716 mm, Reifen-Reparaturkit, Schiebetür rechts ohne Fenster, Schnellladefunktion 22 kW (AC), Schnellladefunktion 80 kW (DC), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhen-/längsverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kilya, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV KANGOO RAPID, Tagfahrlicht LED, Türdichtungen mit Staubschutz, Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26802	Airbag Beifahrerseite
25784	Easy-Park-Assistent
39812	Kamerasystem mit Rear View Assist
27699	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
33303	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
40803	Parkbremse elektrisch
32705	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
36404	Türgriffe außen Wagenfarbe

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 18.05.2026 bei Kilometerstand 23.185
bis Wartung verbleiben:	39.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten verschrammt,



Bild 1 : Diagonal von vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts
Freigestellt vorne rechts

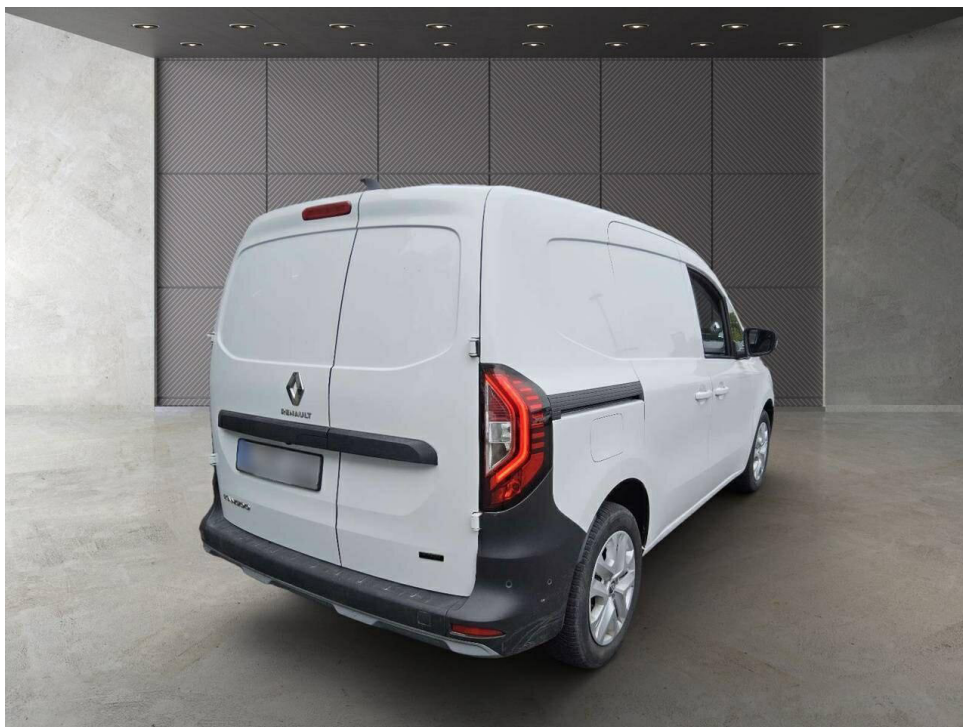


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts
Freigestellt hinten rechts

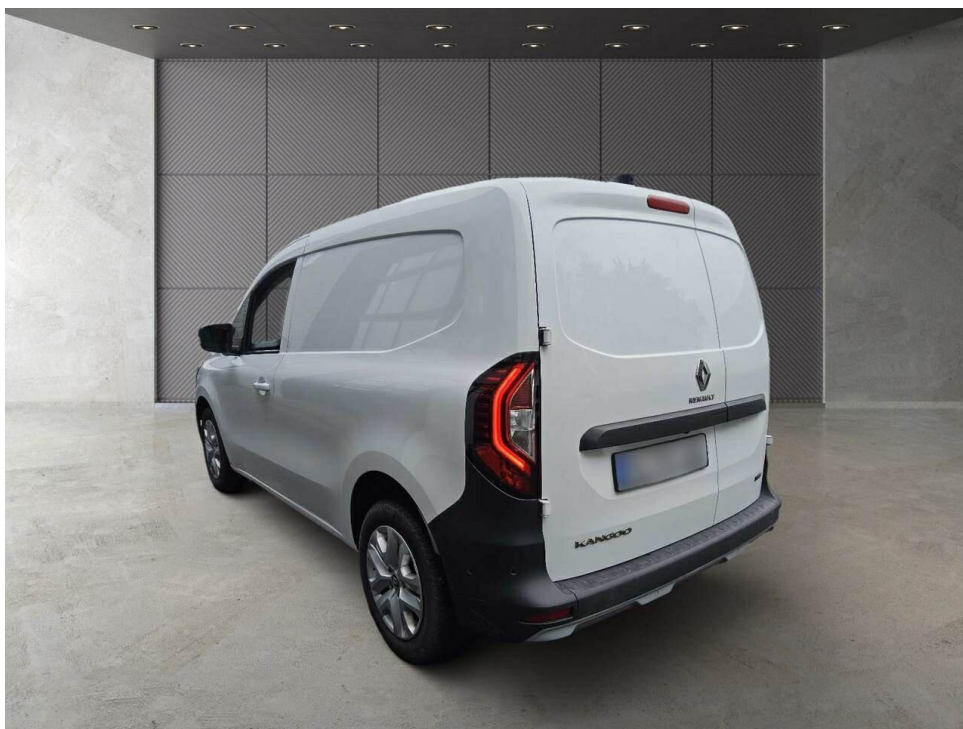


Bild 4 : Diagonal von hinten links
Freigestellt hinten links

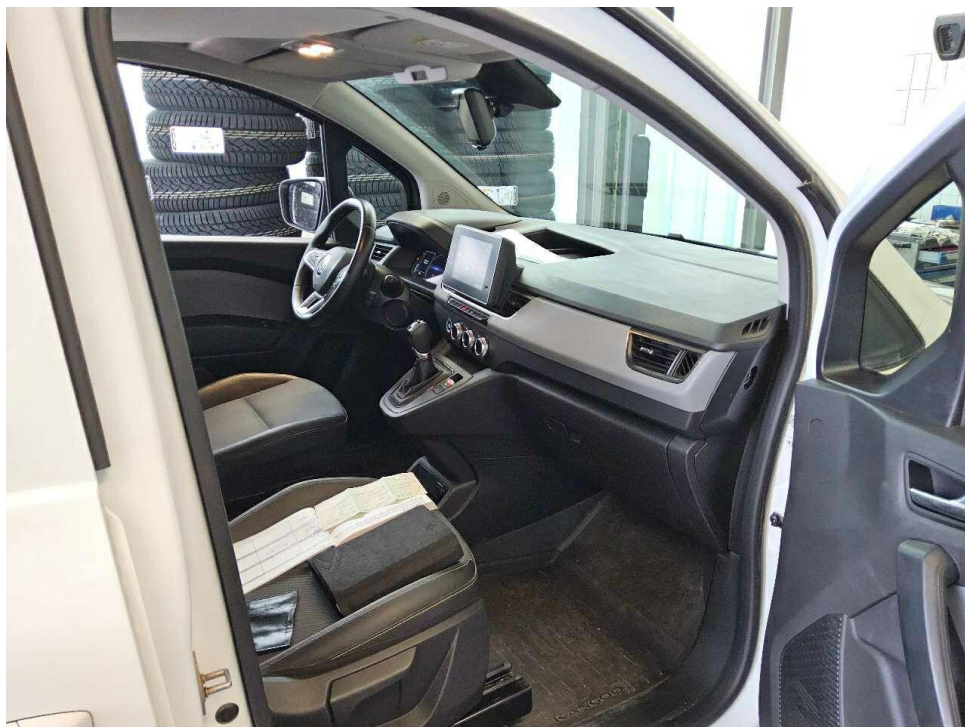


Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 9 : Unterboden

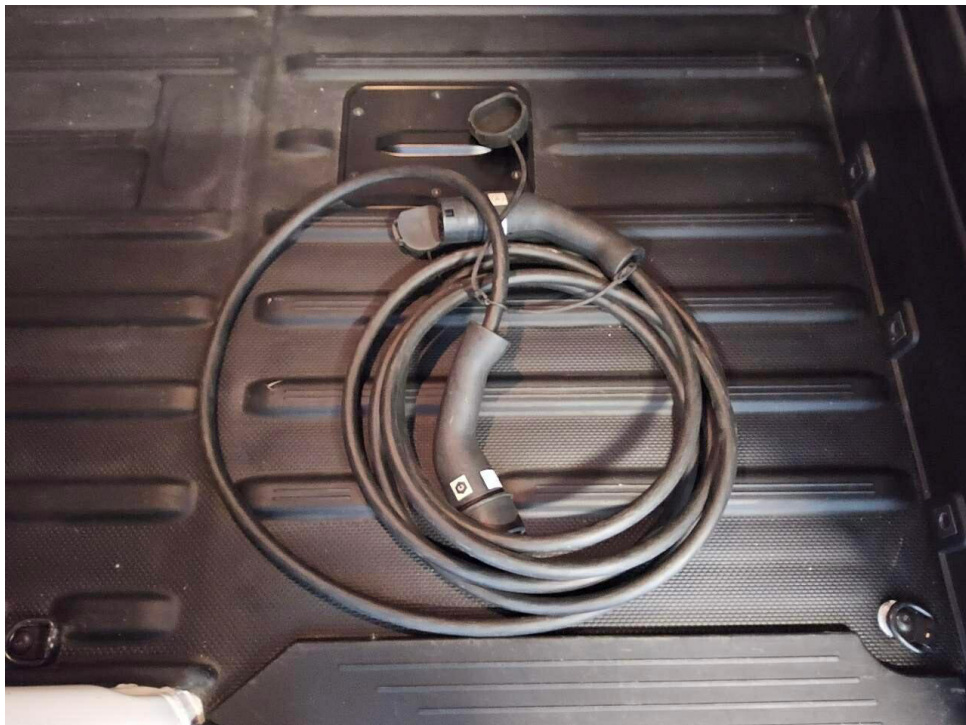


Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : Laufleistung

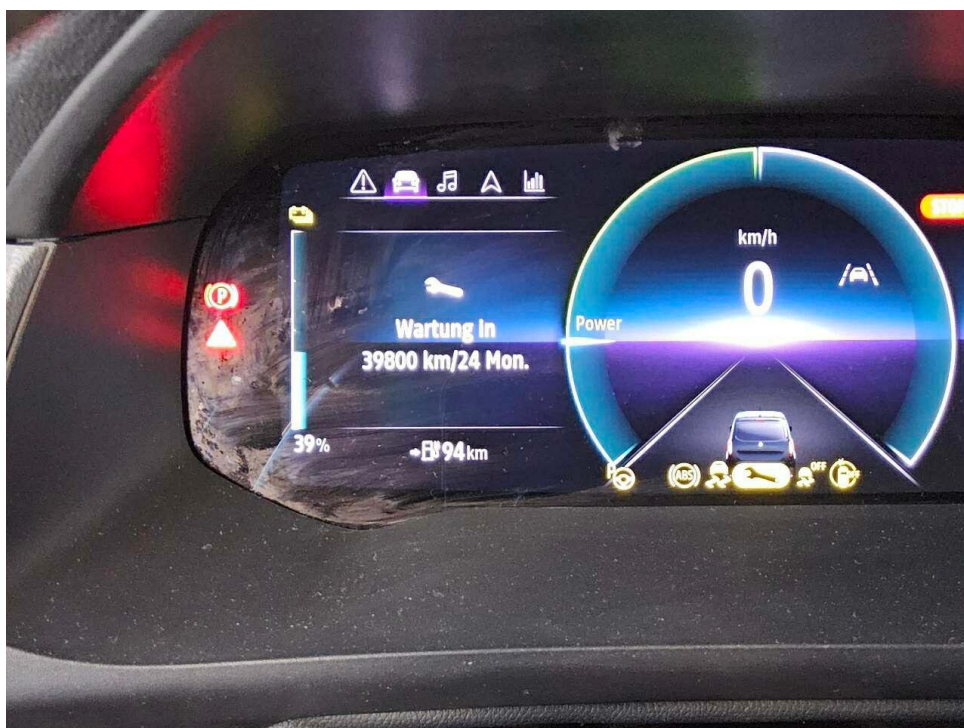


Bild 12 : Nächster Service lt. Anzeige