

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263949ZGWMW vom 29.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

WBA5K71020G296134

Hersteller	BMW
Modell	5 Touring (F11)(2010->)
Untertyp	535 d xDrive
Erstzulassung	19.05.2016
Laufleistung	209.009 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber
Besichtigungsort

Fahrzeughalter

Auftragsnummer 3263949ZGWMW
Auftragsdatum 29.06.2026 um 14:10 Uhr
Besichtigungsdatum 29.06.2026 um 14:10 Uhr

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	BMW	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	5 Touring (F11)(2010->)	FIN:	WBA5K71020G296134
Untertyp:	535 d xDrive	Erstzulassung:	19.05.2016
KBA:	0005 / BGI	Laufleistung:	209.009 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Diesel	Maße in mm (LxBxH):	4.907 x 1.860 x 1.462
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Anzahl Türen:	5
Hubraum:	2.993 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	230 kw	Lackfarbe:	IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT METALLI
Getriebeart:	Automatik	Innenraumfarbe:	LEDER DAKOTA/SCHWARZ
Anzahl Gänge:	8	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Antriebsart:	Allradantrieb	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leergewicht:	2.025 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.550 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		

Bauform: Kombi

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Aktive Kopfstützen (34704), Aktive Motorhaube (10715), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: xDrive (Allrad) (70410), Automatische Fahrlichtschaltung (18604), AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) (24999), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außentemperaturanzeige (25702), Bi-Xenon-Scheinwerfer (18505), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem) (40050), Check-Control-System (25606), Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll) (25924), Drehzahlmesser (25300), Dynamische Bremsleuchte (18898), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) (70100), Exterieurumfänge Wagenfarbe (11406), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC) (70502), Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter (70518), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle (24833), Fußmatten Velours (28402), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion (26710), Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) (75914), Getränkehalter vorn und hinten (39402), Heckklappenbetätigung automatisch (35506), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend (26302), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang (28982), Kopf-Airbag-System hinten (26805), Kopf-Airbag-System vorn (26804), LM-Felgen (48535), Luftfederung Hinterachse (42905), Mittelarmlehne hinten (27300), Mittelarmlehne vorn (27202), Modellpflege (250), Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel (96528), Multifunktionsarmlehne im Fond (27309), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) (77015), Parkbremse elektrisch (40803), Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) (68802), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Schaltpunktanzeige (25699), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn (26903), Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices (25151), Servolenkung Servotronic (69811), Sitzheizung vorn (29500), Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe (35408), Start-Stop-Knopf (35513), Start/Stop-Anlage (Funktion) (77601), Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach (39016), Wegfahrsperre (38105), Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) (22218), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Alarmanlage (38205), Anhängerkupplung (Kugelpfand schwenkbar) (14204), Audio-Navigationssystem Business (25735), Dachreling schwarz (16195), Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus (42931), Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige (25704), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar (33403), Lenkrad (Leder M-Technic) (69103), Lenkrad heizbar (69005), Metallic-Lackierung (11000), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten (25800), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) (68902), Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota (30301), Sitzheizung hinten (29503), Sportsitze vorn (31901)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	11.000 km
Nächste HU	08/2027
	06.2028

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/58 R 17 97 Y	5 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/58 R 17 97 Y	5 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/58 R 17 97 Y	4 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/58 R 17 97 Y	4 mm In Ordnung	

Fehlteile

POSITIONEN

Laderaumrollo

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 90,00 µm bis 130,00 µm
 Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	BESCHREIBUNG
Tür hinten links	598,00 µm	
Seitenwand hinten links	191,00 µm	Es sind Spuren einer Nachlackierung erkennbar.

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motorraum	Marderschaden
2	Dach	Dellen
3	Motorhaube	Dellen
4	Kotflügel vorne links	Abschürfung/Verformt
5	Stoßfänger hinten	Verformt/Lackabplatzung
6	Seitenwand hinten rechts	Dellen
7	Stoßfänger vorne	Lackabplatzung
8	Rad vorne rechts / Felge	Abschürfung
9	Schweller rechts / Verkleidung	Verformt
10	Rad hinten links / Felge	Abschürfung
11	Antriebsstrang	Starker Ölverlust, Folgeschäden möglich

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Wallner', is positioned above the printed name.

Der Sachverständige
Michael Wallner

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Bilder Feststellungen

Bild 22



Nr.: 1

Bauteil: Motorraum

Beschädigungsart:

Marderschaden

Reparaturweg:


Bild 23



Bild 24



Bild 25

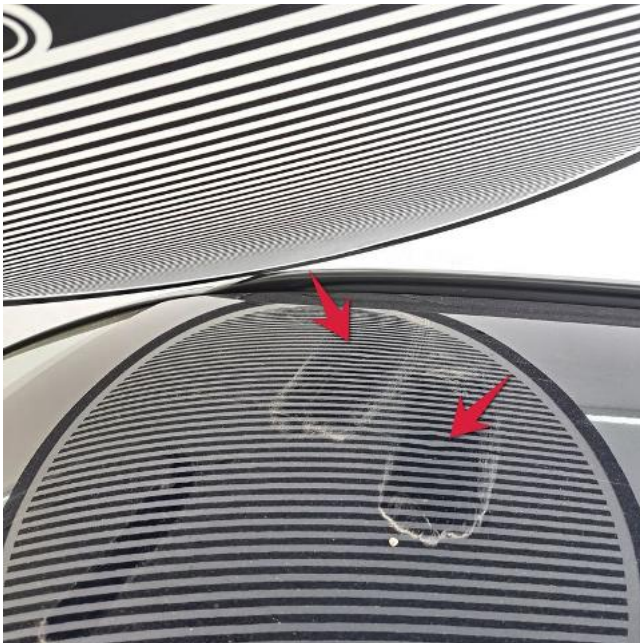

Nr.: 2

Bauteil: Dach

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Nr.: 3

Bauteil: Motorhaube

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg:

Bild 29

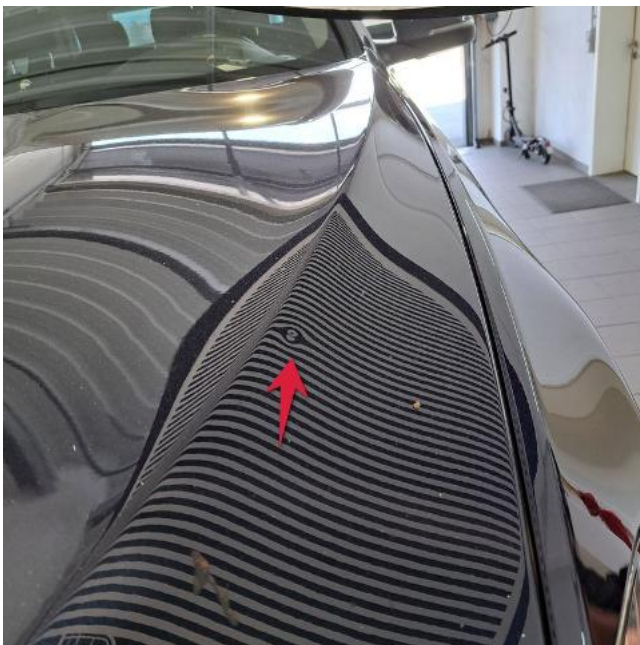


Bild 30




Bild 31



Bild 32



Bild 33

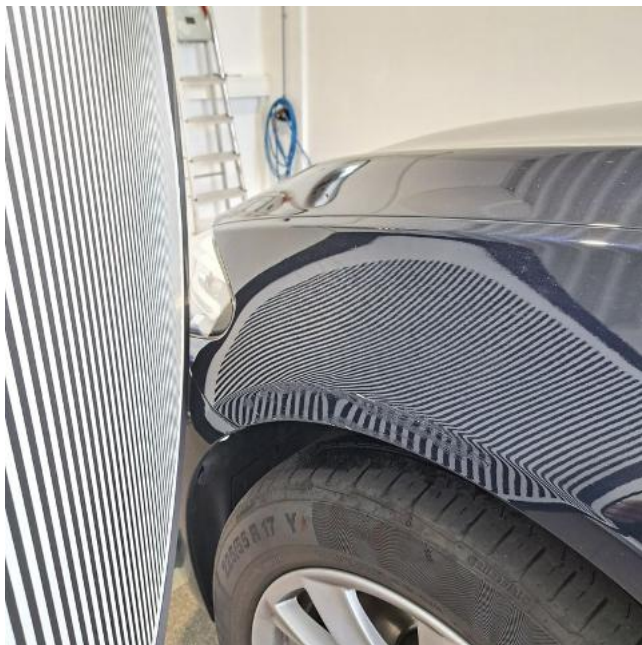

Nr.: 4

Bauteil: Kotflügel vorne links

Beschädigungsart:

Abschürfung/Verformt

Reparaturweg:

Bild 34



Bild 35



Bild 36



Nr.: 5

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Verformt/Lackabplatzung

Reparaturweg:

Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40



Nr.: 6

Bauteil: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg:

Bild 41



Bild 42



Bild 43



Nr.: 7

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Lackabplatzung

Reparaturweg:

Bild 44



Bild 45



Bild 46



Bild 47



Nr.: 8

Bauteil: Rad vorne rechts /
Felge

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 48



Bild 49



Nr.: 9

Bauteil: Schweller rechts /
Verkleidung

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 50



Bild 51



Bild 52



Bild 53



Nr.: 10

Bauteil: Rad hinten links / Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 54



Bild 55



Bild 56



Bild 57



Nr.: 11

Bauteil: Antriebsstrang

Beschädigungsart: Starker
Ölverlust, Folgeschäden
möglich

Reparaturweg:

Bild 58



Bild 59



Bild 60



Bild 61

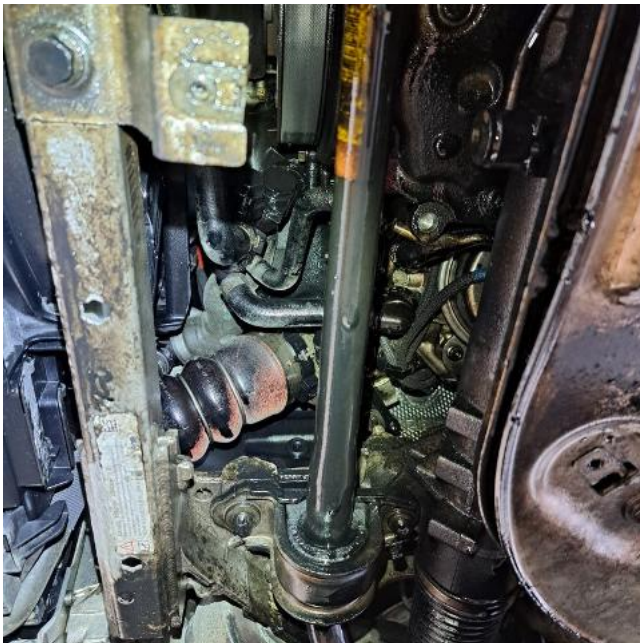


Bild 62



Bilder Lackmessung

Bild 63



Tür hinten links: 598µm

Bild 64



Seitenwand hinten links: 191µm



Kunde:	3263949	Fahrzeugtyp:	BMW 5 F07/F10/F11 (2010 – 2017)
Kundennummer:		VIN:	WBA5K71020G296134
Kennzeichen:		Kilometerstand:	209006 km

Getriebeelektronik (GSB231)

Identifikation:			
Steuergeräteindex: f14b0	Hersteller: ZF	Herstellungsdatum: 2016.4.14	
VIN: WBA5K71020G296134	AVL-ECU-ID: 1050-0151-17		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[420641] 4326977	Parksperre fehlerhaft eingelegt Warnlampe Aus Test Überwachungszyklus absolviert Test seit letztem Löschen erfolgreich Test seit letztem Löschen absolviert Bestätigter Fehlerspeichereintrag Verifizierter Fehlerspeichereintrag Test Arbeitszyklus nicht fehlgeschlagen nicht aktiv

Karosserieelektronik (FRM3)

Identifikation:			
Steuergeräteindex: f10d0	Hersteller: Temic	Herstellungsdatum: 2016.3.31	
VIN: WBA5K71020G296134	AVL-ECU-ID: 1991-9741-75		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[800F92] 8392594	Begrüßungslicht Wiederhol Sperre aktiv Warnlampe Aus Test Überwachungszyklus absolviert Test seit letztem Löschen erfolgreich Test seit letztem Löschen absolviert Bestätigter Fehlerspeichereintrag Verifizierter Fehlerspeichereintrag Test Arbeitszyklus fehlgeschlagen nicht aktiv

Motorelektronik (DDE7.31 N47/N57 TUE/TOP)

Identifikation:			
Steuergeräteindex: f1f70	Herstellungsdatum: 2016.4.8	VIN: WBA5K71020G296134	
AVL-ECU-ID: 1986-0017-81			

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[243A00] 2374144	Glühsteuergerät Diagnoserückmeldung : Spannung Klemme 30 am Glühsteuergerät fehlt Warnlampe Aus Test Überwachungszyklus absolviert Test seit letztem Löschen erfolgreich Test seit letztem Löschen absolviert Bestätigter Fehlerspeichereintrag Nicht verifizierter Fehlerspeichereintrag Test Arbeitszyklus nicht fehlgeschlagen

Zentralelektronik (JBBF3)

Identifikation:

Steuergeräteindex: f1050

Herstellungsdatum: 2016.4.2

VIN: 0000000000000000

AVL-ECU-ID: 1115-9776-6

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[C90D60] 13176160	Sensor Automatische Umluftregelung interner Fehler
	Warnlampe Aus
	Test Überwachungszyklus absolviert
	Test seit letztem Löschen erfolgreich
	Test seit letztem Löschen absolviert
	Bestätigter Fehlerspeichereintrag
	Verifizierter Fehlerspeichereintrag
	Test Arbeitszyklus nicht fehlgeschlagen
	nicht aktiv
[C90D7B] 13176187	Schalter Sitzheizung hinten Taste klemmt linke Seite
	Warnlampe Aus
	Test Überwachungszyklus absolviert
	Test seit letztem Löschen erfolgreich
	Test seit letztem Löschen absolviert
	Bestätigter Fehlerspeichereintrag
	Verifizierter Fehlerspeichereintrag
	Test Arbeitszyklus fehlgeschlagen
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert

Anmerkungen:

Prüfer:

Unterschrift: