

12.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -NP 0981E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A557938
Vertrags-Nummer:	95696079	Erstzulassung:	03.12.2021
Internes KZ:	15025625	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 95696079
Amtliches Kennzeichen: HD -NP 0981E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.03.2025	9059936472	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite	Nein	Ja
03.06.2023	9059851321	Einbruch/Diebstahl	Aussenspiegel Fahrerseite Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 95696079
Amtliches Kennzeichen: HD -NP 0981E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.02.2023	44025	Inspektion und Wartung
01.02.2023	44025	Wartungszusatzumfänge
27.11.2023	85740	Wartungszusatzumfänge
27.11.2023	85740	Bremsflüssigkeitswechsel
27.11.2023	85740	Inspektion und Wartung
30.06.2025	140147	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.06.2025	140147	Inspektion und Wartung
30.06.2025	140147	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671541A557938

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	202,918 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	8,063 km
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	W1N1671541A557938	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	3 Dec 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufi	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
3	2nd wheel set	1 tyre - Leaking - Replace
4	Side panel - rear left side	Wheel arch - Scratched - Paint
5	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Repair and paint
6	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres	3mm - 3mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Deutschland SE & Co.
KG

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45497876



69190 Walldorf

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	275/50 R20 113W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Deutschland SE & Co.
KG

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45497876



69190 Walldorf

Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Mileage (Read)	202,918 km
Vehicle Identification number	W1N1671541A557938	First registration	3 Dec 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear

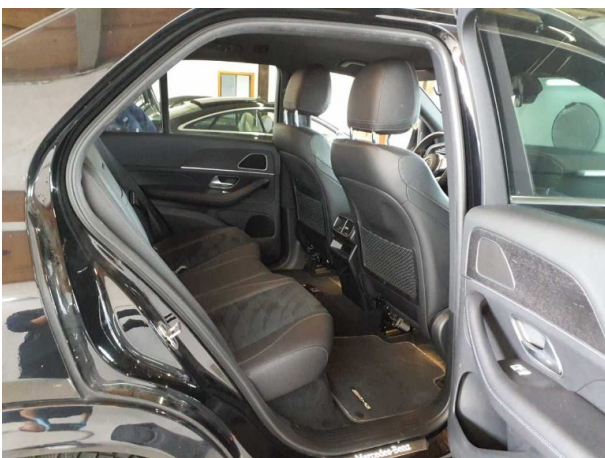


Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



69190 Walldorf



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



69190 Walldorf



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



69190 Walldorf



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

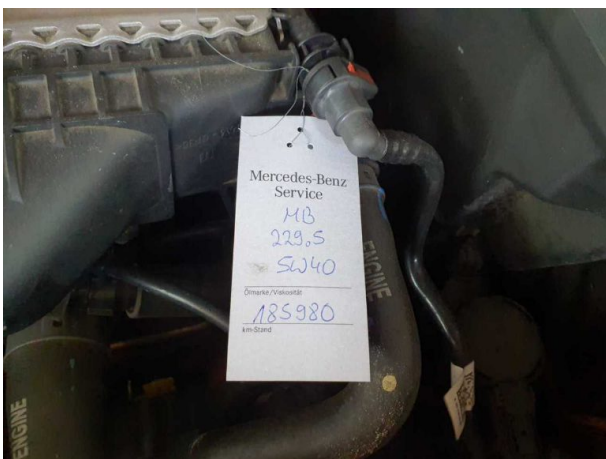


Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten... rodent - Replace



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten... rodent - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: 1 tyre - Leaking - Replace



Damage #4: Side panel - rear left side: Wheel arch - Scratched - Paint



Damage #4: Side panel - rear left side: Wheel arch - Scratched - Paint



69190 Walldorf



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



69190 Walldorf



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Deutschland SE & Co.
KG


Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45497876



69190 Walldorf



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



W1N1671541A557938

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	202.918 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	8.063 km
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671541A557938	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	03.12.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
3	2.Radsatz	1 Reifen - undicht - erneuern
4	Seitenwand links	Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co.
KG

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45497876



69190 Walldorf

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	275/50 R20 113W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	202.918 km
Fahrgestellnummer	W1N1671541A557938	Erstzulassung	03.12.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



69190 Walldorf



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

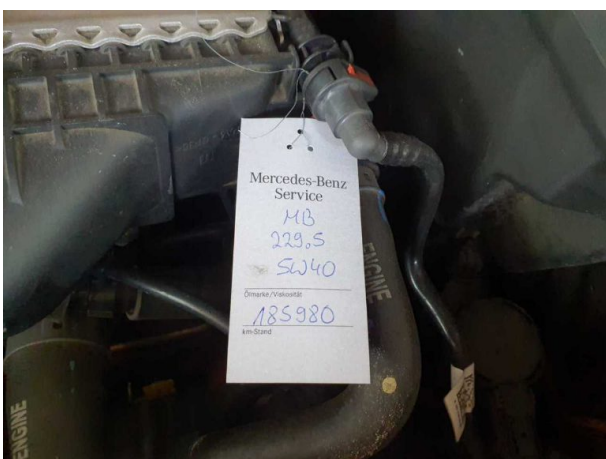


Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - undicht - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

69190 Walldorf



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co.
KG

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45497876



69190 Walldorf



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



69190 Walldorf

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott