



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD ATTO 3 Comfort	Fahrgestellnummer	LGXCE4CB0P2057786
Erstzulassung	13.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	33.423 km
HSN/TSN	2160 / AAB 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Skiing white	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	65 kW / 0 ccm	Nächste HU	07/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	84 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Blau-Beige
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.160 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48095699	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagetasche Vordersitze
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne
Airbag: Mittellairbag vorn
Airbag: Seitenairbag vorn
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar



Bezeichnung
Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Bremsleuchte, dritte
Dachreling aus Aluminium
Einparkhilfe, vorne und hinten
Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz
Fernlichtassistent (HBA)
Fußraumbeleuchtung vorne
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Kamera 360°
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen
Klima: Pollenfilter PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent
Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Leseleuchten vorne, hinten
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
LED-Türleuchten
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notruf
Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch
Polster: Kunstleder Zweifarbig
Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 12,8"
Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service
Reifendruckkontrollsystem, aktiv
Räder: Leichtmetallfelgenreifen 18" Reifen 235/50 R18

Rückspiegel automatisch abblendend
Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion
Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung
Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar
Sitze: Belüftete Rücksitze
Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar
Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar
Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze
Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite
Steckdose 12V
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB Anschlüsse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (07.26) - fällig - durchführen
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
5	Blinkleuchte	Spiegel rechts - Abrieb - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - 30000km/24Monate – kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

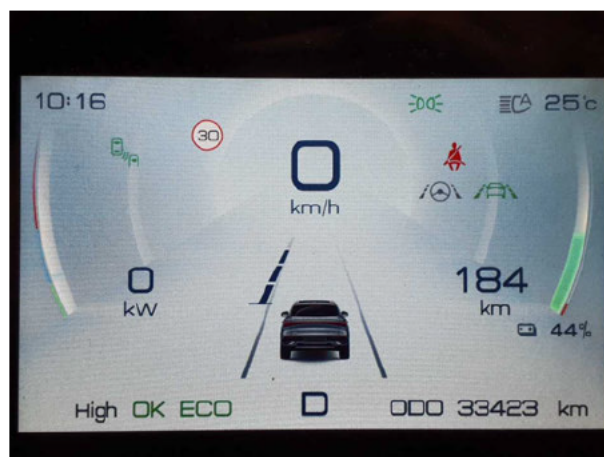


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

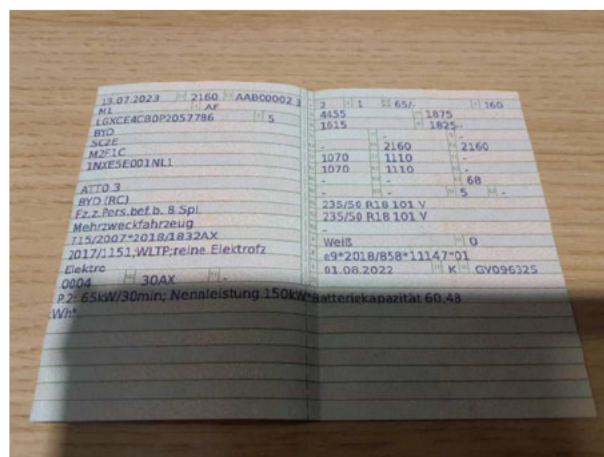


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Sonstiges: Hauptuntersuchung (07.26) - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Abrieb - erneuern



Beschädigung #5: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Abrieb - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

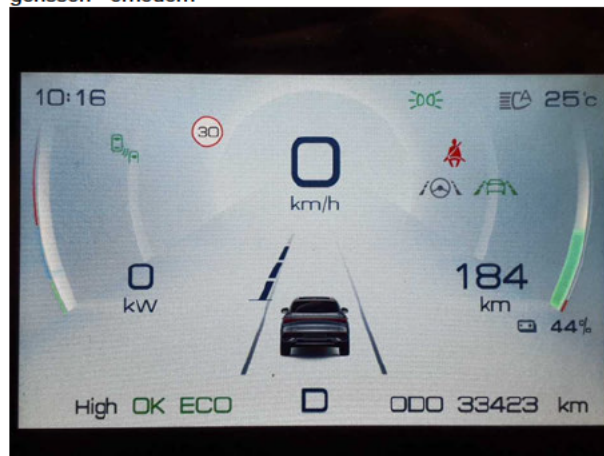

Beschädigung #9: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - 30000km/24Monate – kein Nachweis) - entspricht nicht den

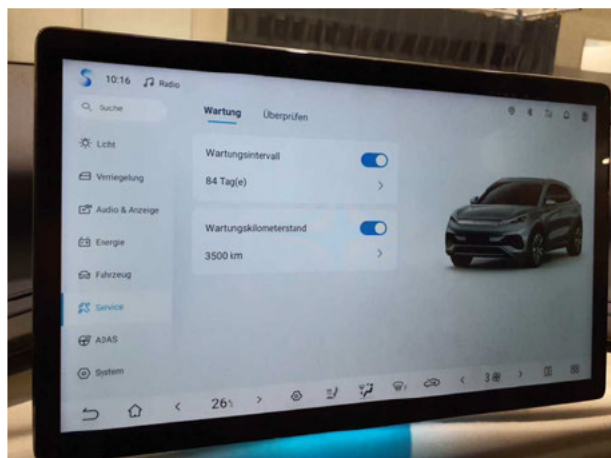

Beschädigung #9: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - 30000km/24Monate – kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -