

NOx:		17.9	mg/km
THC + NOx:		43.2	mg/km
Partikelmasse:		0.11	mg/km
Partikelzahl:		2.57	*10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.510	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	174 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Mittel	139 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch	127 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	147 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite			- km
Elektrische Reichweite innerorts			- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 32 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		1.63	g/km
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:


Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Bayerische Motoren Werl
Aktiengesellschaft

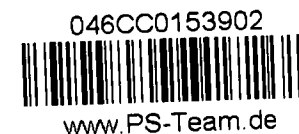

www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000740
VVS	00074 0	TSN	CZF
DE 00 004107 WBA31FZ020FR23932 1949292			



WBA31FZ020FR23932

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G3K
31FZ
IAA500K0
320d xDrive
IP-0000892-WBA-1
AT-0000073-WBA-1
24-WBA-DH29
RL-0100736-WBA-1
-
PR-0000081-WBA-1
-
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
WBA31FZ020FR23932
2023-05-26
2022-09-13
e1*2007/46*2017*09
München
(Ort)
29.05.2023
(Datum)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2851 mm
5. Länge: 4713 mm
6. Breite: 1827 mm
7. Höhe: 1445 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1800 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1879 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2320 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1080 kg
Achse 2: 1330 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4120 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 1: B47D20B, 2: -
22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4;in Reihe
25. Hubraum: 1995 cm³
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 140.00 kW bei:4000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1573 mm 2. 1587 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 72.10 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3000 min⁻¹
Fahrgeräusch: 67.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1956 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀ 189.9 N
47.1.3.1 f₁ -0.143 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂ 0.03487 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO: 48.9 mg/km
THC: mg/km
NMHC: mg/km

Seite 3

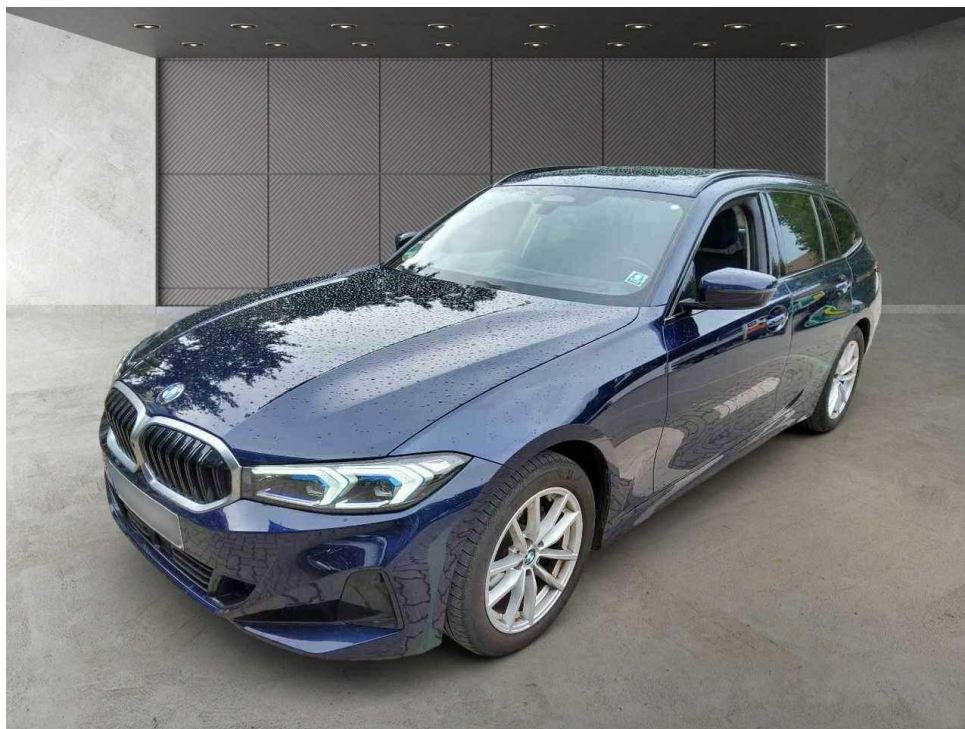


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

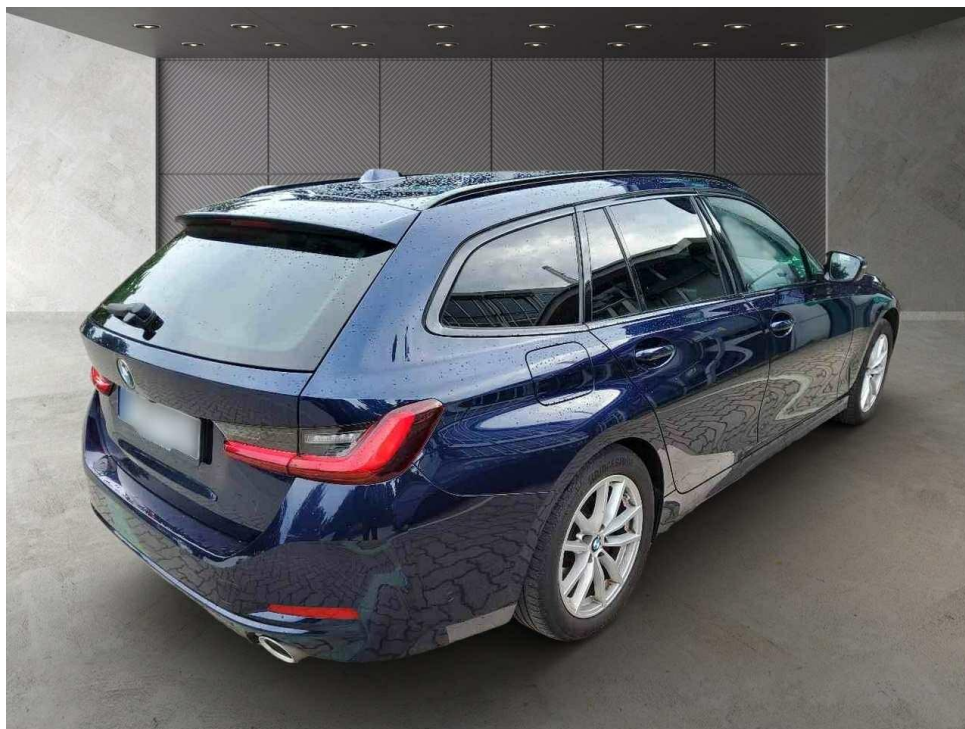


Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

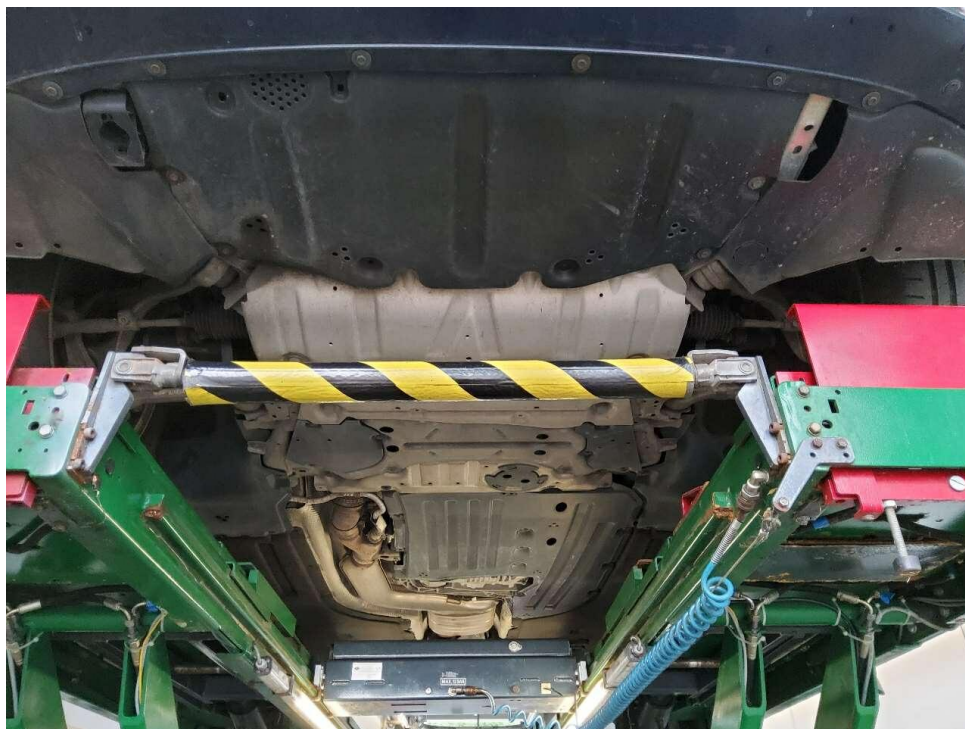


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

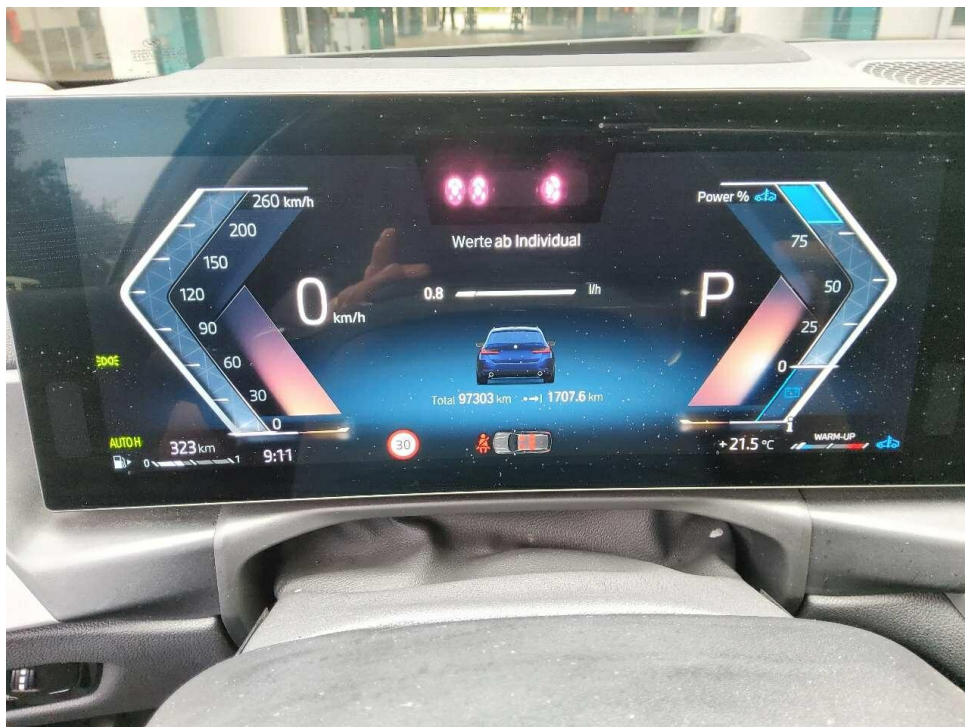


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

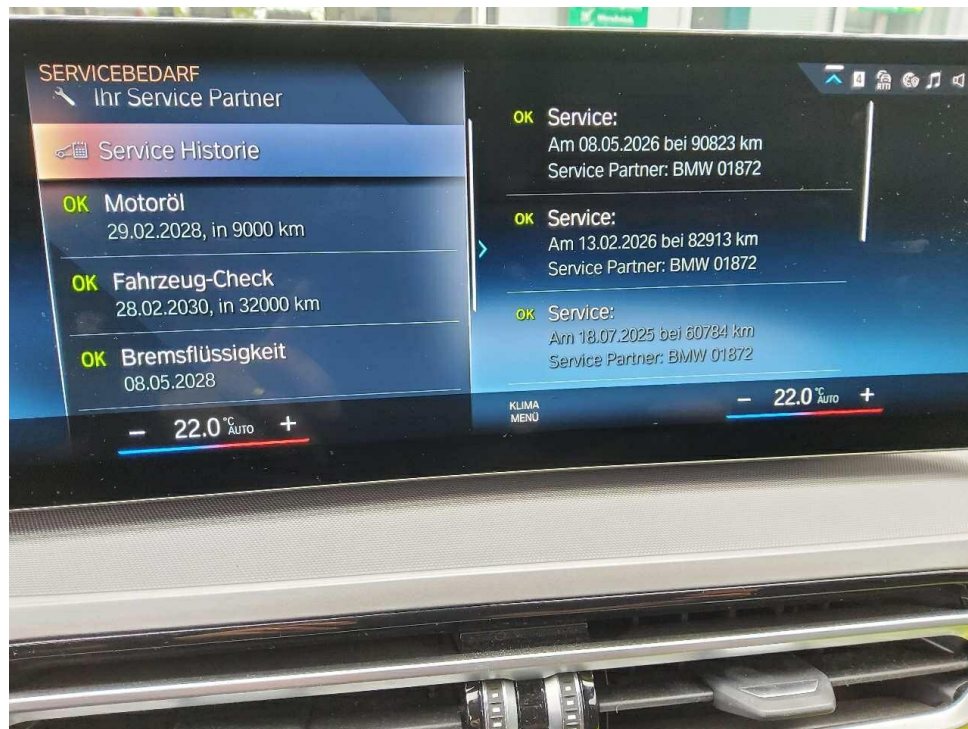


Bild 7 : Serviceintervallanzeige

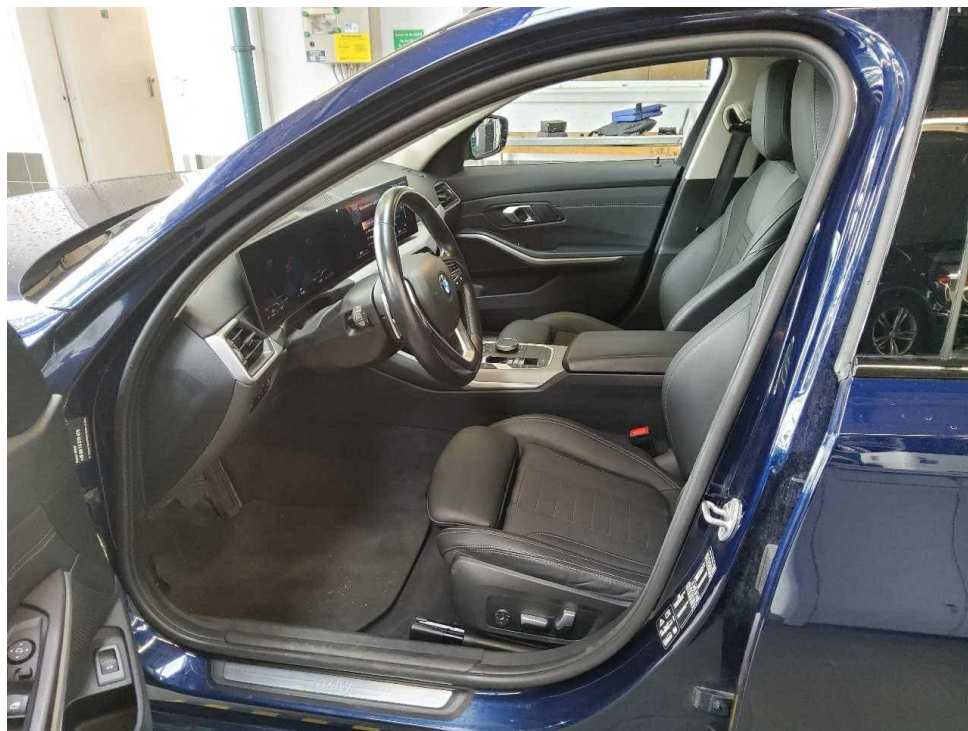


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

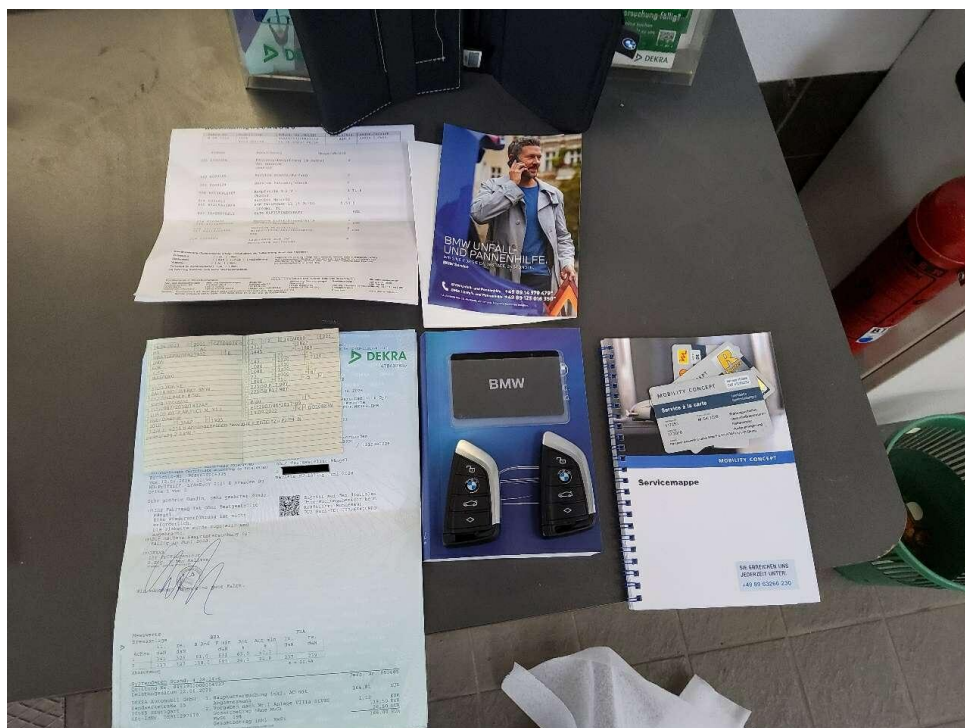


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

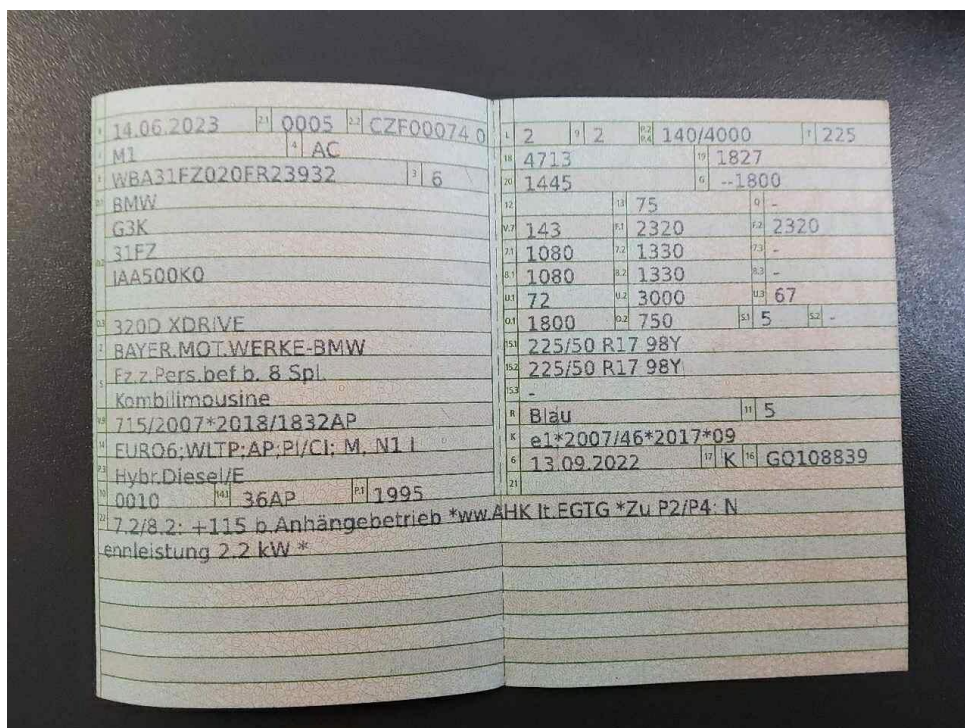


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

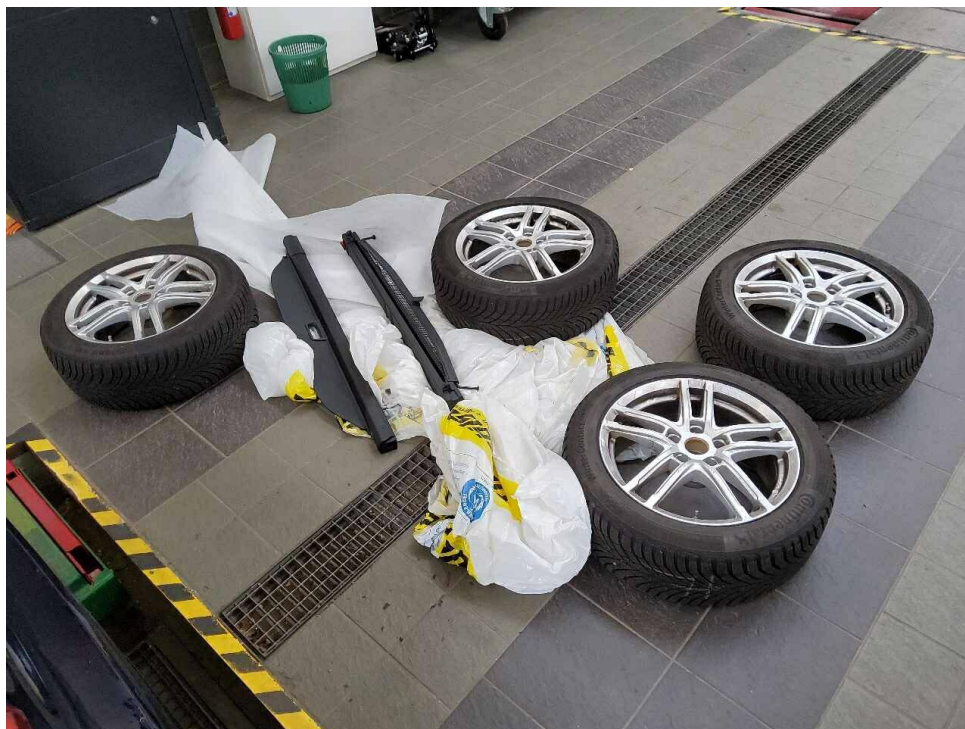


Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : 1 Winterfelge zerkratzt



Bild 15 : 1 Winterfelge zerkratzt

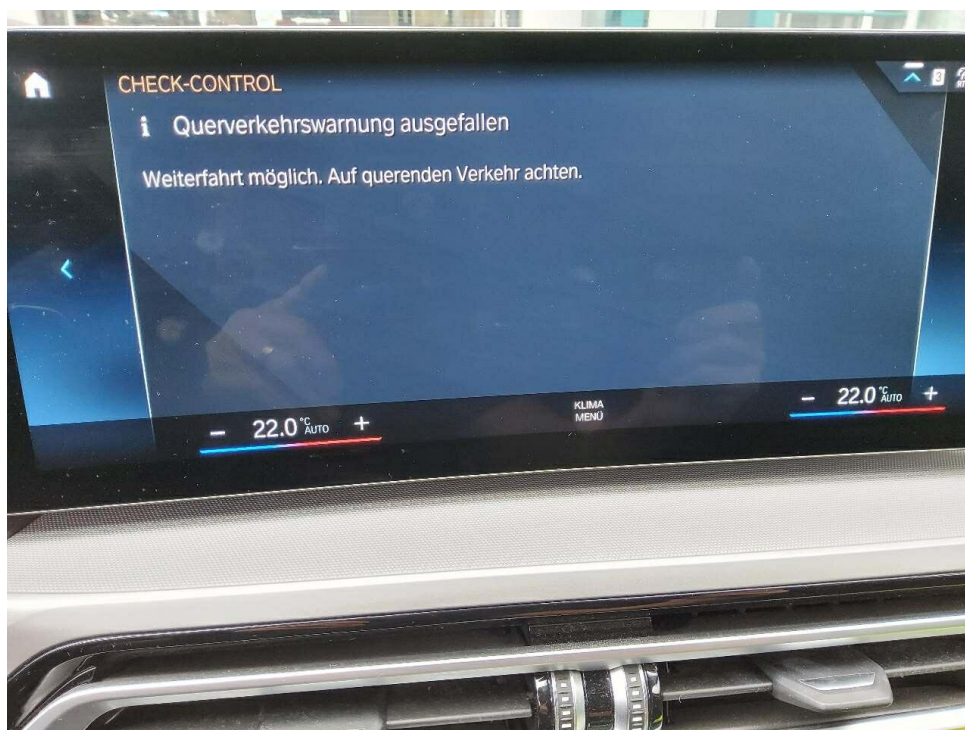


Bild 16 : T - Querverkehrswarnung ausgefallen

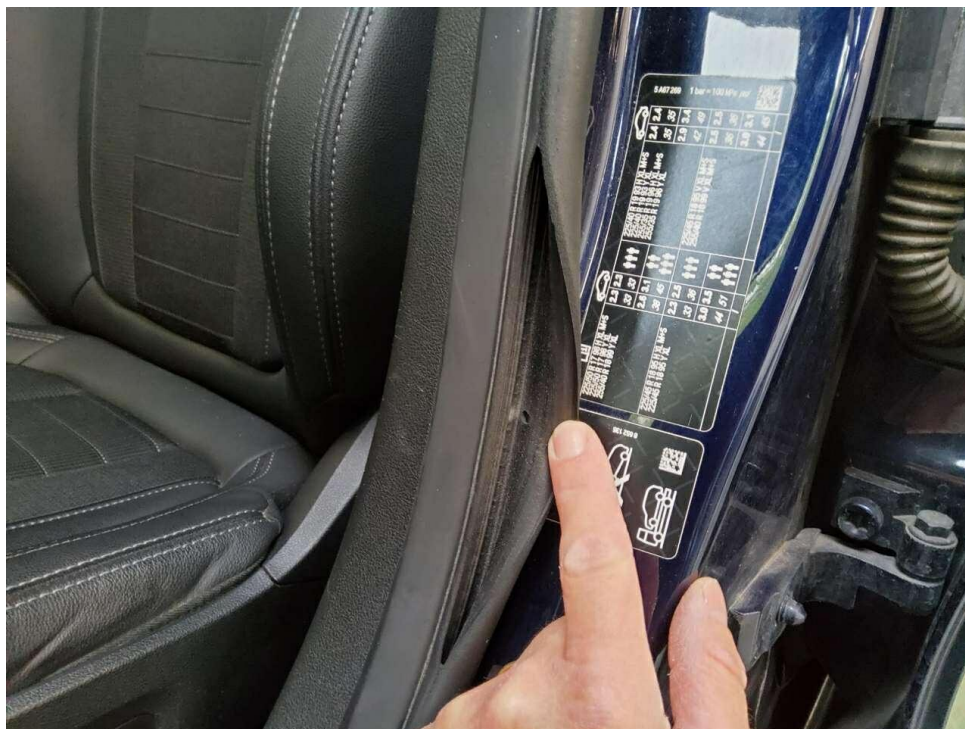


Bild 17 : Türeinstieg vorn links, Dichtung gerissen



Bild 18 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 19 : Tür vorne rechts, mehrfach eingeblendet, drücken



Bild 20 : Tür vorne rechts, mehrfach eingeblendet, drücken



Bild 21 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken

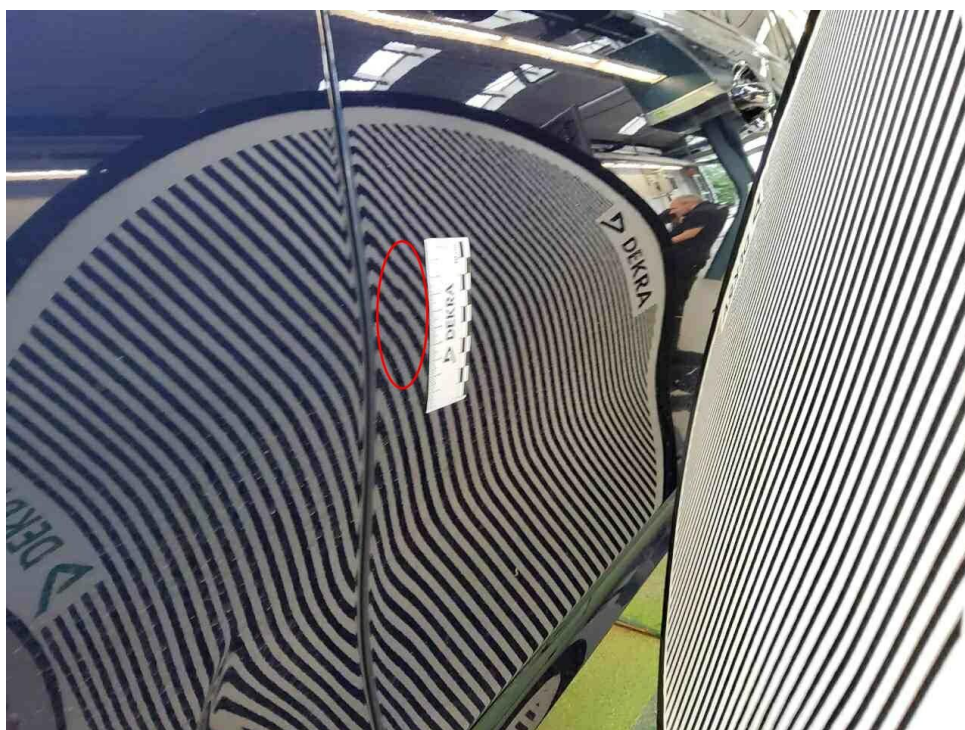


Bild 22 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 23 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken

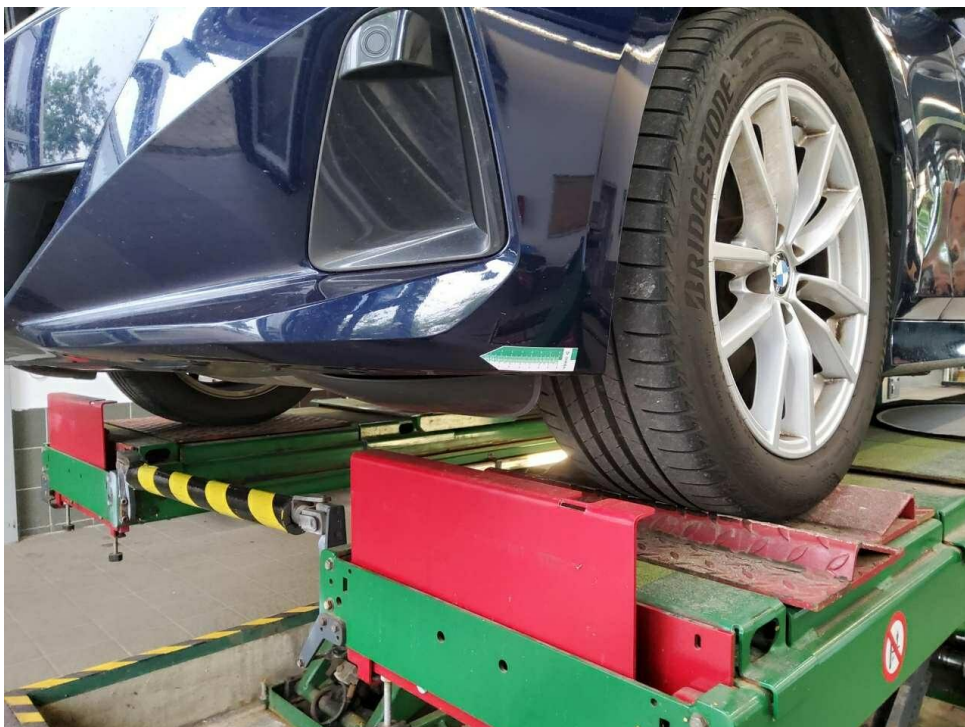


Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

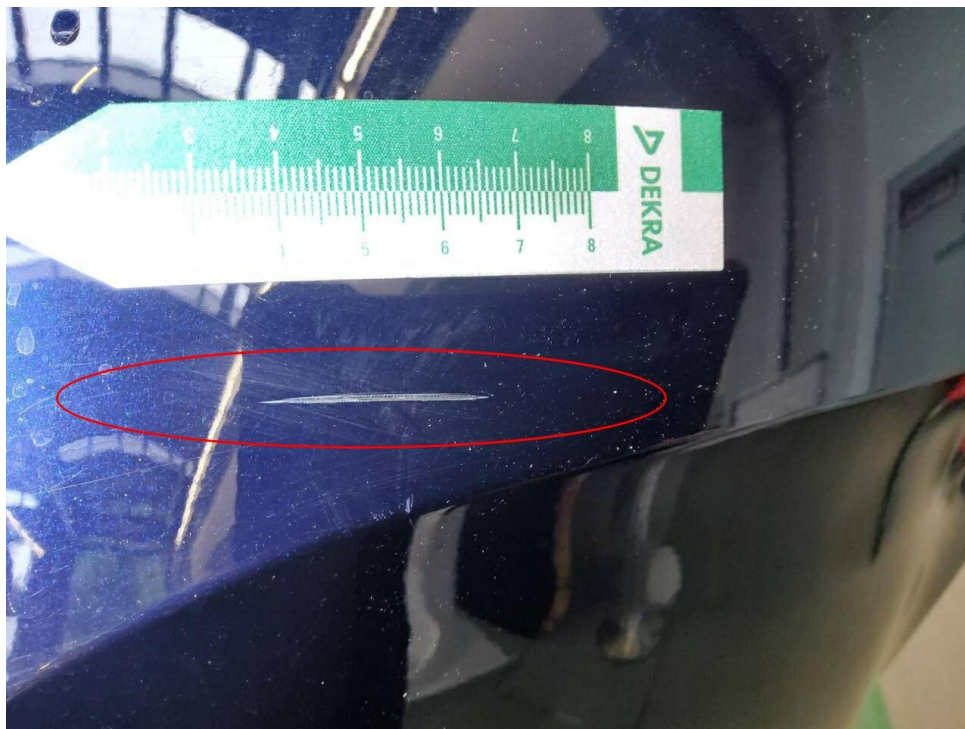


Bild 27 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

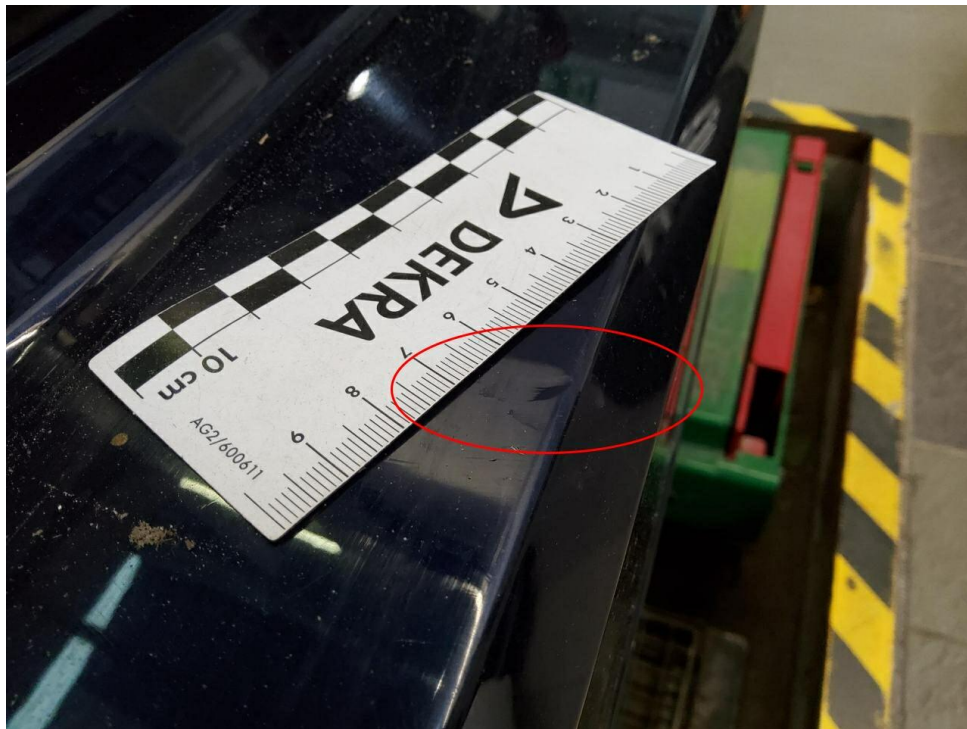


Bild 31 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

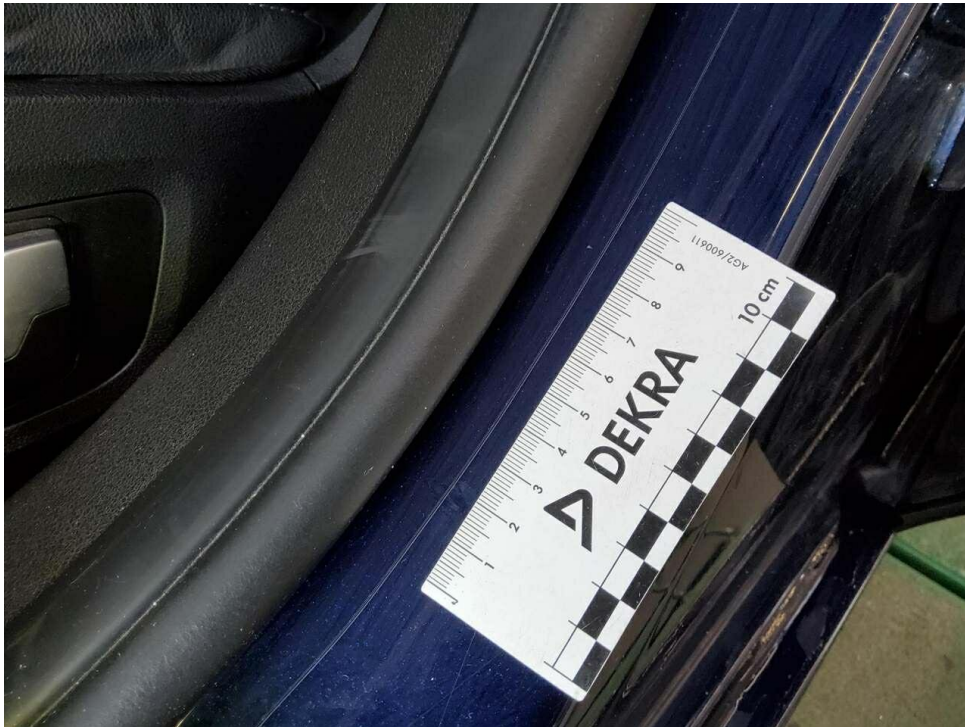


Bild 33 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 34 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren



Bild 35 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren



Bild 36 : Heckklappe Lackierung oberhalb, verschrammt, polieren



Bild 37 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 38 : Außenspiegel rechts Blinkleuchte, verschrammt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	417453
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift) 2022 - 2024 320 d MHEV
Listenpreis	60.168,07
VIN	WBA31FZ020FR23932
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	M SK7028

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417453 28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024113019	01.09.2024	Stoßfänger vorne	12.447,24

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Reparierter Frontschaden

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	320d Touring xDrive Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31FZ020FR23932
HSN / TSN	0005 / CZF	Schlüssel-Nr.	10137897
Km-Stand abgelesen	97303	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Individual Tansanitblau /	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Metallic / C3Z		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S / O	4 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S / O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometerzähler, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
6DR	BMW Drive Recorder
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
	Lackierung: BMW Individual-Lackierung Tansanitblau Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
7VB	Paket: Comfort
7R7	Paket: Innovationspaket
7LK	Paket: Travel
	Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination
487	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz


481 Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
3KA Verglasung: Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 08.05.2026 bei Kilometerstand 90.823
bis Wartung verbleiben: 9.000 km oder 600 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

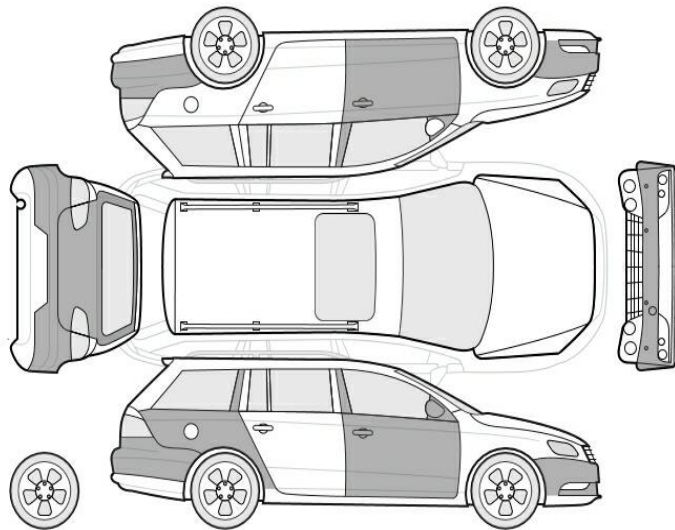

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1 Winterfelge zerkratzt, smart repair
2. T - Querverkehrswarnung ausgefallen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
3. Türeinstieg vorn links, Dichtung gerissen, erneuern (Bild 17)
4. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 18, 19, 20)
5. Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)
7. Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)
8. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 33)
9. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren (Bild 34, 35)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Lackierung oberhalb,
verschrammt, polieren (Bild 36)
Tür vorne rechts Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 37)
Außenspiegel rechts Blinkleuchte,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 38)