

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

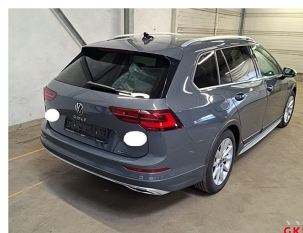

Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0002049285

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZCDZMW515562		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Delfingrau / Metallic
Hersteller	VW	Nächste HU	05/2028
Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII 2.0 TDI Alltrack 4Motion	Laufleistung abgelesen	90.777 km
Erstzulassung	26.05.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 147 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 91 V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 91 V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 91 V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 91 V	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/50R17 93H	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/50R17 93H	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/50R17 93H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/50R17 93H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 04.05.2026 bei km 86.014. Restlaufzeit 461 Tage. Restlaufstrecke 17800 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	Instandsetzungsspuren
Stoßfänger hinten beschädigt	Nein	
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Antennen-Diversity
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Ausstattung ALLTRACK	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion	Außenspiegel Wagenfarbe
Bremsassistent	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling silber eloxiert
Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußgänger-Schutzsystem (passiv)	Fußmatten Textil
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Keyless-Start	Kopfstützen hinten (3-fach)
LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet	Lendenwirbelstützen vorn
Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch
LM-Felgen	Luftzusatzheizung elektrisch
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff 7 Summits	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

Serienausstattung

Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung schwenkbar	Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Sprachsteuerungs-System
App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media	Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
Fahrassistenz-System: Emergency Assist	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Scheibenwaschdüsen heizbar	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	Sitzheizung vorn
Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch	Kurvenlicht
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Metallic-Lackierung	Progressivlenkung
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	Bordwerkzeug und Wagenheber
Rückfahrkamera (Rear View)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Winter-Paket Premium inkl. Standheizung	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
Standheizung mit Standlüftung	Sitzheizung vorn und hinten
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach vorne, beschädigt, kalt drücken (Bild 31, Bild 32)	120,00 €	120,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren (Bild 27, Bild 28)	1055,22 €	1055,22 €
Heckscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	1402,15 €	1402,15 €
Heckklappe, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	568,76 €	568,76 €
LM-Rad vorne links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	568,76 €	568,76 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 29, Bild 30)	568,76 €	568,76 €
LM-Rad hinten links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	568,76 €	568,76 €
LM-Rad 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	1057,76 €	1057,76 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Scheibenwischer vorne Arm links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	112,81 €	112,81 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	6.042,98 €
Minderwert	6.042,98 €
Händlereinkaufspreis	8.550,00 €
Händlerverkaufspreis	10.050,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.
Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

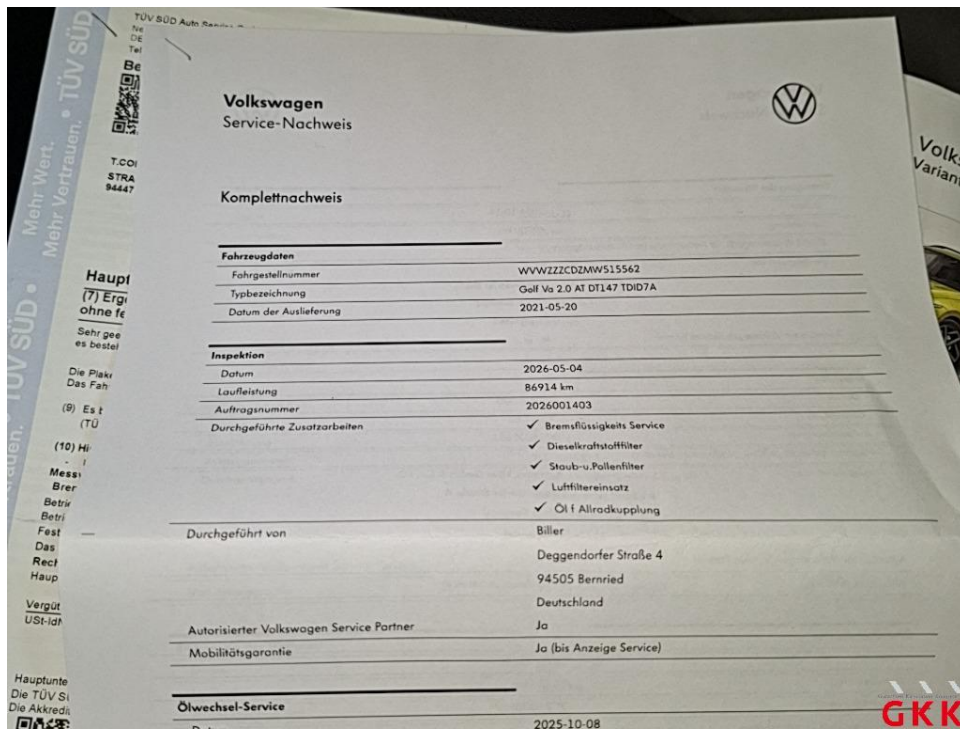


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18 Scheibenwischer vorne, Arm links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Scheibenwischer vorne, Arm links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 24 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

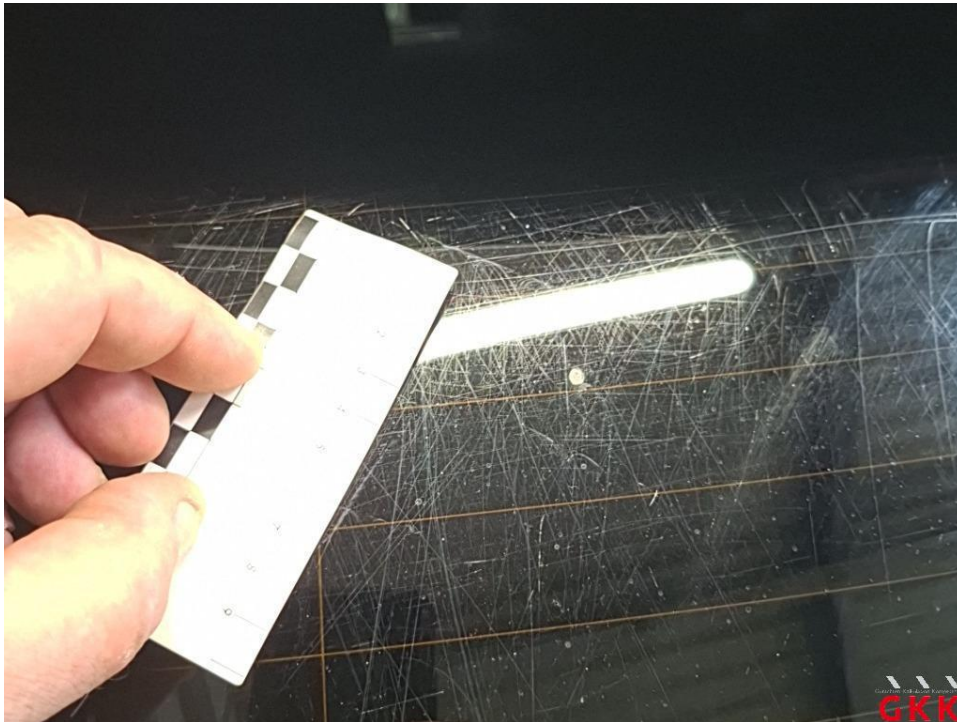


Bild 25 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen



Bild 26 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 30 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

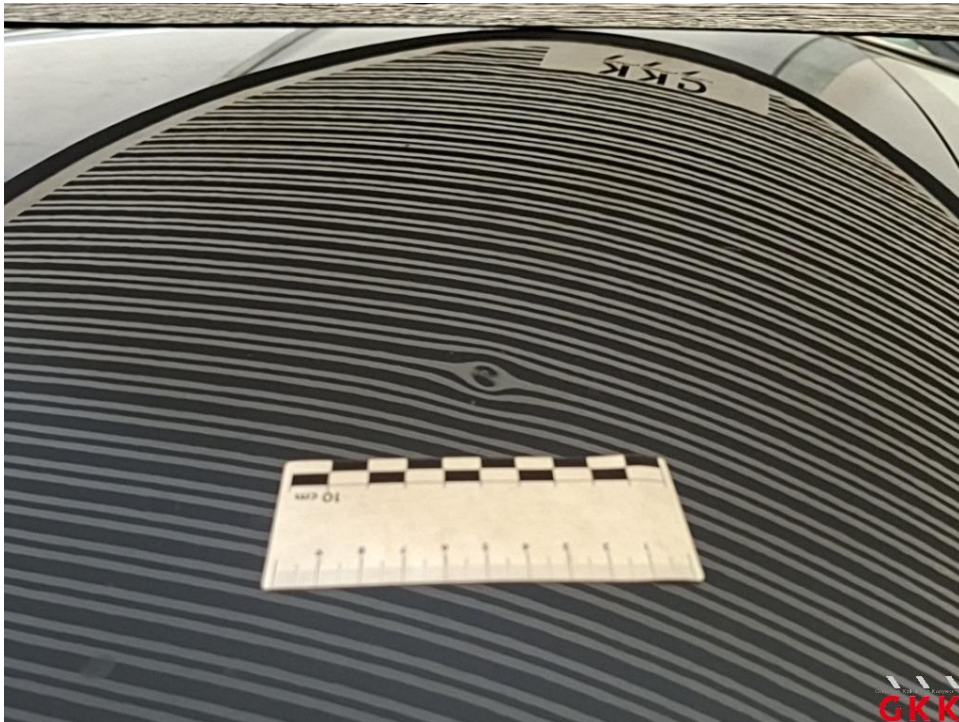


Bild 31 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken

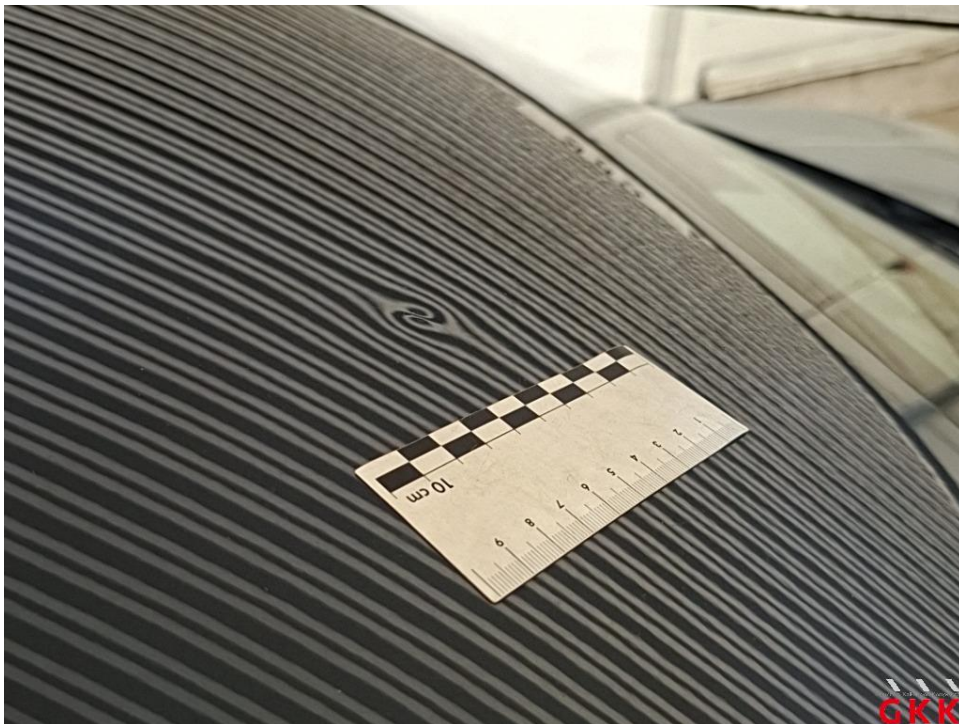


Bild 32 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage

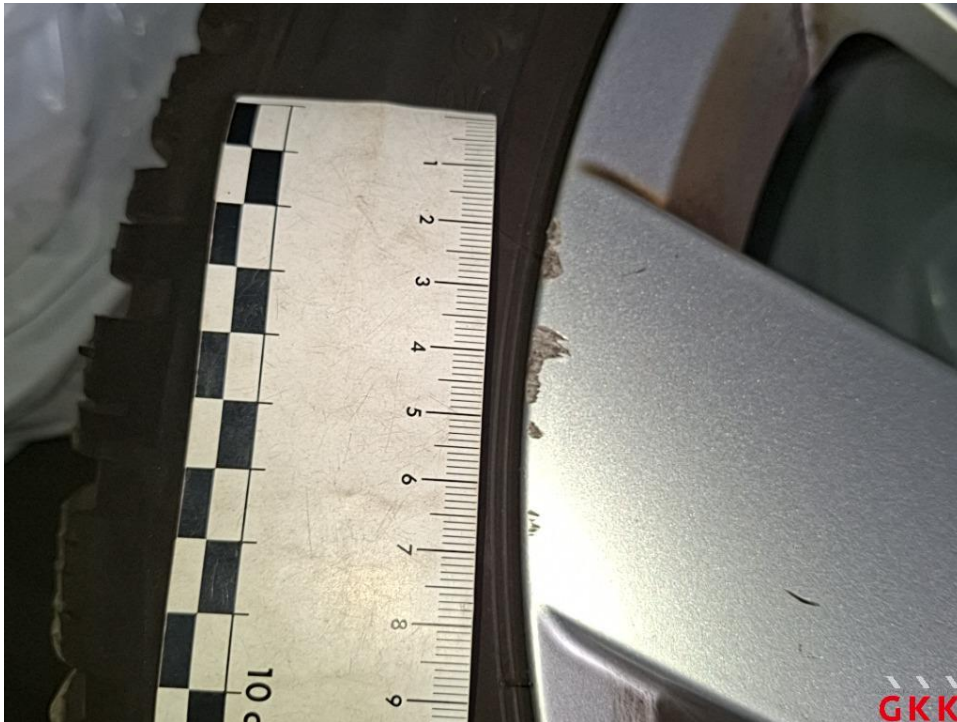


Bild 33 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 34 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen