

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002526368
Besichtigt am:	25.06.2026 13:18
Berichts-Nr:	10883313
FIN:	WVGZZZC1ZNY097303

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	12.05.2022
Laufleistung:	41.356 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Braun/Titanschwarz/Schwarz/Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	101 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Chesterfield" 6,5 J x 17	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Pamplona
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ambientebeleuchtung	Frontantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gehobene Ausstattung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel abblendbar
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kategorie 0
Dachreling silber eloxiert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Lizard" für Instrumententafel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
 Lendenwirbelstützen vorn
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
 Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - 12-V-Steckdose vorn
 Notbremsassistent "Front Assist"
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Folienbeklebung
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Dichtungen außen
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Radio
 Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 205/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
 Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion

"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2030

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Ersetzen
6	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
9	Unterböden Mitte	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bodenteppich	Verbrannt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Innenraum	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Rechte Seite	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Karosserie	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Bremsbeläge vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Bremsscheiben vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	626,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	256,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	244,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY097303

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug

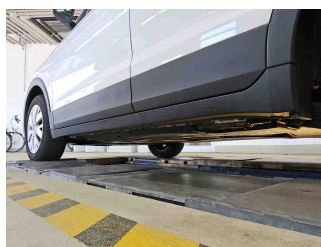




Seitenansicht - Schweller links

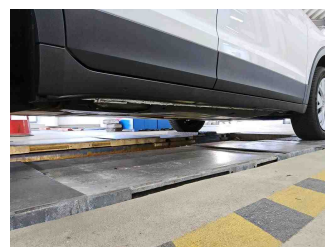

Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

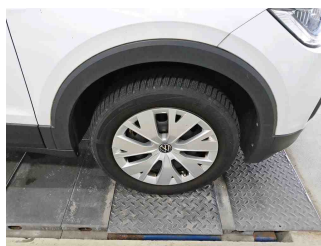
 Räder - Rad montiert vorne
links

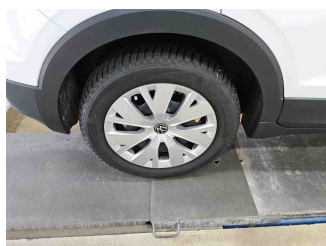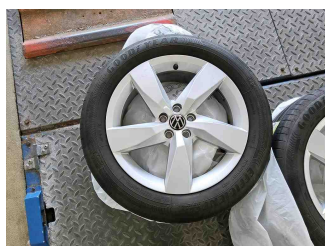 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


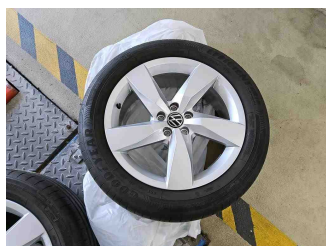
Räder - Rad beiliegend #1

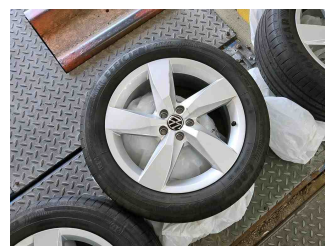

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

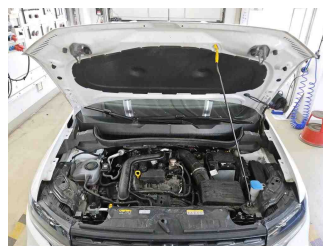


Fahrzeug - Motorraum offen

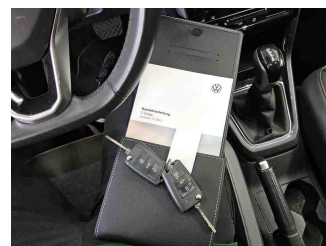

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

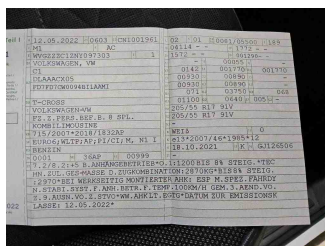


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten rechts

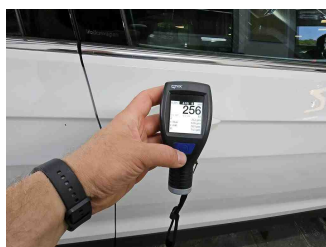

Lackstärke Tür vorne rechts

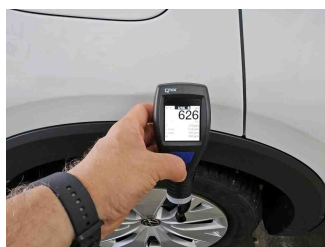

Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

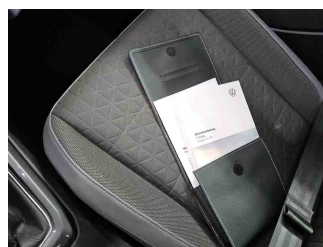


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

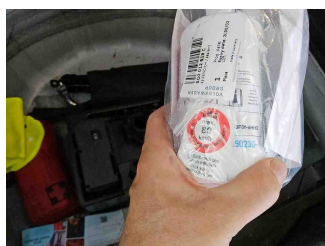

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

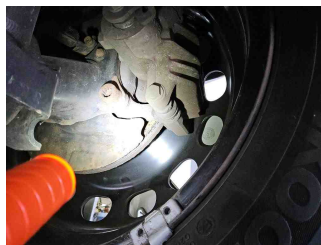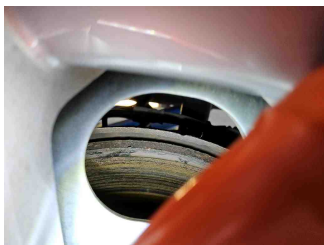
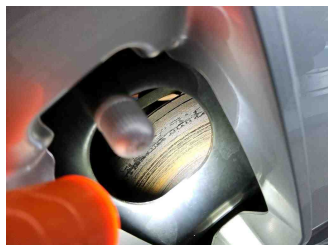


2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Motor - Tierverschiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Kostenerweiterung möglich

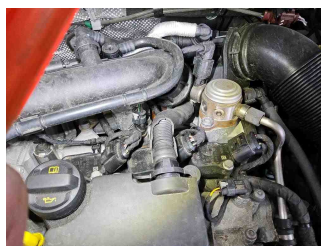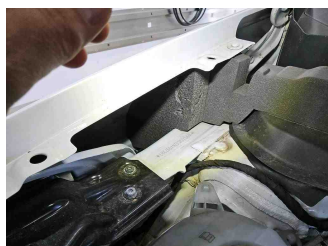



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

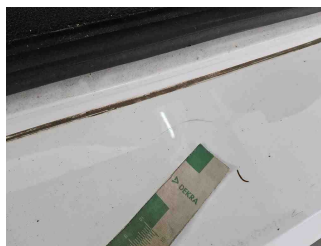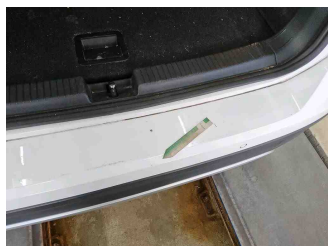



5 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Ersetzen

Kommentar

Verbundarbeit Bremsscheiben hinten Korrosion

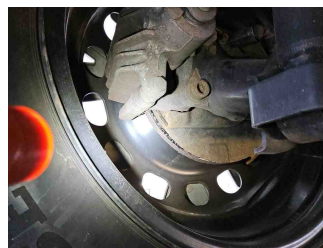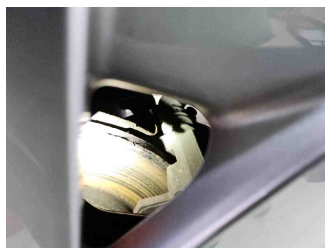



6 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

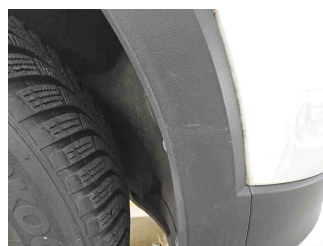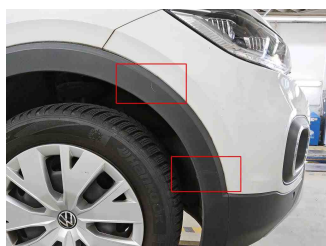

7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

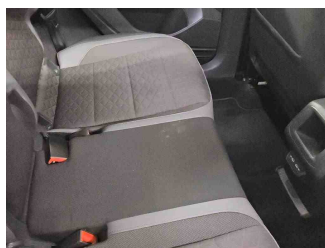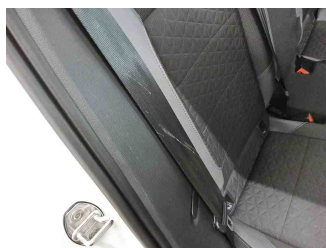

9 - Unterböden Mitte - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Unterfahrschutz mitte




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Bodenteppich - Verbrannt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar




hinten links unter Fußmatte

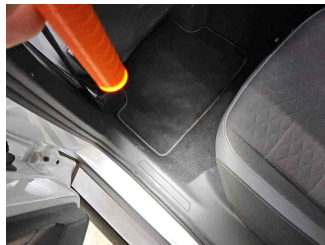


2 - Innenraum - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Verkleidungen, leichte Kratzer/Schrammen

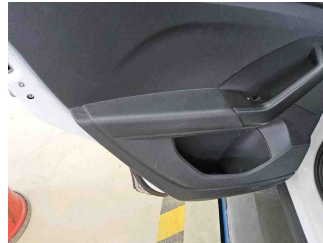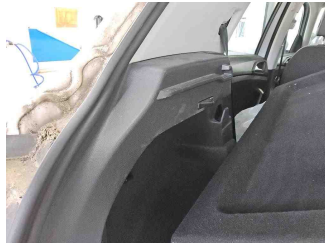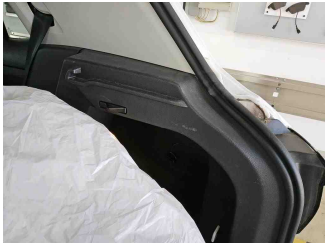

3 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

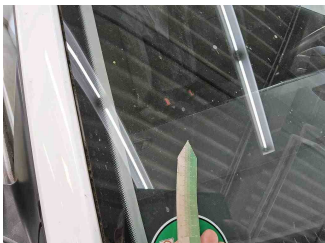

4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






8 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	kleine/leichte Dellen
-----------	-----------------------







9 - Rechte Seite - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	leichte Restreparaturspuren
-----------	-----------------------------

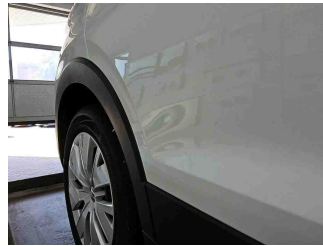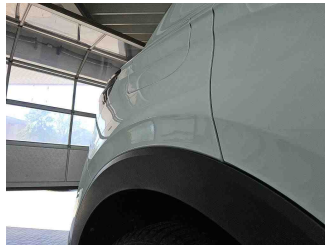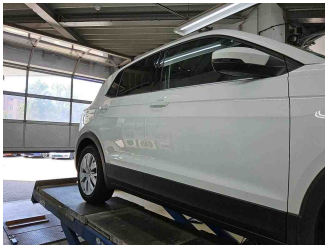

10 - Karosserie - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	leichter Umweltschaden am gesamten Fahrzeug
-----------	---

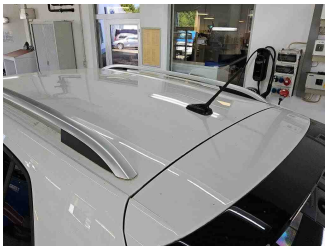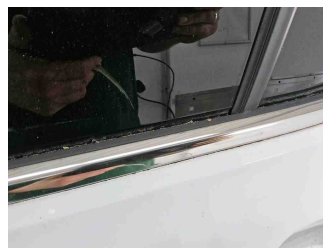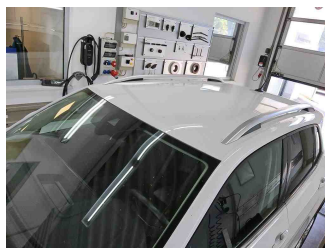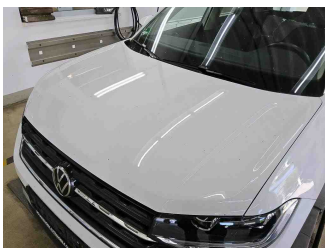



11 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	leichte großflächige Delle
-----------	----------------------------



12 - Bremsbeläge vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	in Kürze verschlissen
-----------	-----------------------

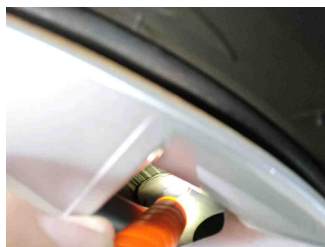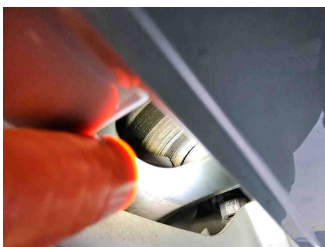

13 - Bremsscheiben vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

leichte Standkorrosion + in Kürze verschlissen

