

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4951NGW / WBA31EG0905466782 / 5466782

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	32.555

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4951NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	12/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4951NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4951NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		125,79 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
8. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.25 h.		0,00	0,00		21,17 €
9. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
10. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1547,32 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4951NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,59 h.	215,20 €
Total material pintura	-	37,43 €
Total Mano de Obra Pintura	8,84 h.	340,33 €
Total Recambios	-	464,37 €
Descuento recambios aplicado	-	238,67 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	490,00 €















MEDIA
TEL
NAV





→
MEDIA
TILT
VIEW

CHECK CONTENT

• Bonnet open

To close bonnet, pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.

<
Close message


Owner's Handbook

17.1 17.4
km/h 0-100 km/h

0-100 km/h 10.4s





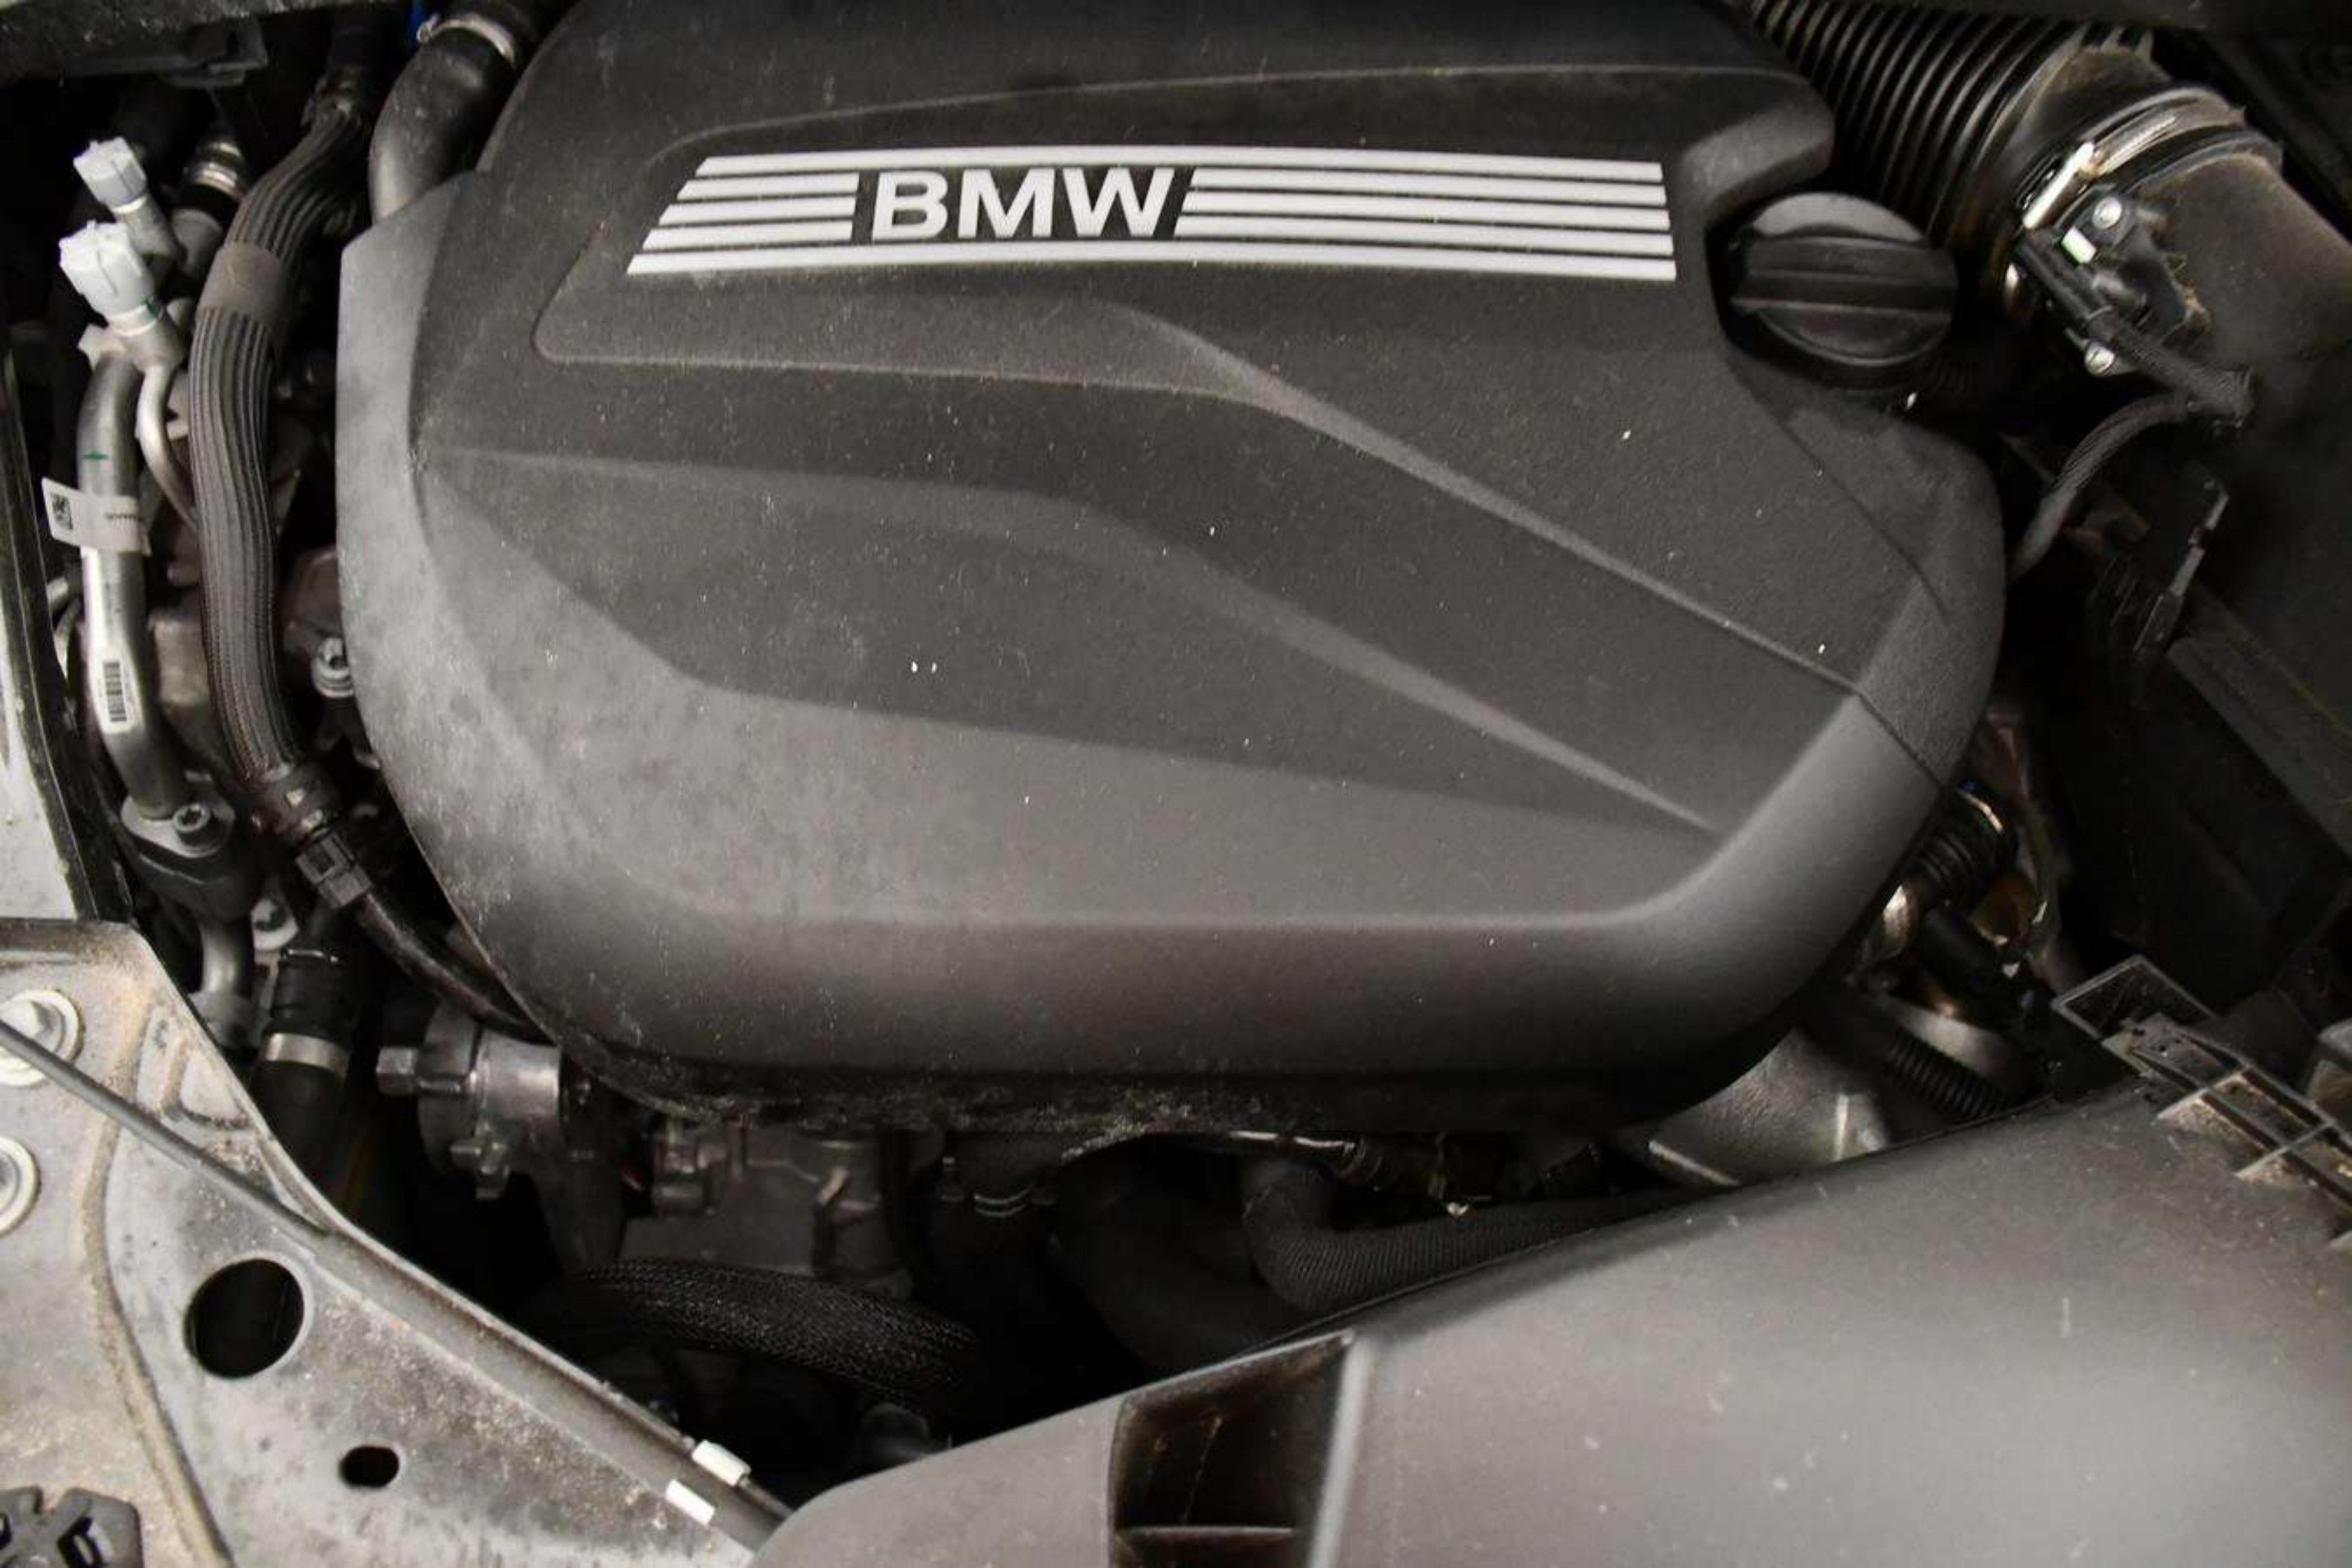



WBA 31E 609054 66782













Venturis S1 Evo 3

4.21













































