

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002295723
Besichtigt am:	02.02.2026 12:20
Berichts-Nr:	9961374
FIN:	WVGZZZ5N9PW041218



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	18.01.2023
Laufleistung:	74.008 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 180 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall Tire Mobility Set
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Auslieferung auf Winterreifen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außen-Sound Standard	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumleuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Kältemittel R1234yf
Chromleisten an den Seitenfenstern	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling silber eloxiert	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Anhaftung	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
5	Motorhaube	Kratzer	Polieren
6	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N9PW041218

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

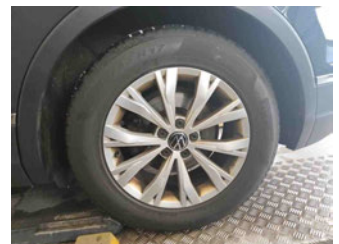


Räder - Rad montiert hinten
links

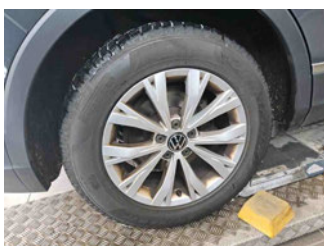

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

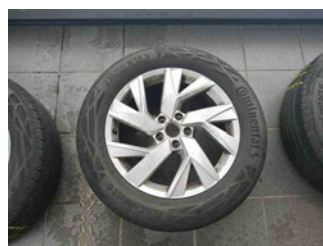

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

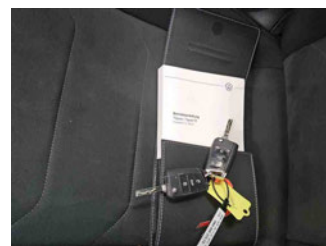

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Anhaftung - Lackieren

Kommentar	Lackanätzung
-----------	--------------



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



5 - Motorhaube - Kratzer - Polieren



6 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren

