



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45497936
Auftrags-Nr / Referenz: 77010823
Besichtigungsdatum: 30.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BMW 320d Touring Aut.		
Kennzeichen	MG-SC 103	Fahrgestellnummer	WBA21FZ0X0FS44101
Erstzulassung	11.01.2024	Laufleistung (abgelesen)	39.747 km
HSN/TSN	0005 / CZD 00098	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	2.800 km
Letzte Wartung	02/2025 bei 21.276 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.230 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010823	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 98H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.
2	225/50 R17 98H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Active Guard Plus - Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige - manueller Speed Limit Assist - Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung: erkennt Spurmarkierungen ab ca. 70 km/h und warnt per Lenkrad-Vibration vor ungewolltem Verlassen der Fahrspur - Frontkollisionswarnung mit Bremsengriff umfasst die Auffahr- und Personenwarnung mit City -Bremsfunktion
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung - Deaktivierung über Schlüsselschalter auf Beifahrerseite, Kontrollleuchte im Funktionszentrum Dach
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar



Bezeichnung
BMW iDrive Fahrerorientiertes Zusammenspiel verschiedener Infotainment-Funktionen ermöglicht innovative und intuitive Bedienbarkeit
ConnectedDrive Services Beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf Wetterinformationen, Nachrichten, Adressauskunftsdienste). In Verbindung mit SA 609 Navigationssystem Professional Integration von Smartphone-Applikationen, wie z. B. My BMW App (inkl. Webradio, Zugriff auf soziale Netzwerke und ECO Pro Analyser). Basis für die nachträgliche Buchung von weiteren ConnectedDrive Diensten.
Dieselpartikelfilter
Durchladesystem - Fondsitzlehne, Teilung 40:20:40 - Kopfstütze Mittelsitz, klappbar - Mittelarmlehne, hinten - 2 Cupholder, in Mittelarmlehne
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen - Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten - Cornering Brake Control (CBC) - Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)
Einstiegsleisten - mit BMW Schriftzug vorn
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion - Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion im Geschwindigkeitsbereich von ca. 30 km/h - 250 km/h - Bergabfahrten mit Bremsengriff - in Kurven wird auf eine komfortable Geschwindigkeit eingeregelt - Bedienung über Multifunktionslenkrad - Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination - Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen - Schaltpunktanzeige im manuellen Modus - Schaltwippen am Lenkrad
Heckklappenbetätigung, automatisch Öffnen und Schließen der Heckklappe über Funkschlüssel und Taster in der Heckklappe
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik - zweiteilige LED-Heckleuchten in L-Form mit Rauchglas Komponenten - Heckleuchte mit Schlusslicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger (LED -Technologie) und Nebelschlussleuchte - Hochgesetzte Bremsleuchte (HBL)
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend - Innenspiegel, elektrochrom beschichtet - Abblendsteuerung mittels eingebauter Sensorik, die das von hinten einfallende Licht misst und bei berechneter Blendung den Innenspiegel entsprechend abblendet
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Kilometertacho
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen - Soll-Temperaturregelung vorne getrennt einstellbar - Regulierung Luftverteilung und Luftmenge vorne gemeinsam - Temperaturregelung für Fondpassagiere gemeinsam - Automatikprogramm mit 5 Intensitätsstufen und Einstellung der Temperaturschichtung vorne getrennt - SYNC-Funk. - Aut. Umluft-Control - Max. Kühlen - Beschlag- und Solarsensor - Aktivkohlefilter für Frisch- und Umluft - Standlüftung mit Timer und Direktbe. - Aut.programm für Fond - Dig. Display Mittelkonsole hinten
Kopfstützen (2)
Kopfstützen im Fond, klappbar für alle drei Fondkopfstützen
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer - Abblend- und Fernlicht in Bi-LED-Technologie - Tagfahrlicht in LED -Technologie - Fahrtrichtungsanzeiger seitlich in LED-Technologie - Leuchtweitenregulierung automatisch
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad - 3-Speichendesign - Durchmesser 369 mm - gegenüber Serienlenkrad dickerer Lenkradkranz - Lenkradkranz in Leder, schwarz mit schwarzer Naht - ausgeformte Daumenauflagen - Dekorblende in Perlglanz Chrom
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line Ausführung in Schwarz hochglänzend: - Blende Spiegeldreieck - Spiegelschwert - Spiegelfuß - Spiegelbrille - B-Säule und Fensterführungsstege - Fensterschachtabdeckung - Fensterumrandung



Bezeichnung
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus - BMW Curved Display 12,3" vollig. Instrumentendisplay, 14,9" Control dis. und Touchbed. - Navigationsfunk., Update Over-the-Air - Intelligent Personal Assist. (Sprachbedienung), BMW Controller - Fahrerprofil - Tuner mit Diversity-Empfang und RDS - 2 USB-Anschlüsse, Laden und Daten Übertrag. - Bluetooth/WiFi Schnittstelle mit Freisprecheinr. - 4G LTE Connectivity, festverb. SIM-Karte - Remote Software Upgrade - Vehicle Apps - Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe
Paket: Ablagenpaket Im Interieur: - Mittelkonsole, hinten: eine Doppel-USB-Buchse (nur Laden: Typ C / max. 3 A) Im Gepäckraum: - Netz, schwarz - Multifunktionshaken
Paket: Connected Package Professional - Remote Services, Fernfunktionen, mit der My BMW app abrufbar mit u. a. Fahrzeug öffnen/verriegeln und Standortsuche - 3rd Party Assistants: Amazon Alexa Integration - Real Time Traffic Info. (inkl. Gefahrenmeldungen) - BMW Maps - Smartphone Integration: Kompatibilität und Funk. mit Apple CarPlay und Android Auto - Connected Music, Parking, Navigation
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket Innen- und Außenspiegel Fahrerseite, mittels eingebauter Sensorik automatisch abblendend: - Außenspiegel Fahrerseite, elektrochrom - Außenspiegel Beifahrerseite, ohne automatische Abblendfunktion - Anklappfunktion Außenspiegel, elektrisch - Bordsteinautomatik Außenspiegel auf Beifahrerseite - Bedienelemente beleuchtet
Park Distance Control (PDC) vorn und hinten Ultraschallbasiertes Fahrerassistenzsystem: Erleichtert das Ein- und Ausparken durch akustische und optische Abstandswarnung vor Hindernissen im Front- und Heckbereich. Die Anzeige erfolgt durch farbige Markierungen in der schematischen Darstellung des Fahrzeugs auf dem zentralen Display.
Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)
Polsterung: Stoff Hevelius
Radiozubehör: DAB-Tuner - inklusive DAB+ - Ermöglicht digitalen Radioempfang und bietet neben CD-ähnlicher Klangqualität, ein breites Angebot an Spartenkanälen in Abhängigkeit vom Sendernetz - Zusatzinformationen wie Titel und Interpret werden in Form von Radiotext übermittelt
Regensensor - automatische Aktivierung/Intervallsteuerung der Scheibenwischer
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778 - 7,5J x 17 mit Bereifung 225/50 R17 - Alugussrad - Reflexsilber - Schneekettenmontage möglich
Räderzubehör: Radschraubensicherung - inkl. Radschraubenadapter
Räderzubehör: Reifendruckanzeige - elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen - Reifendruckwarnung mit Text und Bild in Instrumentenkombination - Motor -/Ausstattungsabhängig: Anzeige der Reifentemperatur
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lenkkraftunterstützung
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer, mit dem die Maximalgeschwindigkeit individuell eingestellt werden kann. - Anzeige im Control Display und in der Instrumentenkombination. - Kann im Bedarfsfall übersteuert werden.
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
TeleServices
Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum - aus Einscheibensicherheitsglas rundum grün eingefärbt - Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas - Reduzierte Aufheizung des Fahrzeuginnenraums durch Reduktion von Wärme- und Lichteinstrahlung
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre
Widescreen Display - bestehend aus einem volligitalem 10,25" Instrumentendisplay und einem hochauflösendem 10,70" Control Touch Display - Inkl. Direktwahltouchpoints
Zentralverriegelung inklusive 2 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Fernbedienung - Zentralverriegelung für alle Türen, Tank- und Heckklappe - automatisches Verriegeln nach Anfahren - durch dauerhaftes Drücken der zu-Taste Schließen der Fenster und des optional erhältlichen Glasdaches und Anklappen der Außenspiegel möglich - Komfortöffnung und -schließung des Panorama-Glasdaches über Fahrzeugschlüssel



Sonderausstattung

Bezeichnung

Verglasung: Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums und sorgt so für ein angenehmes Klima. Stärker eingefärbte Verglasung ab der B-Säule im hinteren Fahrzeugbereich bewirkt eine stärkere Absorption des Sonnenlichtes für diese Flächen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Heck, Seite links	
2	Seite rechts	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist nicht Teil der Ausstattungsliste.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem beschädigten, nicht demontierten Zustand. Eine Schaden- bzw. Kostenausweitung nach erfolgter Demontage kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

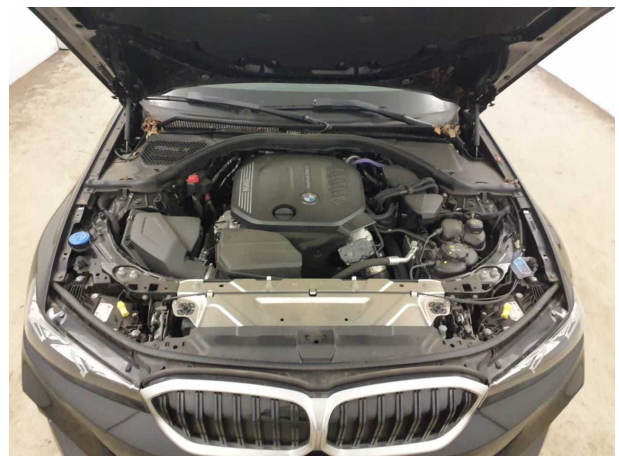


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

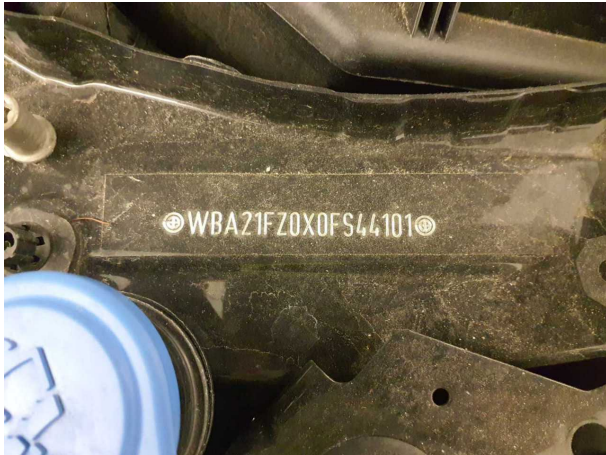


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges

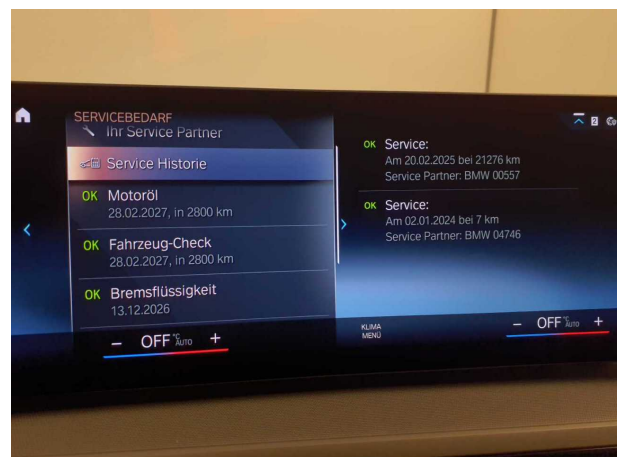


Abbildung 16: Sonstiges

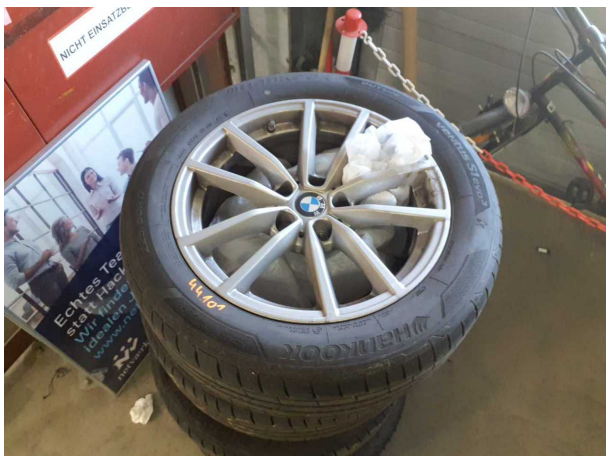


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

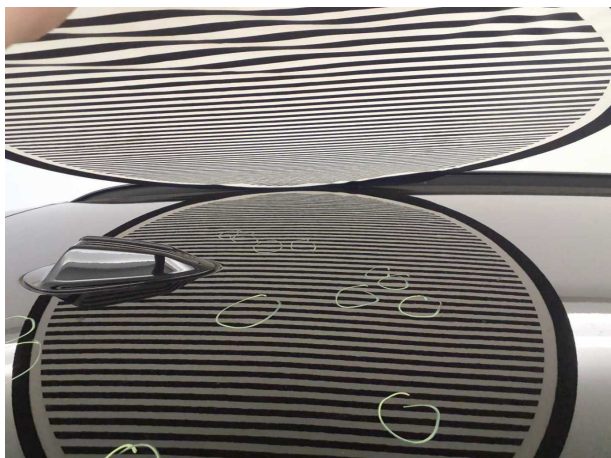


Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

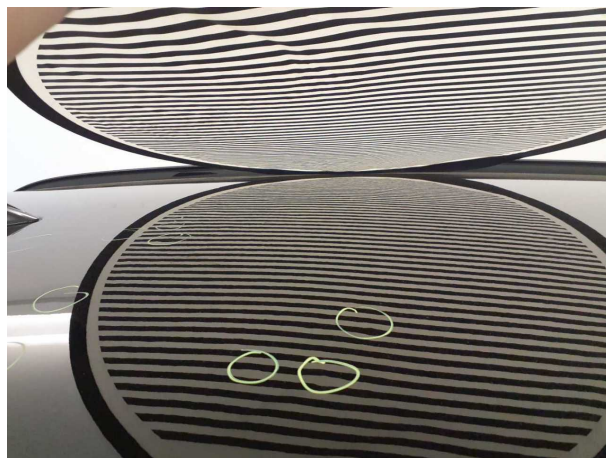

Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

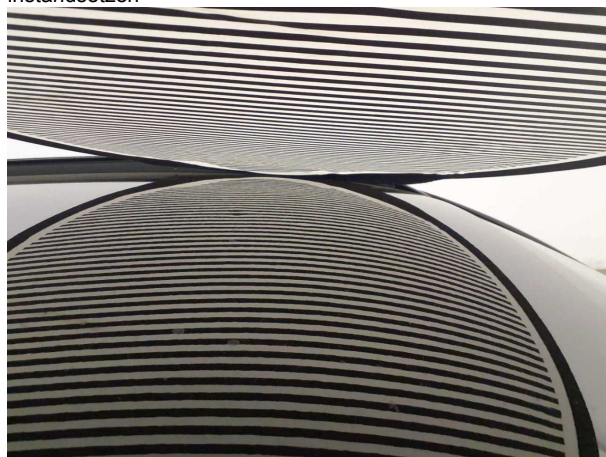

Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Unfallfotos



Unfall 1: Heck, Seite links



Unfall 1: Heck, Seite links

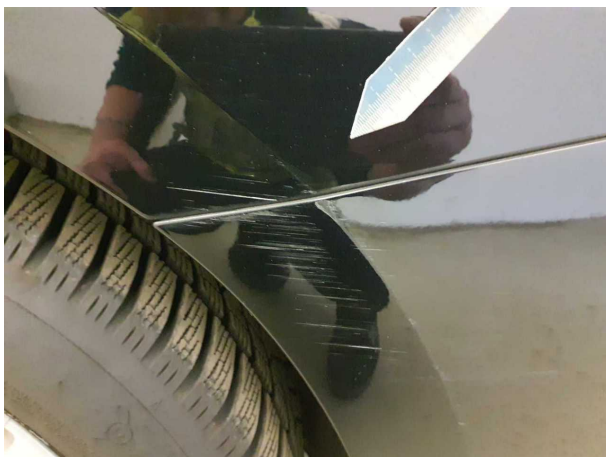

Unfall 1: Heck, Seite links



Unfall 1: Heck, Seite links



Unfall 1: Heck, Seite links



Unfall 1: Heck, Seite links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Unfall 1: Heck, Seite links




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts

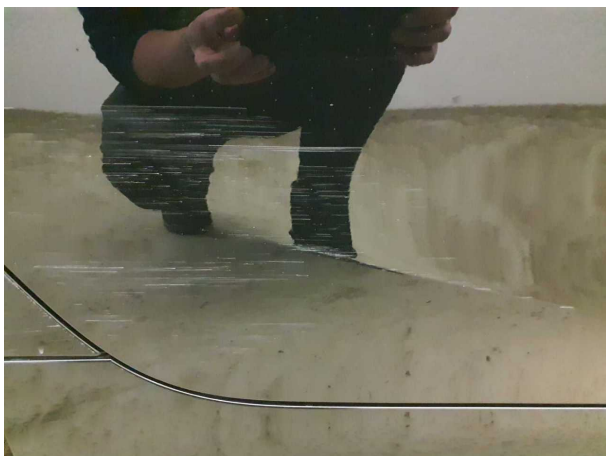

Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts