



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GL-D 2001E
Berichtsnummer :	0000000922904-DE926		
Referenznummer:	31186943		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACR811FP5046499	Laufleistung abgelesen:	31582 km 03.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	11.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(KLG) STAHLGRAU MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18868 / 07.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Bordcomputer • Einparkhilfe vorn und hinten Einparkhilfe vorn • Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe Akustikglas • Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2720 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Clear White
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Wärmeschutzverglasung
- HV-Batterie 64 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Vehicle-to-Device Stecker (V2L)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft ✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden ✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft ✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

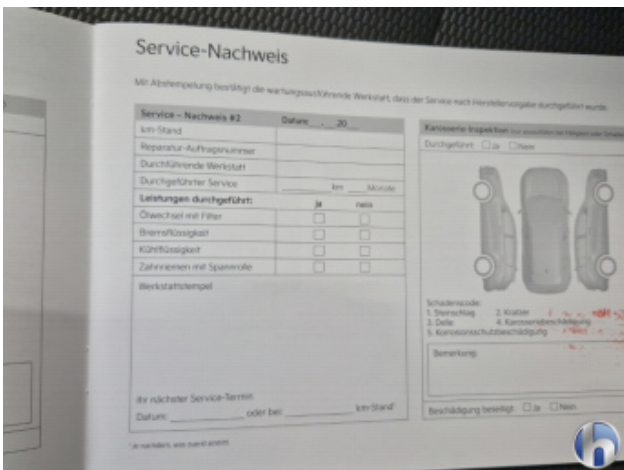

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung