



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	PAF-SK 49E
Berichtsnummer :	0000000932935-DE926		
Referenznummer:	31223130		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFNJ064175	Laufleistung abgelesen:	44474 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS) Silky Bronze /Phantom Black / MET
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	44302 / 14.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6.2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6.2 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6.2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6.2 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Dive in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen silber | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Individuallackierung Dach • Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
4.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
5.	Dach	Delle	Sanft Instandsetzen
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

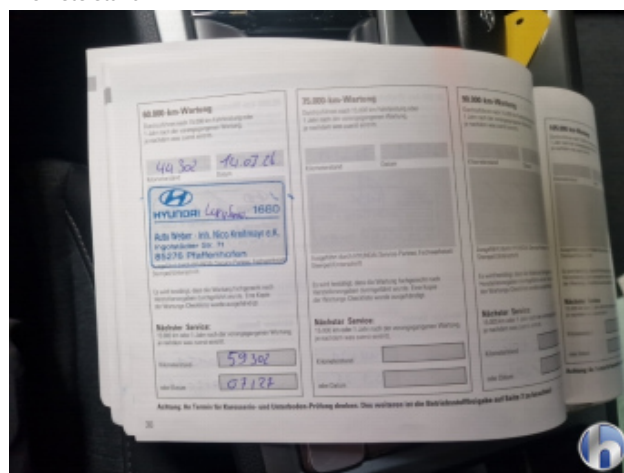

Serviceheft/Nachweis

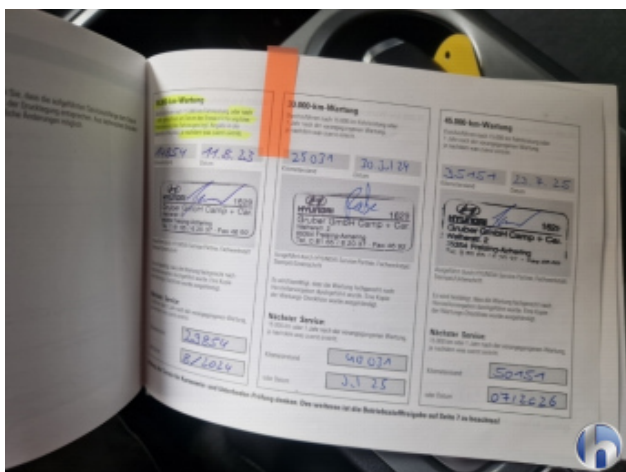

Serviceheft/Nachweis

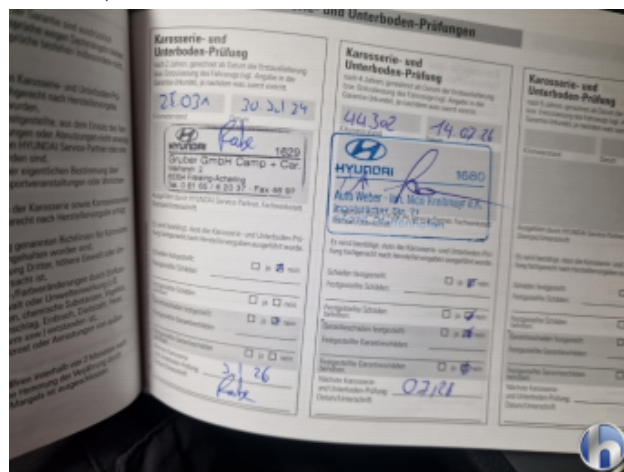

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



5. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



5. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen




5. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



5. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair

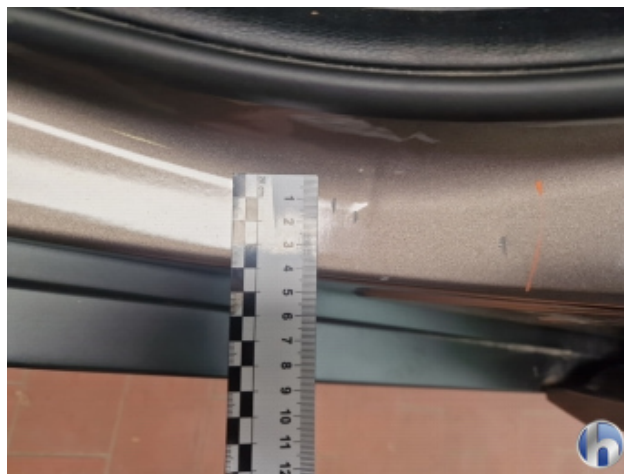


6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair

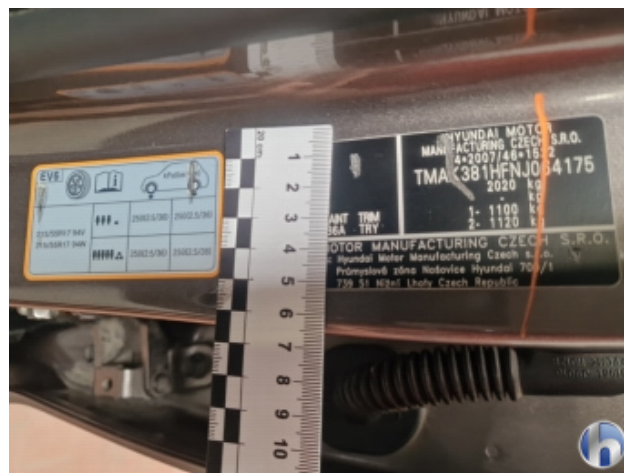

6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair