


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002464626
Besichtigt am: 27.05.2026 15:03
Berichts-Nr: 10747731
FIN: WVVZZZAUZL8920946

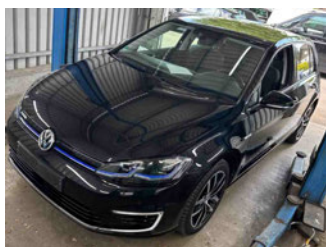Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CBP
Erstzulassungsdatum:	12.01.2021
Laufleistung:	95.097 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	100 kW (136 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
2 Leseleuchten vorn	Elektro-Motor Aggr.0EA.D
3 Kopfstützen hinten	Elektro-Motor Systemleistung 100 KW Grundmotor ist: T9C/N05/N13/N16/T23
4 Leichtmetallräder "Madrid" 7 J x 17 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht	Elektronische Differenzialsperre XDS
4 Türen	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
8 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiegelicht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrprofilauswahl
Antriebssystem BEV	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5GE-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fertigungsablauf Dresden
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, beheizbar
Batterie 280A (60Ah)	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Getriebe für Elektroantrieb
Berganfahrassistent	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bremsbelagverschleißanzeige	Heckspoiler in Wagenfarbe
CCS-Ladedose	Hochvolt-PTC
Chrom-Applikationen an Lichtdreh- und Spiegeleinstellschalter	Innenspiegel abblendbar
Dämpfung hinten,Basis 1	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 1,8 KW	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel auf der Beifahrerseite sowie Türverkleidungen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn (groß)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Doppelton-Signalhorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Komfortausstattung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze	Komfortsitze vorn
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
ECO-Funktion	Kühlergrill schwarz mit Leiste in Blau/Chrom und e-Golf Schriftzug



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

Kulanz Optionen Modellpflege KW 48/19	Ohne Multifunktionskamera
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzheizung
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Madrid 7 J x 17, in Anthrazit / Oberfläche glanzgedreht, Reifen 225/45 R 17	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Wartungsintervallverlängerung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationsdaten für Europa auf internem Speicher	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Pro"	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Reifen 225/45 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist"	Rückstrahler in allen Türen
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	SBBR-Leuchte in LED-Technik
o.b.Abgas	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Zoom"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Sprachbedienung
Ohne Individualeinbau	Stabilisator hinten
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Standard-Klimazonen
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Stoßfänger Standard
Ohne Lichtassistent	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

Tagfahrlicht
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umweltbonus
USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Vordersitze mit Höheneinstellung
VW Connect
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge hinten rechts	Korrosion	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
8	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
9	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAUZL8920946

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

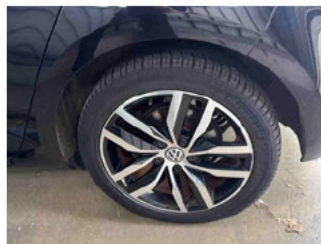

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

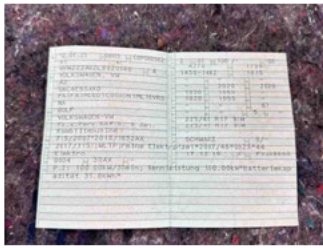

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment

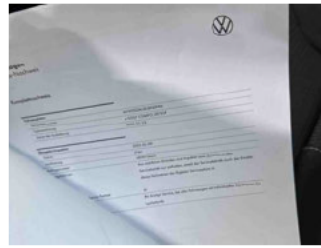

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

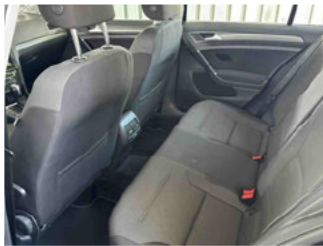

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

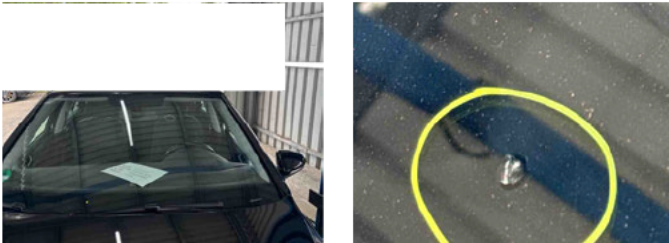

2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge hinten rechts - Korrosion - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen






Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026


6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

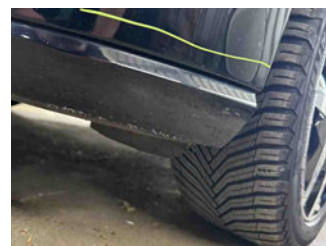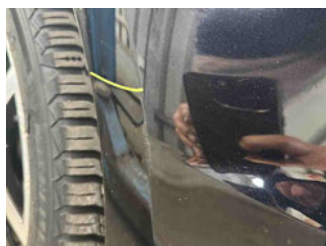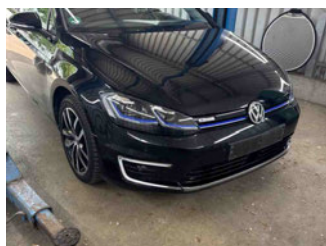

7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

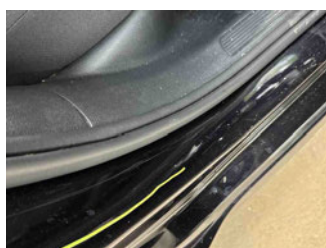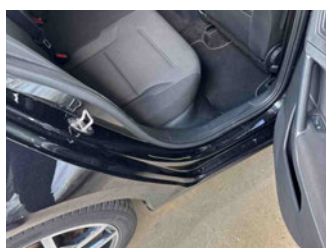



8 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag

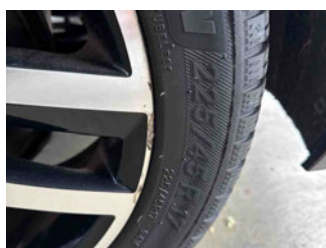

9 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

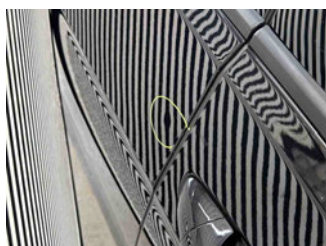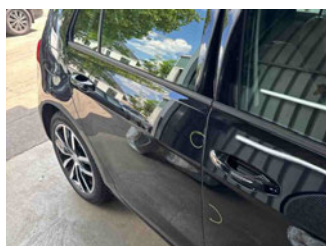



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10747731
vom: 08.06.2026

11 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

