

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002379193
Besichtigt am:	22.04.2026 08:45
Berichts-Nr:	10470833
FIN:	WVWZZZCD4PW526266

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	20.02.2023
Laufleistung:	146.450 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
6+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Differenzialsperre XDS
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Auslieferung auf Winterrädern	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Autobahnlicht	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler in Wagenfarbe
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Komfortausstattung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

Komfortsitze vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Leergewichtsbereich
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Sitzheizung
Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zus.Zierleisten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifen 205/55 R 16
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Fußmatten	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair Leder
4	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
5	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.638,24
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.638,24

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	173,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD4PW526266

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

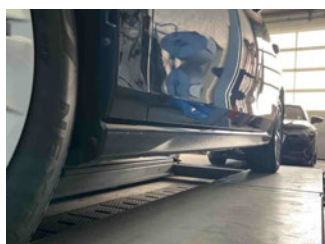


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

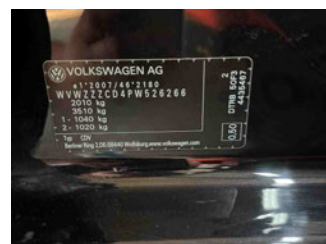


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

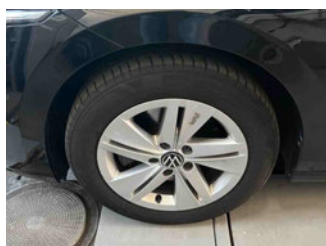


Räder - Rad montiert vorne links

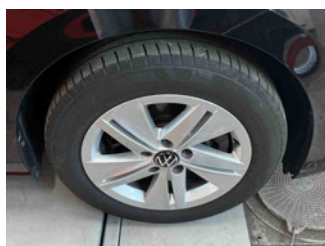


Räder - Rad montiert vorne rechts

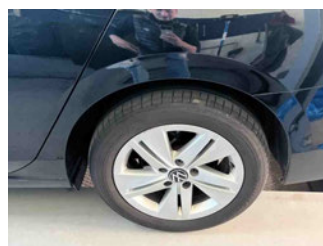


Räder - Rad montiert hinten links

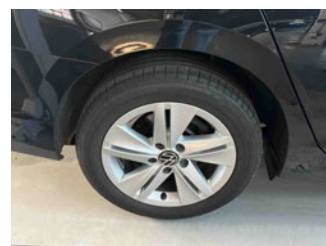


Räder - Rad montiert hinten rechts

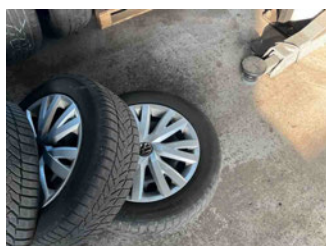


Räder - Rad beiliegend #1

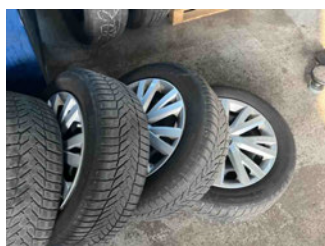


Räder - Rad beiliegend #2

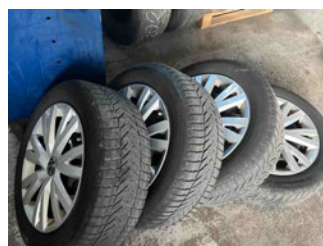

Räder - Rad beiliegend #3

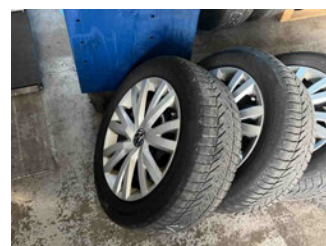

Räder - Rad beiliegend #4

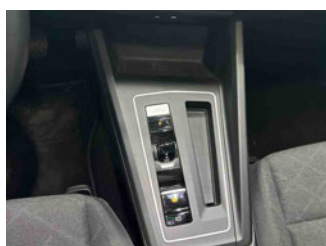

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

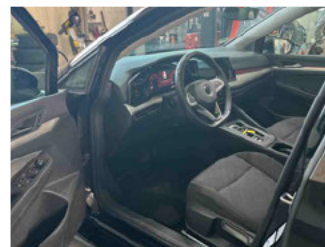

Innenraum - vorne

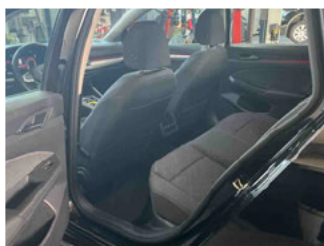





Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

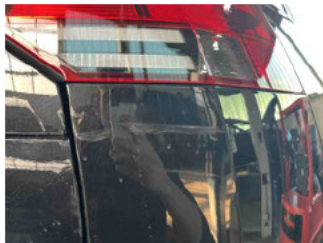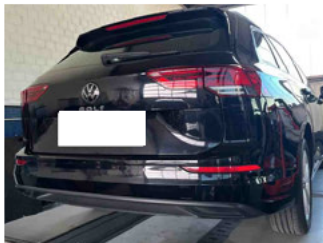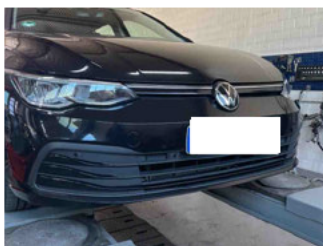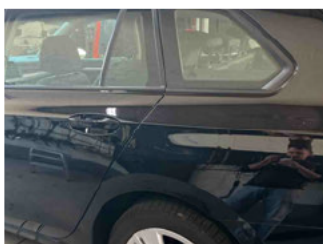» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren****2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren****3 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair Leder****4 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair****5 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair**

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470833
vom: 22.04.2026

6 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

