

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km	
Elektrische Reichweite	- km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	nein	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	-	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	- g/km	

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		

Stromverbrauch	187 Wh/km
----------------	-----------

Elektrische Reichweite	505 km
Elektrische Reichweite innerorts	561 km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km
Sonstiges	
Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß 51. Anhang II Abschnitt 5:	

52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: *110 Achse 2 bei Antriebsantrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 100Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98W M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100W M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36 2: 255/45 R18 103Y 9Jx18 ET42* 1: 255/35 R20 97Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 285/30 R20 99Y 10Jx20 ET39* zu 21: weitere Motornummer HA0002N0*	

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0135853



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 00009X VVS 00009 X TSN DHA
DE 00 004107 WBY31AW010FN74464 1869029



WBY31AW010FN74464

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnert

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G4C

Variante:
31AW

Version:
0AW50700

0.2.1 Handelsbezeichnung:
i4 M50

0.2.3 Kennungen:
IP-0000776-WBA-1

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
-

0.2.3.2 ATCT-Familie:
-

0.2.3.3 PEMs-Familie:
-

0.2.3.4 Fahrwidderstandsfamilie:
RL-0100624-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwidderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4 Fahrzeugklasse:
M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetieft ww, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WBY31AW010FN74464

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-09-28

mit dem in der am
2022-05-17

erteilten Genehmigung
e1*2018/858*00122*03

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
München 29.09.2022
(Ort) (Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
2

und Räder:
4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2

Verteilergetriebe

3.1 Das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
2856 mm

5. Länge:
4783 mm

6. Breite:
1852 mm

7. Höhe:
1448 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
2290 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
2358 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
2735 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1: 1270 kg
Achse 2: 1550 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
4335 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
1600 kg

18.3 Zentralachsanhängers:
750 kg

18.4 Ungestremten Anhängers:
75 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
Bayer. Mot. Werke AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
HA0003N0

22. Arbeitsverfahren:
-

23. Reiner Elektrobetrieb:
Ja

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
-

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
-

25. Hubraum:
- cm³

26. Kraftstoff: **Elektro**
26.1 -

27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei: - min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 400.00 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 125.00 kW

28. Getriebe (Typ):
automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
9.374

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:
225 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
1. 1589 mm 2. 1606 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwidderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 245/40 R19 98 Y 8.5Jx19/ET35 A C1
2: 255/40 R19 100 Y 9.0Jx19/ET42 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
AA

40. Farbe des Fahrzeugs:
GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4,2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
- dB(A)

bei Motordrehzahl:
- min⁻¹

Fahrgeräusch:
66.00 dB(A)

47. Abgasnorm:
AX

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{me}
47.1.1 Prüfmasse: 2431 kg
47.1.3 Fahrwidderstandskoeffizienten 189.7 N
47.1.3.0 f0 0.357 N/(km/h)
47.1.3.1 f1 0.029 N/(km/h)²
47.1.3.2 f2

47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Minimalursprungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
nein

48. Abgasemissionen:
Numer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AX

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**

CO:
mg/km

THC:
mg/km

NMHC:
mg/km

Seite 1

Seite 2

Seite 3

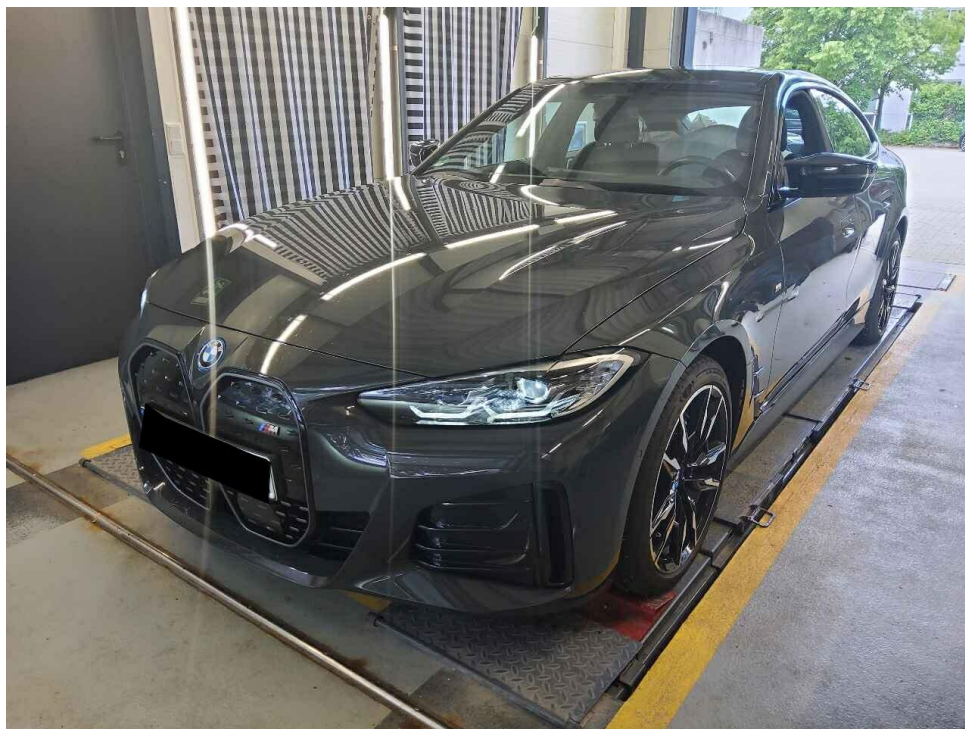


Bild 1 : Diagonal vorn links

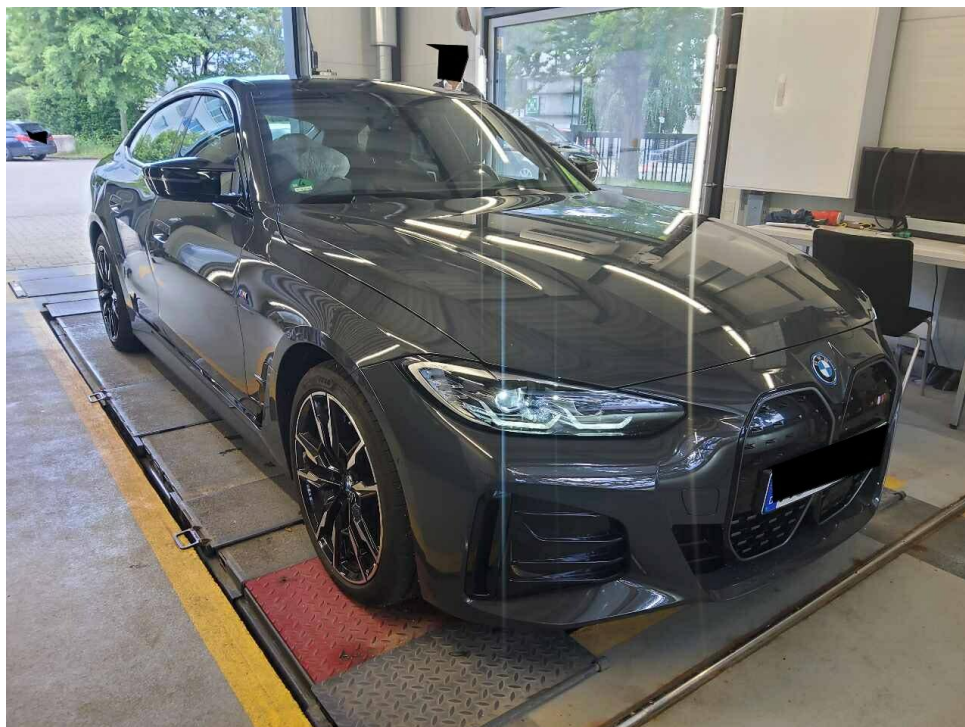


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

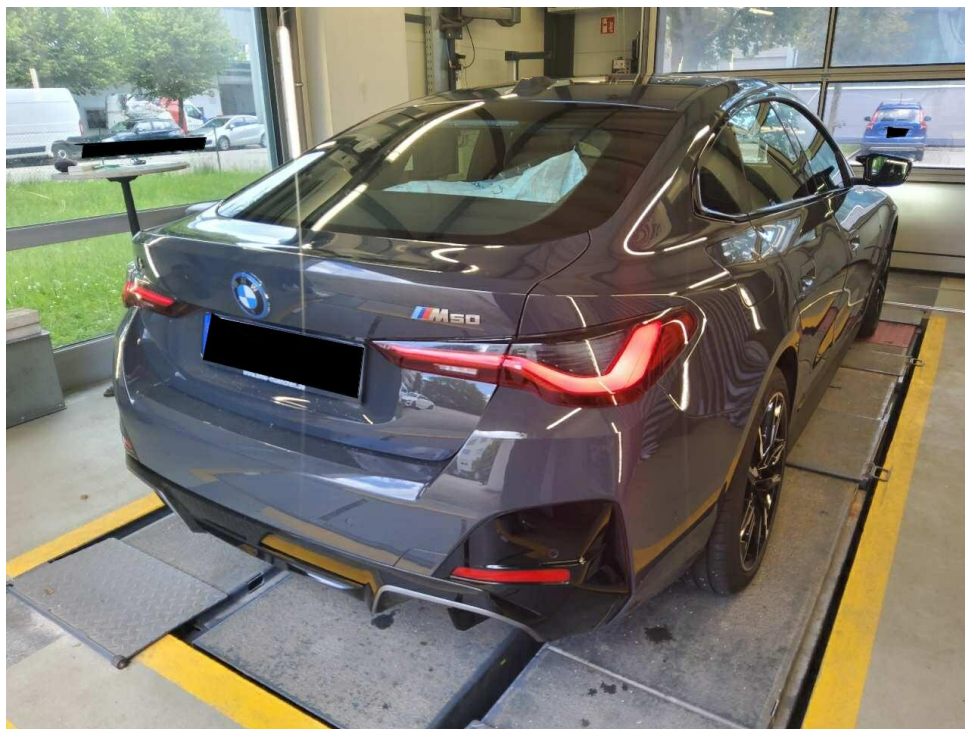


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

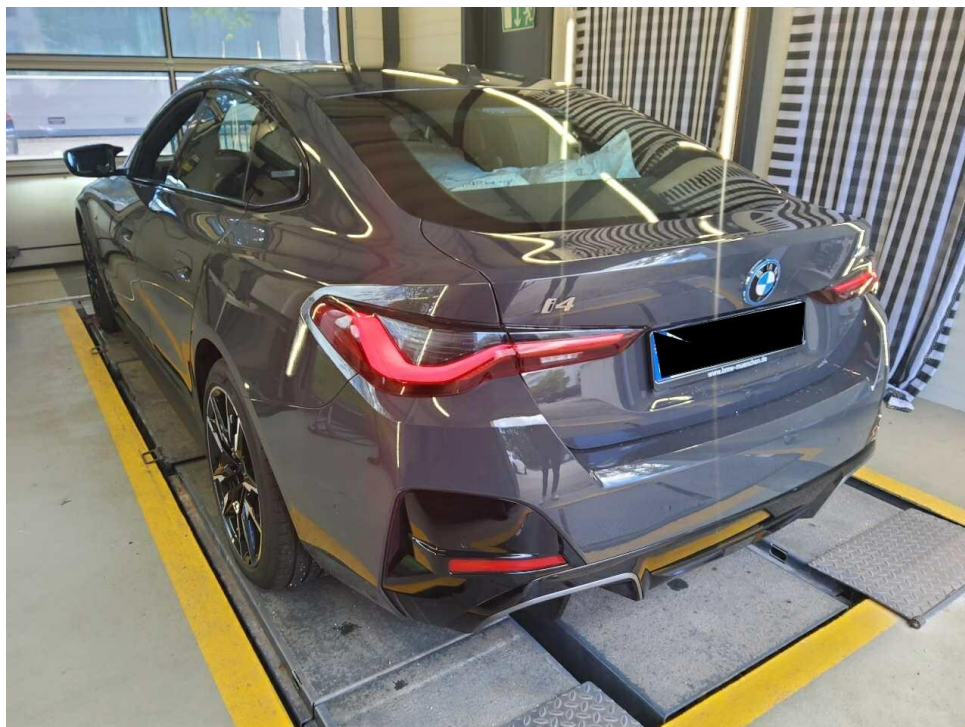


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

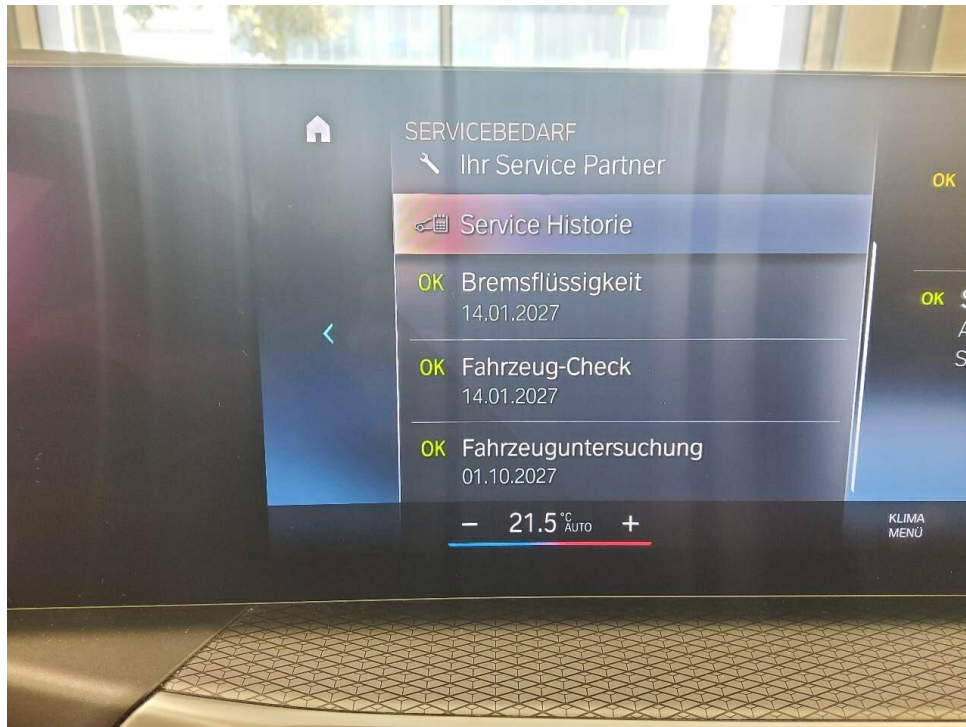


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

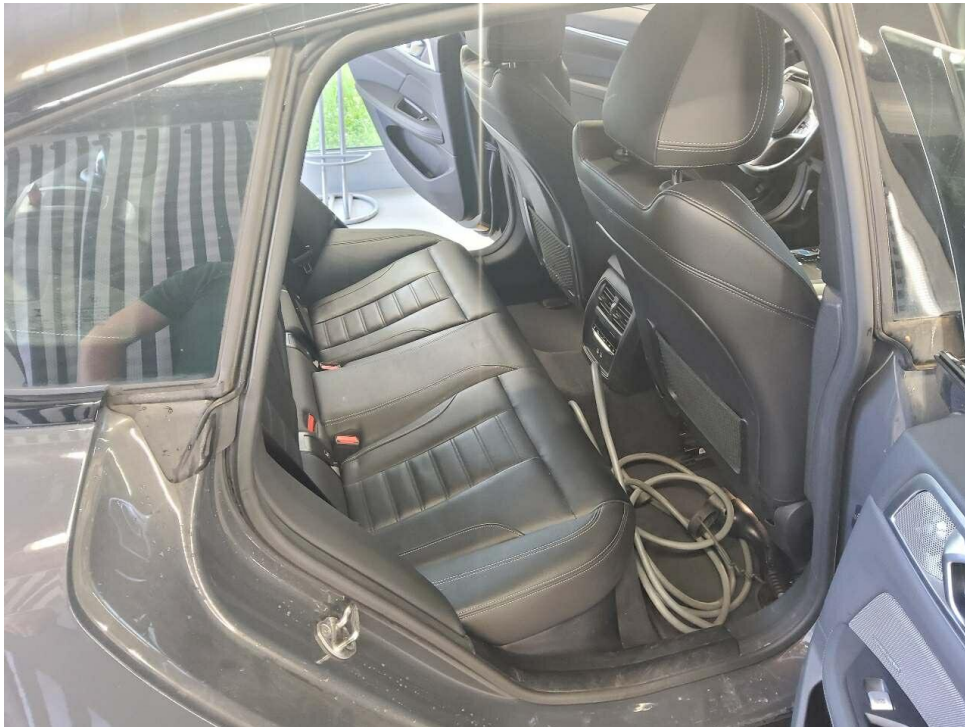


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

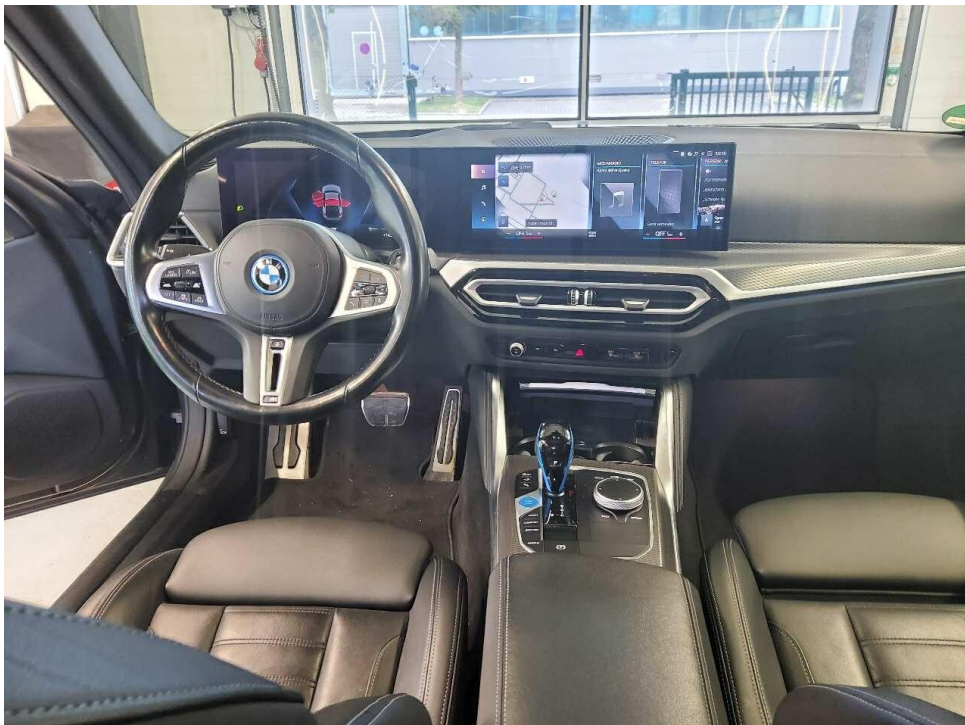


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

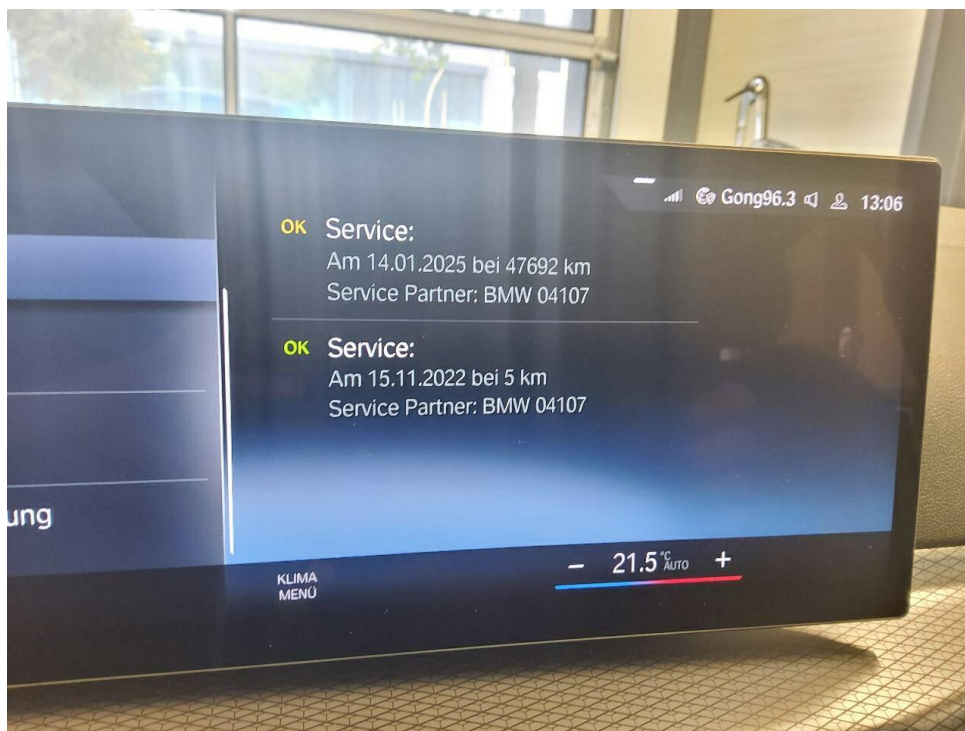


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

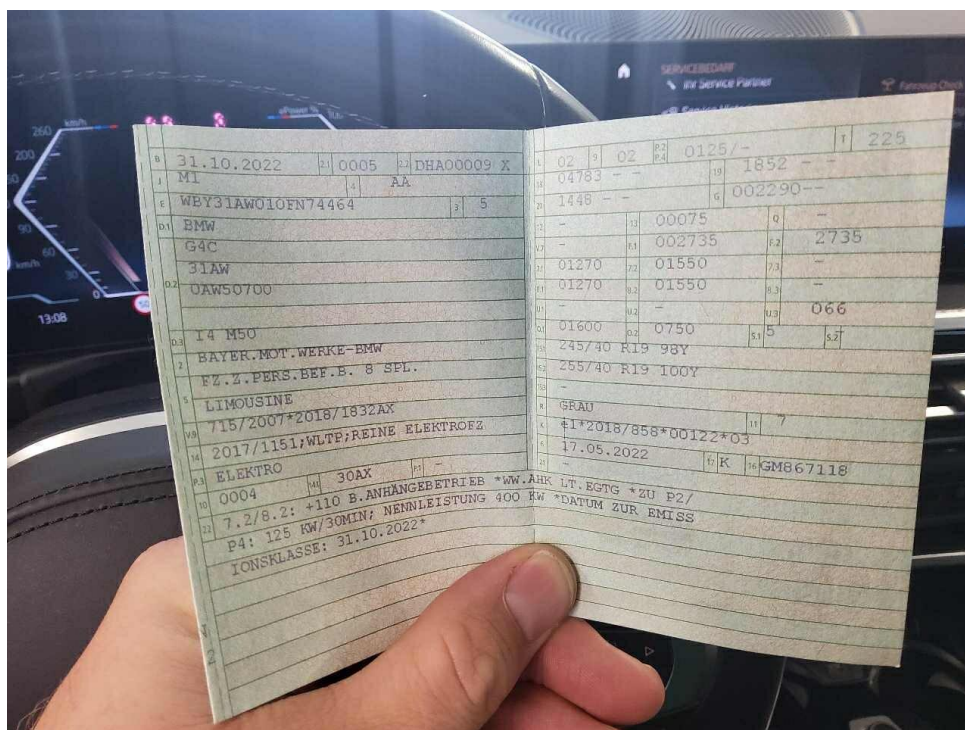


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

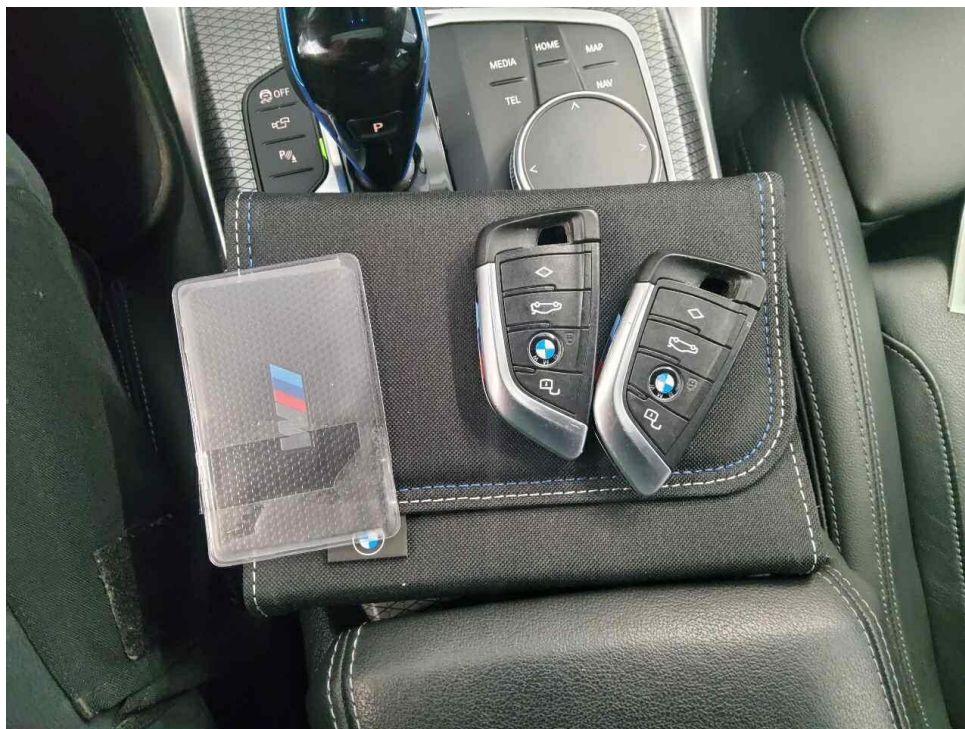


Bild 15 : Bordmappe inklusive 2 Schlüssel und Keycard



Bild 16 : 4x Winterfelgen, verschrammt



Bild 17 : 4x Winterfelgen, verschrammt



Bild 18 : 4x Winterfelgen, verschrammt



Bild 19 : 4x Winterfelgen, verschrammt



Bild 20 : Motorhaube, eingedellt, vereinzelte Steinschläge



Bild 21 : Motorhaube, eingedellt, vereinzelte Steinschläge

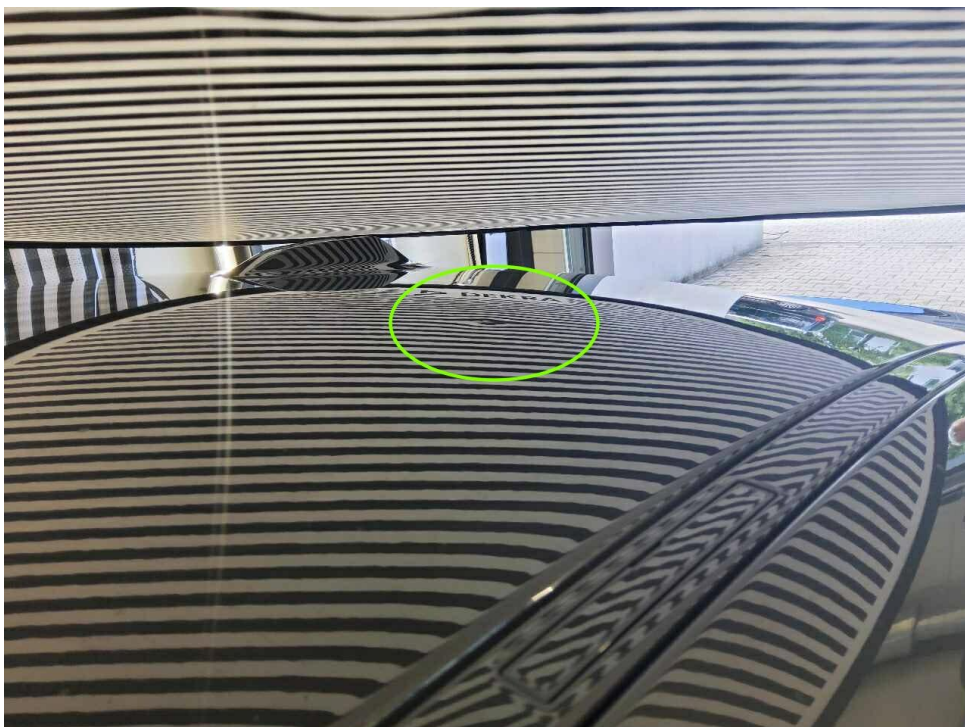


Bild 22 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 23 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 24 : Heckklappe, Oberflächlich verkratzt



Bild 25 : Felge vorne links (glanzgedreht), verschrammt



Bild 26 : Einstiegsleiste vorne links, eingedellt

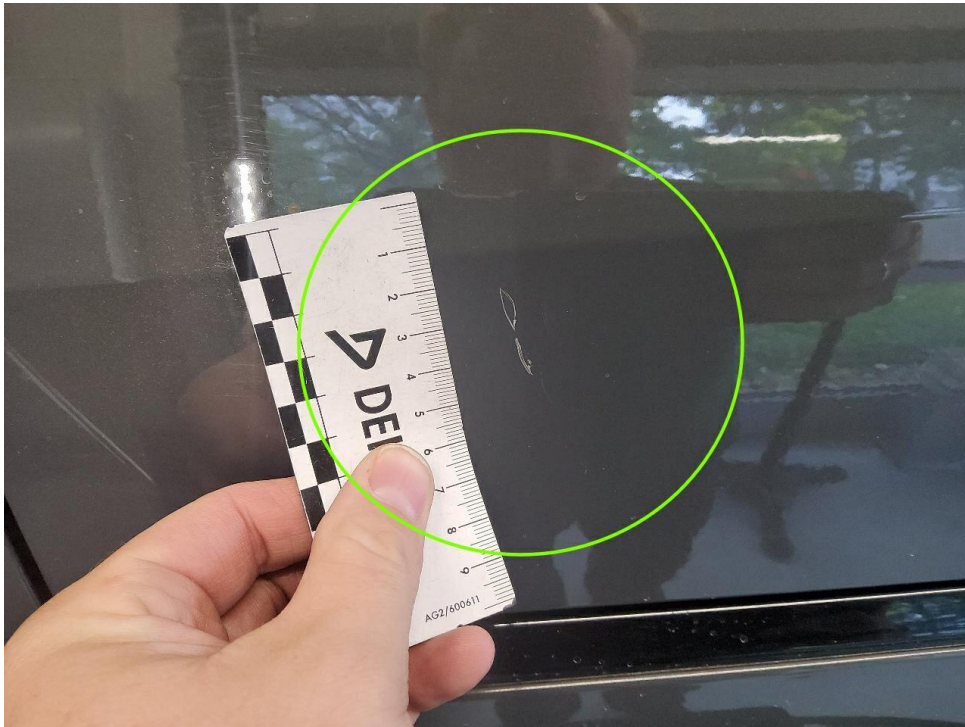


Bild 27 : Tür hinten links, zerkratzt



Bild 28 : Seitenteil links, eingedellt

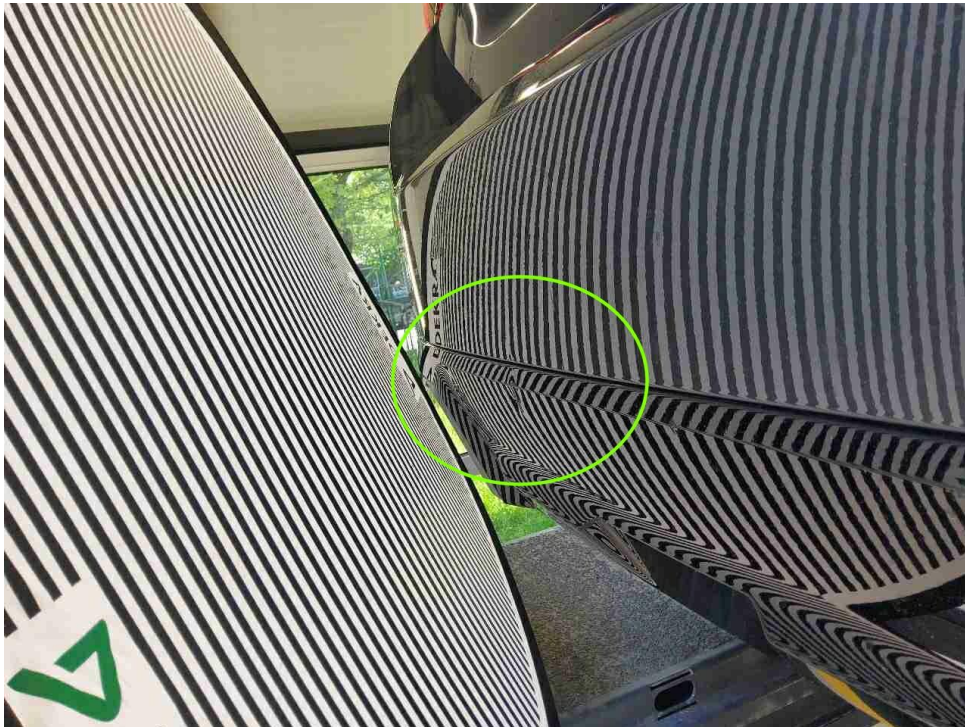


Bild 29 : Stoßfängerabdeckung hinten inklusive Unterteil, deformiert



Bild 30 : Felge hinten rechts (glanzgedreht), verschrammt



Bild 31 : Einstieg hinten rechts, zerkratzt



Bild 32 : Seitenteil rechts, Steinschläge

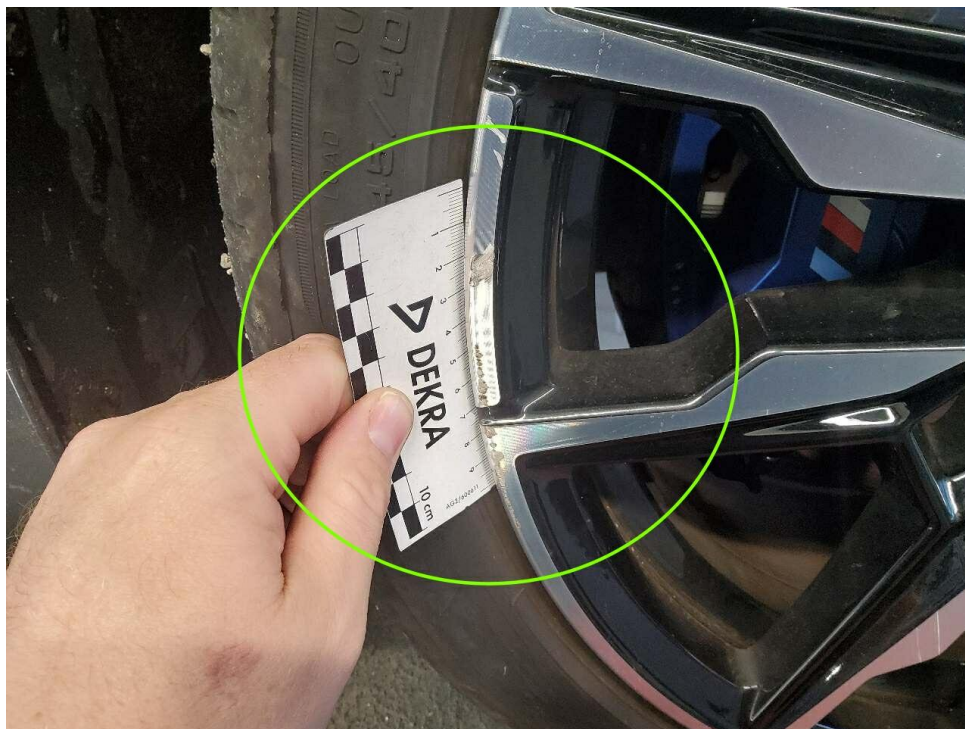


Bild 33 : Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt



Bild 34 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung

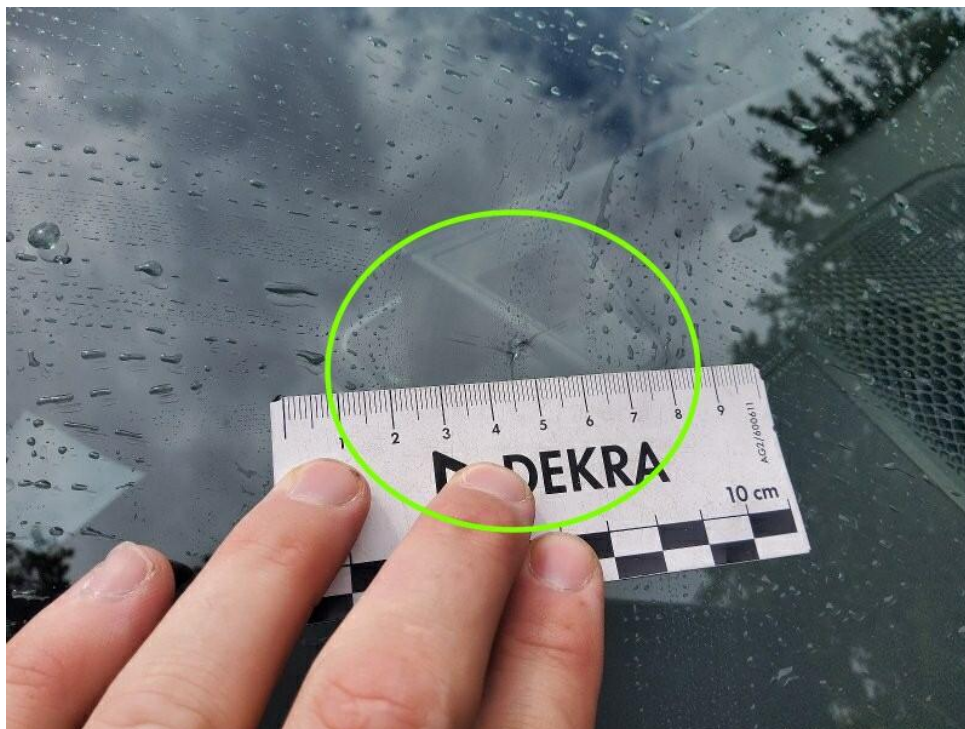


Bild 35 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 378237
Hersteller BMW
Model i4
Variante DE - LimS5 M50, xDrive, 2021 - 2024 M 50
Listenpreis 69.731,09
VIN WBY31AW010FN74464
Erstzulassungsdatum 1.10.2022
Kennzeichen M W1914E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 378237

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023112114	29.08.2023	Heckklappe Heckscheibe Siehe Sonstiges	6.639,04
2025100533	13.01.2025	Kühlschlauch Siehe Sonstiges	691,52
2025101352	27.01.2025		
2026108687	26.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.10.2022	Letzte Zulassung	31.10.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	i4 Gran Coupe (G26E)(2021->) / i4 - M50	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY31AW010FN74464	HSN / TSN	0005 / DHA
DAT Europa-Code®	011301700050003	DAT Marktindex	DE002 6338
Km-Stand abgelesen	74198	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	125
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Allrad
	ElektroFz		
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / C36	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 98 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Adaptives Fahrwerk M-Technic, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alpinweiß-Lackierung (Uni), Ambiente-Beleuchtung, Antriebsart: xDrive (Allrad), Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator), Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert), Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Elektromotor 190 kW (System: 400 kW) VA, Elektromotor 230 kW (System: 400 kW) HA, Elektromotor 400 kW (cont. 125 kW, Dual-Elektromotor), Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionsschwermetallwarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Heckspoiler (M-Technic), Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW), Lenkrad (Sport M-Technic), Lenkrad (Sport/Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Follow me home), Mittelarmlehne hinten, Parkbremse elektrisch, Reifen vorn/hinten: 245/45 R18 ..Y / 255/45 R18 ..Y, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2), Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sport Boost Fahrmodusschalter, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV Vorbereitung Fahrassistentensystem II, Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
------	-------------

14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
19499	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
39240	Bedienelemente galvanisiert
11825	BMW Individuallackierung Dravit-Grau Metallic
25440	BMW Live Cockpit Professional
42934	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
39898	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
35508	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
69005	Lenkrad heizbar
49946	LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9x19 (Doppelspeiche 861 M, Bicolor)
3535	Parkassistent-Paket Plus
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
30221	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
29504	Sitzheizung vorn + hinten
33010	Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
24701	Sound-System Harman-Kardon
2610	Spiegel-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 14.01.2025 bei Kilometerstand 47.692

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 4x Winterfelgen, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17, 18, 19)
2. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 22, 23)
3. Felge vorne links (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 25)
4. Einstiegsleiste vorne links, eingedellt, erneuern (Bild 26)
5. Tür hinten links, zerkratzt, smart repair (Bild 27)
6. Stoßfängerabdeckung hinten inklusive Unterteil, deformiert, erneuern (Bild 29)
7. Felge hinten rechts (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 30)
8. Einstieg hinten rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 31)
9. Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 33)
10. Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 34, 35)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, vereinzelte
Steinschläge, (Bild 20, 21)
Heckklappe, Oberflächlich verkratzt, polieren
(Bild 24)
Seitenteil links, eingedellt, (Bild 28)
Seitenteil rechts, Steinschläge, (Bild 32)