


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002559135
Besichtigt am: 16.07.2026 13:14
Berichts-Nr: 11016039
FIN: TMBJG8NX1NY079532



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

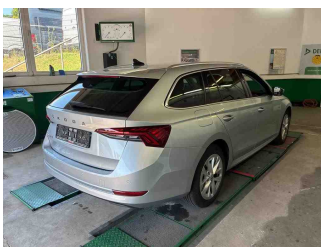

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

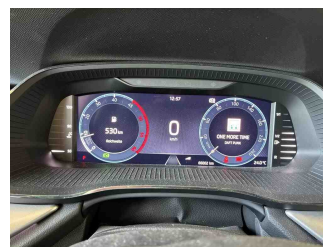

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	02.08.2022
Laufleistung:	66.002 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	421 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dachreling
"Ergonomic basic seat" Safety	Dämpfung hinten, Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"REAR LIGHT VIEW"	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"REAR VIEW"	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Doppelton-Signalhorn
"SUNSET"	Drehstromgenerator 140 A
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip. Automatikgurte vord. m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl. Dieselmotor 2,0 L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	El. einstell., beheiz., klappbare, automat. abblendbare
8 Lautsprecher (passiv)	Aussensp., Innensp. mit Sens. mit Rahmen, "LIGHT AND RAIN ASSIST"
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas el. einstell./beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Halbleiter
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Car2X
Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneinstellung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Fußmatten
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersicherung, manuell	Ohne Halter
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Head-Up Display
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Müdigkeitserkennung
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luxusausstattung	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	Radio Bolero
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Ablagenpaket/box	Radstand
Ohne Adapter	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenlieferanten für EU Länder
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access 1 Jahr
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	210,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX1NY079532

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

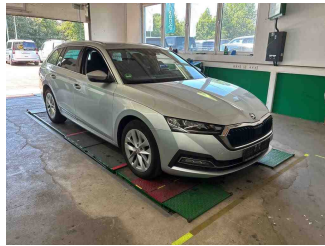


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

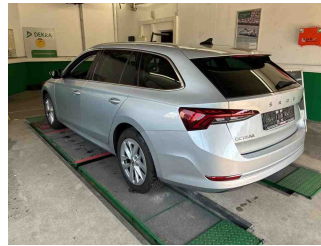


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

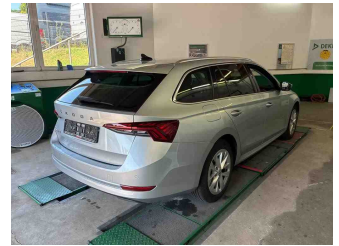


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

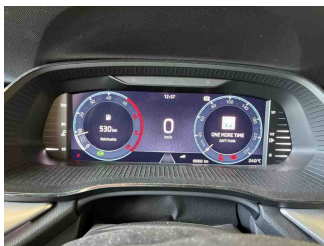

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

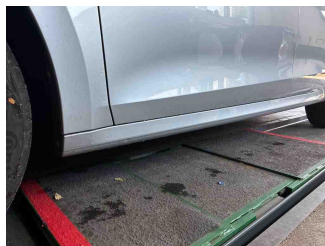


Seitenansicht - Schweller links

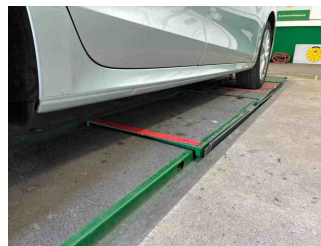


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

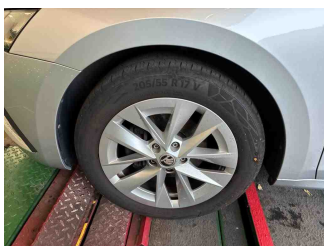


Räder - Rad montiert vorne
links

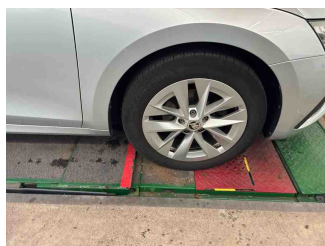

Räder - Rad montiert vorne
rechts

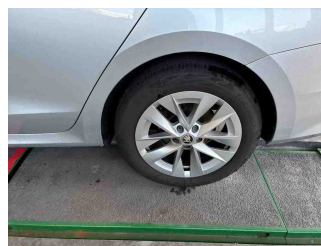


Räder - Rad montiert hinten
links

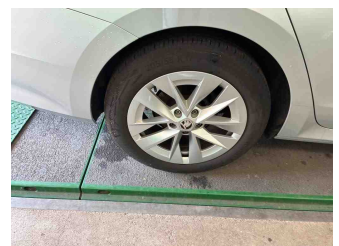


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

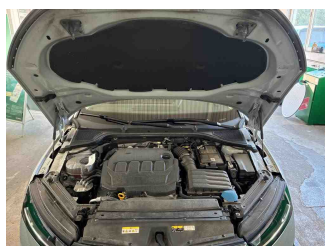


Fahrzeug - Motorraum offen

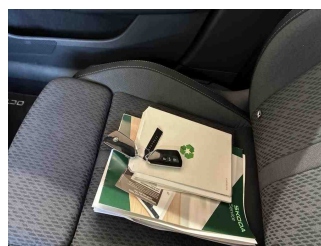

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

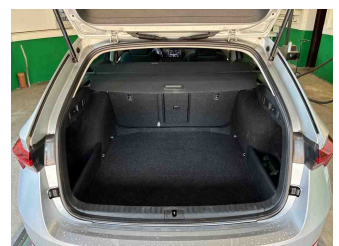


Innenraum - Kofferraum

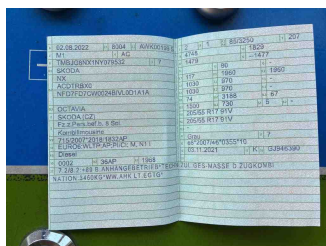


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

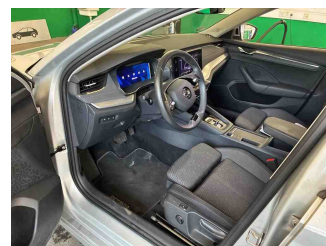


Innenraum - vorne

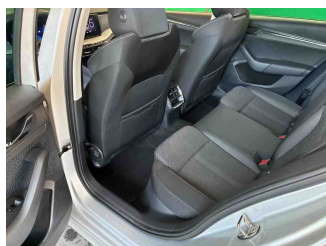


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

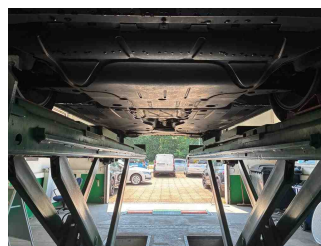

Unterbodenscan

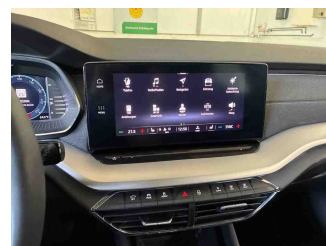

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Farbton Tür vorne links abweichend.



2 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

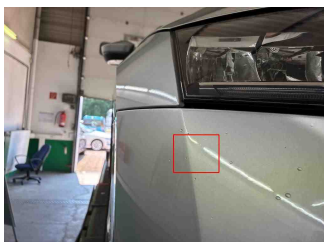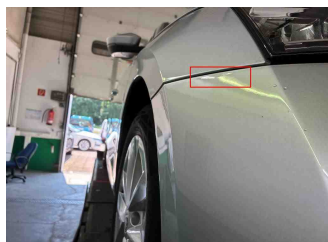

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

