



Zustandsbericht

Protokollnummer: 43409678
Auftrags-Nr / Referenz: 21881608
Besichtigungsdatum: 12.01.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 B Core		
Kennzeichen	HH-KB 1377	Fahrgestellnummer	LYVUZK9V1RB797473
Erstzulassung	12.01.2024	Laufleistung (abgelesen)	36.151 km
HSN/TSN	9101 / BRT 00018	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung	01/2025 bei 13.114 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.400 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52416923	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R20 105Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf ohne	Michelin	8mm / 8mm	i.O.
2	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf ohne	Michelin	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraßer
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in Schwarz (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraßer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Kunststoff
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Ottopartikelfilter
Paket: Parkassistent - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze - Einlage: Iron Ore - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschild auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck



Bezeichnung
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Crystal Weiß-Perleffekt
Paket: Driver Awareness-Paket - Blind Spot Information System (BLIS) - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel -Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inklusive Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremsengriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand bei Nichtbeachtung der Warnsign. - Heckaufprallabschwächung - Präventivschutz bei drohende Heckkollision
Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebeleuchtung v/h Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffener v/h Fußraumbeleuchtung h. Leseleuchten h. Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Y-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Reifen 255/45 R20 mit Felgen 8,0 x 20"
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Oberflächlich) - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Die montierten Winterreifen sind kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddorferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum

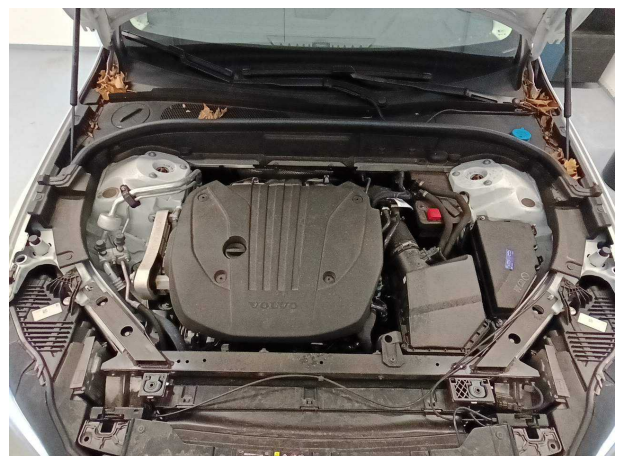


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

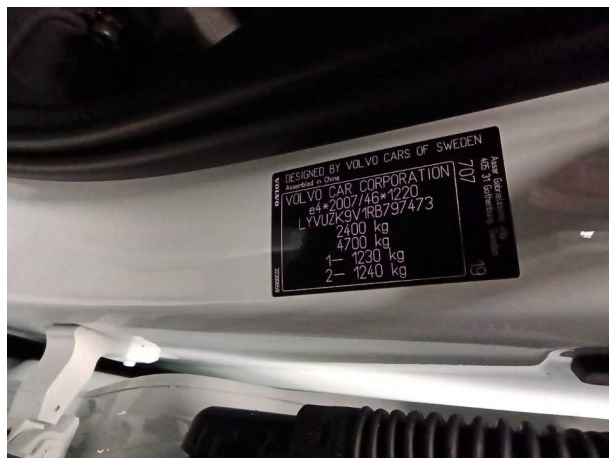


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

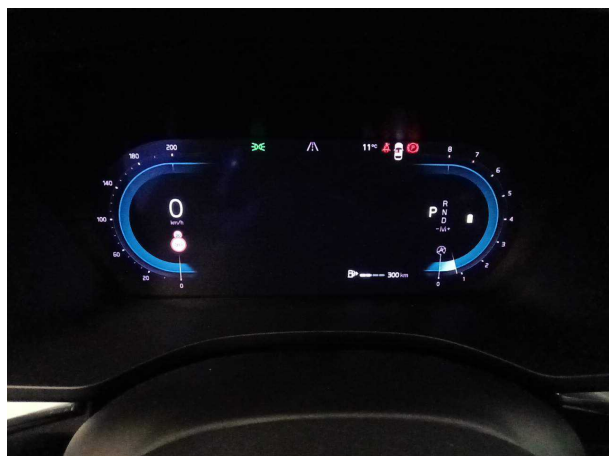


Abbildung 9: Kombiinstrument

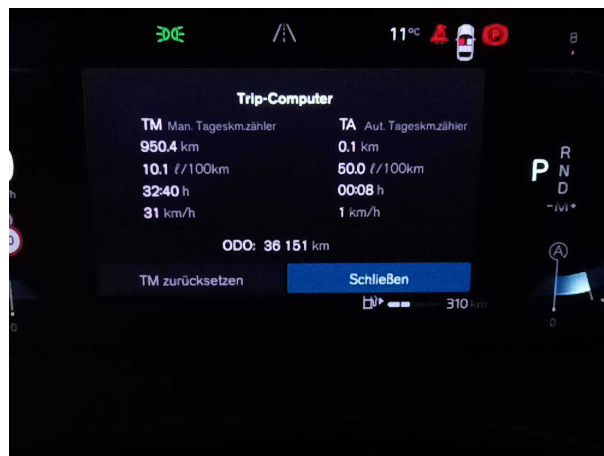


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

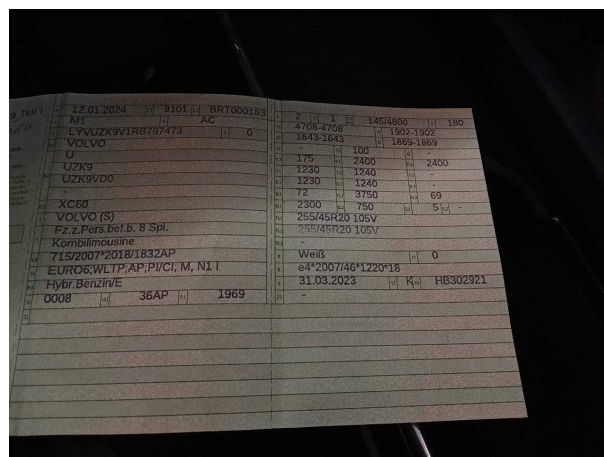


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

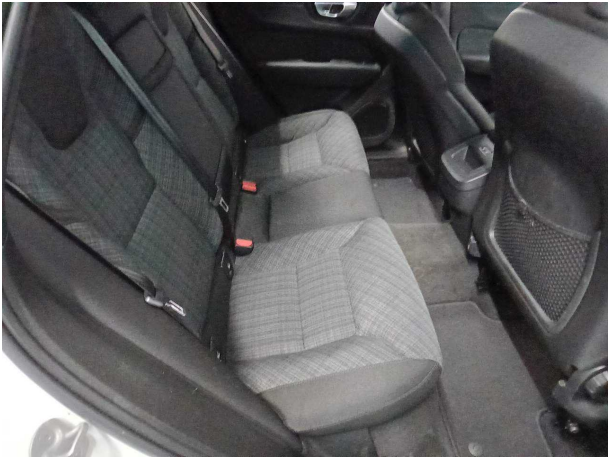


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

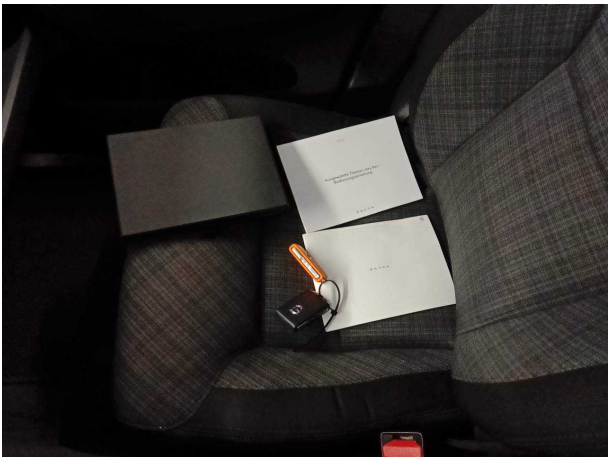


Abbildung 17: Sonstiges

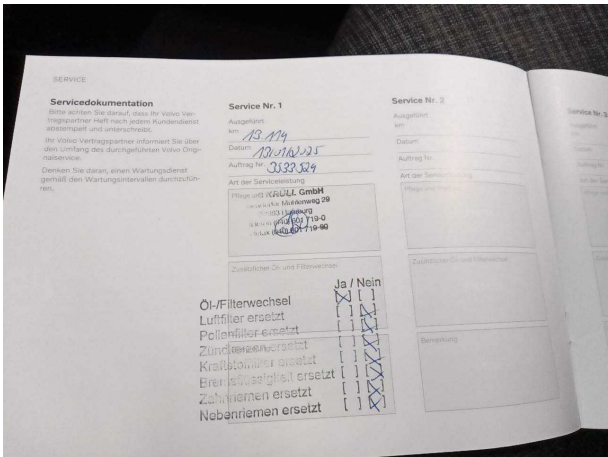


Abbildung 18: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair

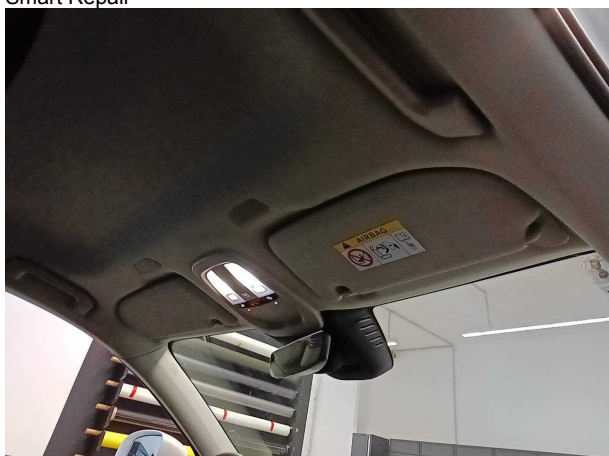

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

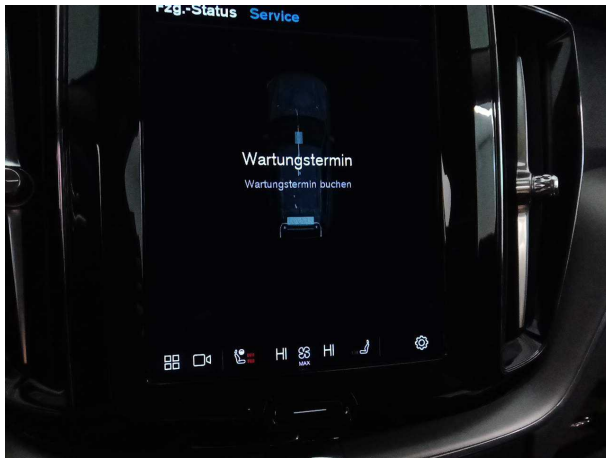

Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Süd Station c/o. SPS GmbH
Walddörferstraße 120A
22041 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links