



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | R-SM 783E |
| Berichtsnummer : | 0000000926489-DE926 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31198601            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

|                          |                     |                          |                                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHKM81BFPU196349   | Laufleistung abgelesen:  | 46651 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 22.06.2023 / 2023   | Besichtigungsdatum/-ort: | 19.06.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               | Geländewagen/Pickup                        |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 125 kW (170 PS)                    |
| Antriebsart:             | Heckantrieb         | Lackfarbe:               | Lucid Blue / MIC                           |
| Lackart:                 | Metallic            | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2026 / 06.2026                          |
| Polster Art:             | Stoff               | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau                | Serviceheft gepflegt:    | Erstservice nicht fällig                   |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | - / -                                      |
|                          |                     | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                          |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Zustand innen:           | 2 - Gut                                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Allwetterreifen | Aluminium            |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Continental     | 235/55/R19/105W 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Continental     | 235/55/R19/105W 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Vredestein      | 235/55/R19/105V 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Vredestein      | 235/55/R19/105V 4 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher  |                      |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistentz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistentz-System: Insassenalarm (RSA)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem  
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Getränkehalter hinten</li> <li>• Gurtstraffer</li> <li>• Heckleuchten LED (Pixel-Design)</li> <li>• Heckscheibenwischer</li> <li>• Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar</li> <li>• Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)</li> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion<br/>Lenkrad heizbar</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar</li> <li>• Leseleuchten vorn und hinten LED</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> <li>• Notladekabel (ICCB)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzbank verschiebbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Seitenschutzleisten schwarz</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz</li> <li>• Freisprecheinrichtung Bluetooth</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Getränkehalter vorn</li> <li>• Handschuhfach Schublade</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Ladekabel mit Typ 2-Stecker</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad mit Schaltwippen</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar</li> <li>• Leuchtweitenregelung</li> <li>• Luftdüsen hinten</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung</li> <li>• Scheinwerfer Voll-LED</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)</li> <li>• Service-System: Remote Services (Blue Link)</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Vorheizsystem für Batterie</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar</li> <li>• USB-Anschluss hinten</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                     |                       |   |                             |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |

|                     |                       |   |                   |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---|
| <b>Bremsanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---|

#### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *sommerräder fehlt Wartung überzogen und fehlt ! - Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich 24Mo/30000km            |

#### Schaden

|                                                                                    |                                                     |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    | <b>Karosserie außen</b>                             |                 |                 |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>                                      | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b> |
| 1.                                                                                 | Außenspiegel Gehäuse - Rechts                       | Beschädigt      | Smart Repair    |
| 2.                                                                                 | Frontspoiler                                        | Beschädigt      | Smart Repair    |
| 3.                                                                                 | Windschutzscheibe                                   | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur  |
|  | <b>Sonstiges</b>                                    |                 |                 |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>                                      | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b> |
| 4.                                                                                 | Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz |                 |                 |
| 5.                                                                                 | Wartung                                             | Fehlt           | Erneuern        |
| 6.                                                                                 | Sommerreifensatz                                    | Fehlt           | Erneuern        |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

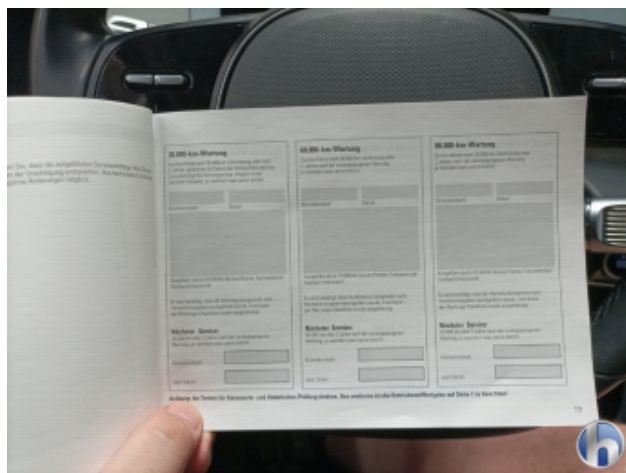

Serviceheft/Nachweis

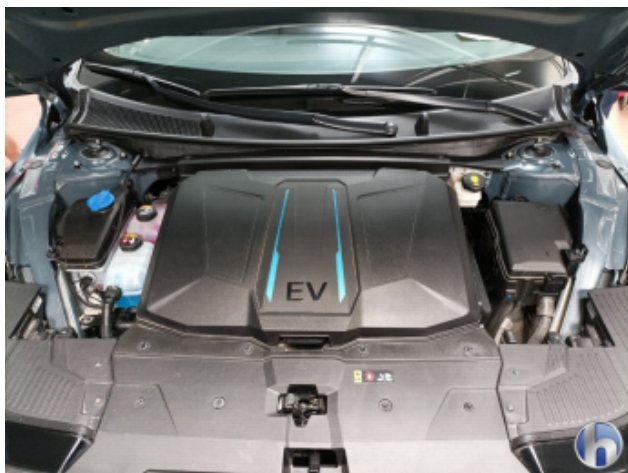

Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Frontspoiler  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Frontspoiler  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Frontspoiler  
**Beschädigt - Smart Repair**



3. Windschutzscheibe  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



Hüsches Gruppe®  
**Die Gutachter**



3. Windschutzscheibe  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**