

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 508 PureTech 225 EAT8 GT Pack Kombi 5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW
bleifrei 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SP 4321	Fahrgestell-Nummer:	VR3F45GGTMY010234
Vertrags-Nummer:	48207077	Erstzulassung:	03.05.2021
Internes KZ:	14918842	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 508 PureTech 225 EAT8 GT Pack Kombi 5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 508 PureTech 225 EAT8 GT Pack Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	165 / 225	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbr./100 Km:	5,400	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	248	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1505	zul. Gewicht (kg):	2028

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48207077
Amtliches Kennzeichen: HD -SP 4321
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 508 PureTech 225 EAT8 GT Pack Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
03.02.2025	9059922121	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
11.01.2025	9059919246	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Schlussleuchte Fahrerseite	Ja	Nein
21.01.2024	9059877915	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
11.09.2023	9059862904	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
05.09.2023	9059862579	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
21.06.2021	9059296980	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Schweller seitlich hinten Fahrerseite Alufelge hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48207077
Amtliches Kennzeichen: HD -SP 4321
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 508 PureTech 225 EAT8 GT Pack Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VR3F45GGTMY010234

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	148.852 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	7 Monat(e)
Typ/Modell	508	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	VR3F45GGTMY010234	Leistung / Hubraum	165 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	06.05.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 138.100 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Reflektoren - undicht - erneuern
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
11	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R19 96Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/40 R19 96Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/45 R18 98V	Goodyear	Winterreifen	9mm - 9mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46213329
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	508	Laufleistung (abgelesen)	148.852 km
Fahrgestellnummer	VR3F45GGTMY010234	Erstzulassung	06.05.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46213329
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

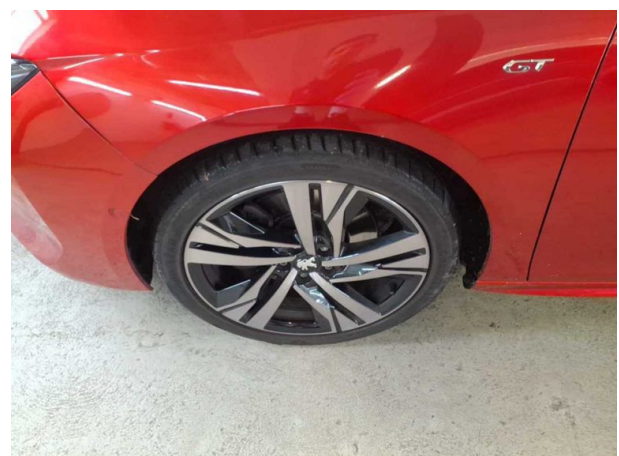


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46213329
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

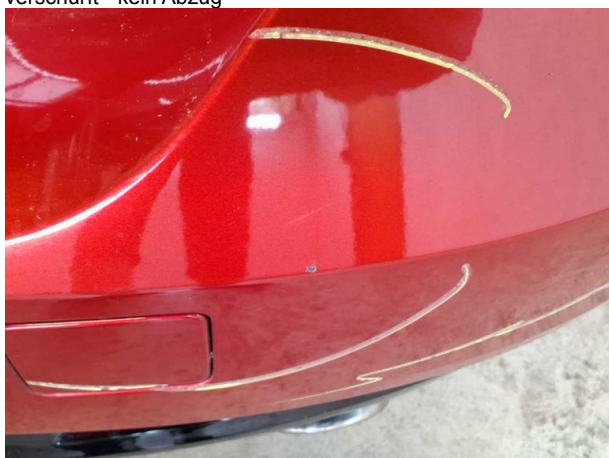

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Reflektoren - undicht - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

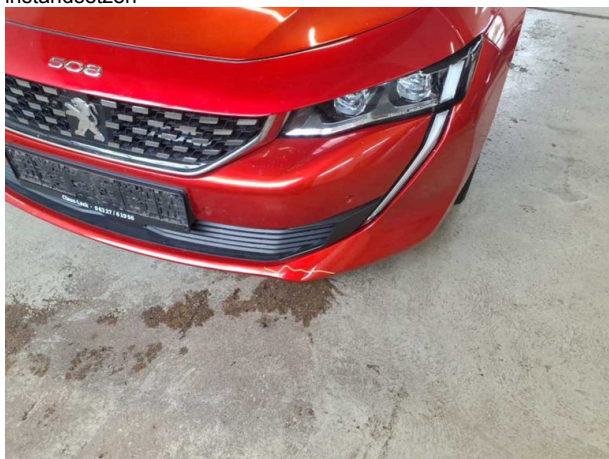

Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

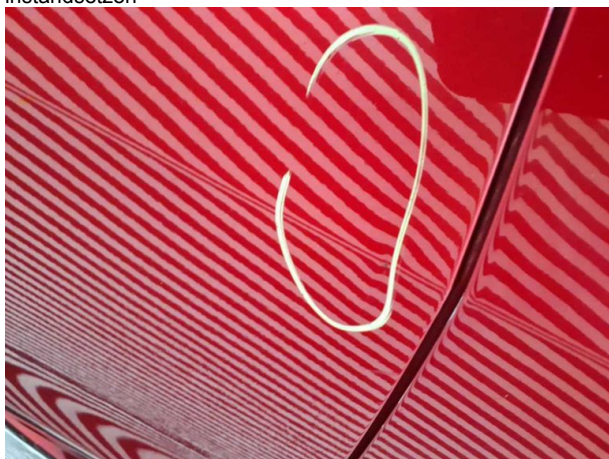

Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

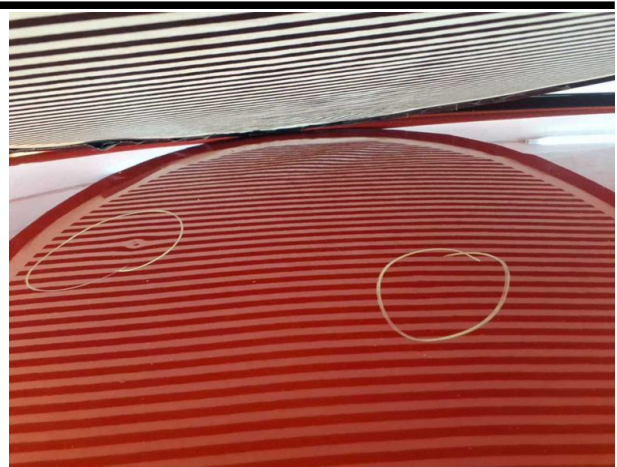

Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VR3F45GGTMY010234

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	148,852 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	7 Monat(e)
Type / Model	508	Main inspection (Report on hand)	06/2026
Vehicle Identification number	VR3F45GGTMY010234	Power / Engine displacement	165 kW / 1,598 ccm
First registration	6 May 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 138,100 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Boot lid / rear door	Reflectors - Leaking - Replace
5	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Misc.	Main inspection - Due - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
9	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
10	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Replace
11	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/40 R19 96Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/40 R19 96Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/45 R18 98V	Goodyear	Winter tyres	9mm - 9mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					09/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213329
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	508	Mileage (Read)	148,852 km
Vehicle Identification number	VR3F45GGTMY010234	First registration	6 May 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213329
Delivery date: 29 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

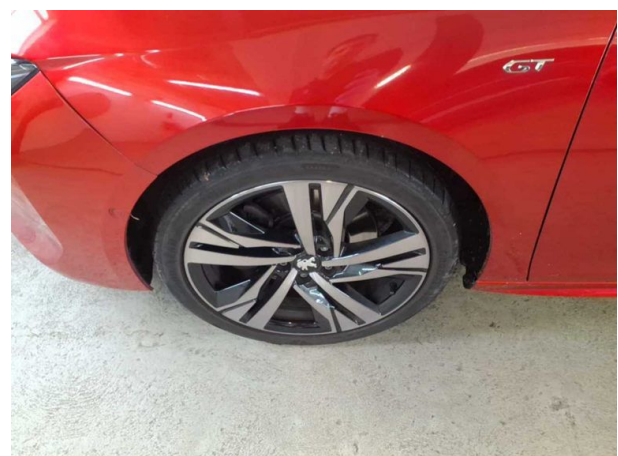


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213329
Delivery date: 29 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish

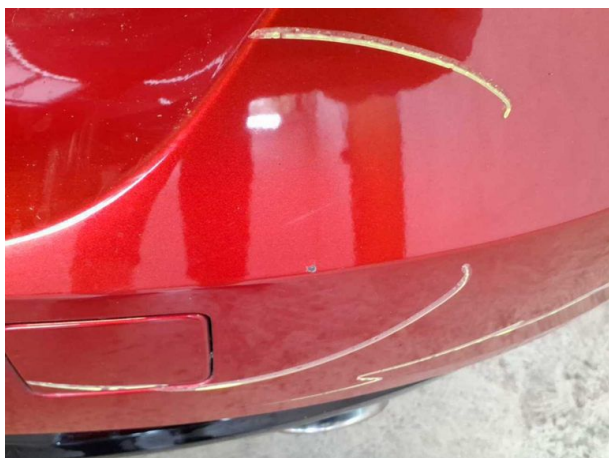

Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish




Damage #4: Boot lid / rear door: Reflectors - Leaking - Replace



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work

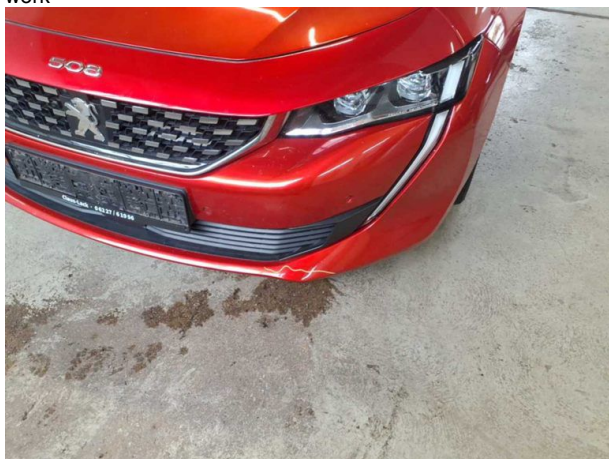

Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work

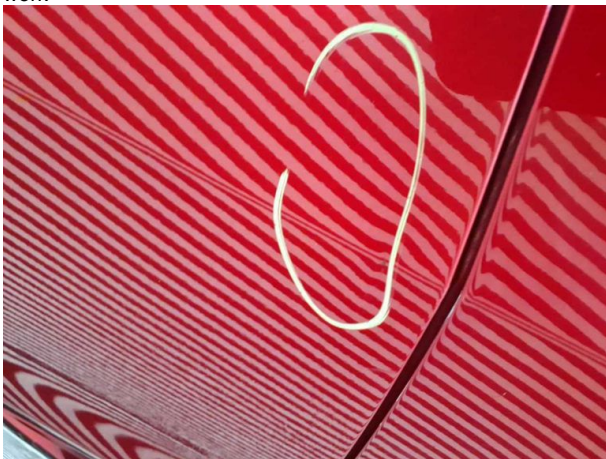

Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace




Damage #11: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #11: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #11: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

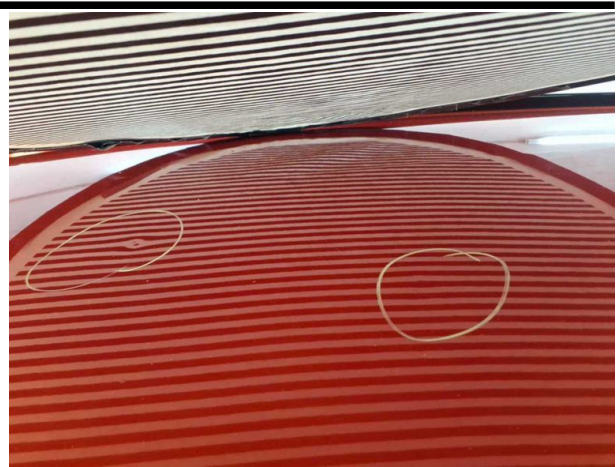

Damage #11: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

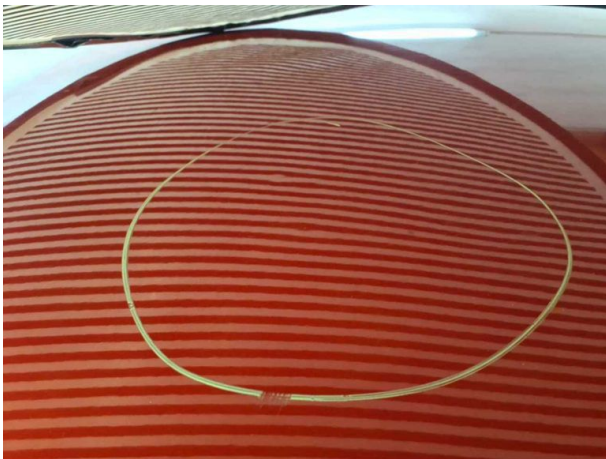

Damage #11: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left



Repainting 1: Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left