



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MZ-FA 53E
Berichtsnummer :	0000000922397-DE926		
Referenznummer:	31192678		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJE812DNJ091526	Laufleistung abgelesen:	42037 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	01.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS) Shimmering Silver / Dark Knigh / MET
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Lederimitat	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	41879 / 22.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 Lautsprecher
Subwoofer • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
|---|--|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung

- Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Leder
Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System KRELL
Subwoofer
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Prime-Paket
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Smart-Key
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Sonnenrollo Türscheiben hinten
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote
Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)
- Individuallackierung Dach
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	B-Säule Mitte - Links	Delle	Smart Repair
4.	Tankklappe	Kratzer	Smart Repair
5.	Frontspoiler	Lackabplatzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

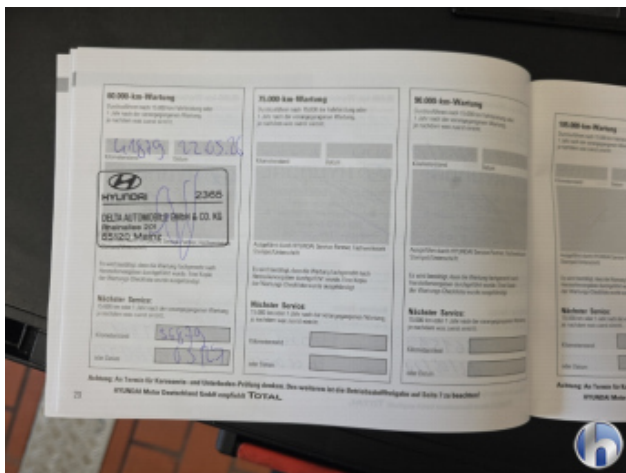

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Links
Delle - Smart Repair



4. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



5. Frontspoiler
Lackabplatzer - Smart Repair



5. Frontspoiler
Lackabplatzer - Smart Repair