



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE		
Berichtsnummer :	0000000934405-DE613	Amtl. Kennzeichen :	NZ-PH 55E
Referenznummer:	31219625		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Business 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC381CPR5202384	Laufleistung abgelesen:	13917 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.07.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	27.07.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS) (SWP) SNOW WHITE PEARL M
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	M
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	12523 / 21.05.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	-
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckklappenöffnung elektr. • HV-Batterie 77,4 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kindersicherung • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar	• Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Solar-Reflect • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer • Keyless-Start • Kindersicherung (sensorgesteuert) • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Rückfahrkamera • Scheinwerfer LED • Schnellladevorrichtung • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • Verglasung hinten abgedunkelt |
|--|--|

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Snow White Pearl Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Türeinstieg Vorne - Rechts	2 Dellen	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

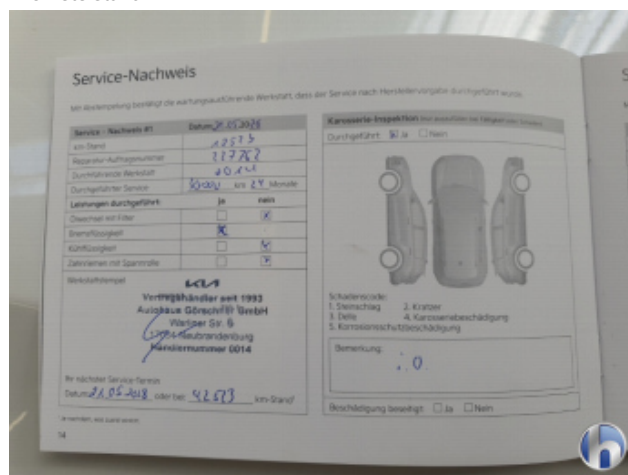

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
 Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter