
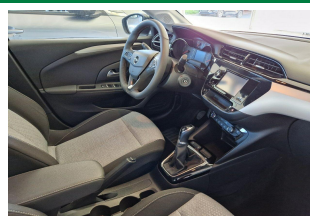


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

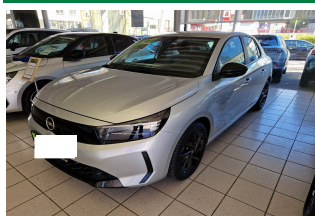

Kennzeichen

FIN
VXKUPHMHDP4324997

Vorgang

Kunden-Nr.	0000170229
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	08.04.2026, mündlich.
Besichtigung	08.04.2026, 12:00 Uhr,
Bewertet auf	08.04.2026
Betrifft	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt. ohne MwSt.
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)	

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 200 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Ringsum mit Dach

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug ringsum nachlackiert, keine Rechnungen vorhanden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.11.2023	Letzte Zulassung	13.02.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F 1.2 (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPMHDP4324997
HSN / TSN	1889 / ABT	DAT Europa-Code®	016501080030001
DAT Marktindex	DE005 6474	Km-Stand abgelesen	30470
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 /	Leistung (kW)	55
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / B0NZR/B0MM0/LACKIERU NG ALUMINIUM		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle), Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Farbdisplay (3,5 Zoll), Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kraftstofftank 40 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Modelleinführung, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 55 kW, Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT (EB2FAD / EU63), Nebelschlussleuchte, Parkpilotsystem hinten, Reifen 185/65 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm), Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
35518	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
1505	Komfort-Paket
47519	LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen, schwarz)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12.12.2024 bei Kilometerstand 12.596

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Seitenwand hinten rechts Delle, drücken (Bild 7)	120	voll	-120,00	-100,84
2. Dach Dellen, instandsetzen	1.616	voll	-1.616,00	-1.357,98
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.736		-1.736,00	-1.458,82

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -1.000 EUR

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Markus Becker

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links
Diagonale vorn



Bild 2 : diagonale hinten rechts
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Laufleistung

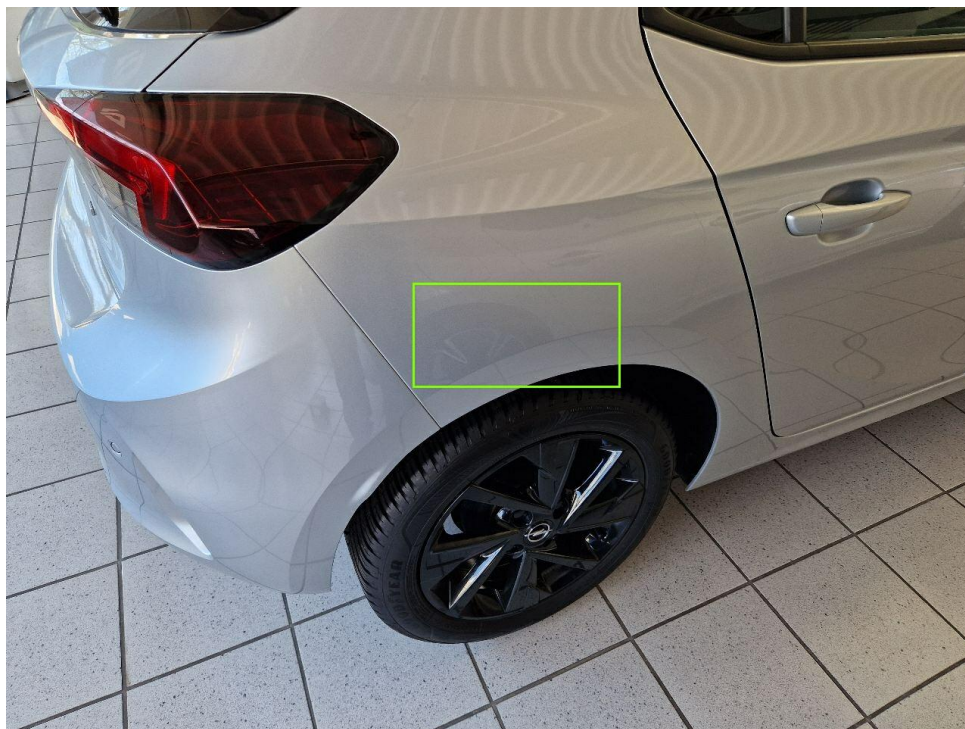


Bild 7 : Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 8 : Dach Delle

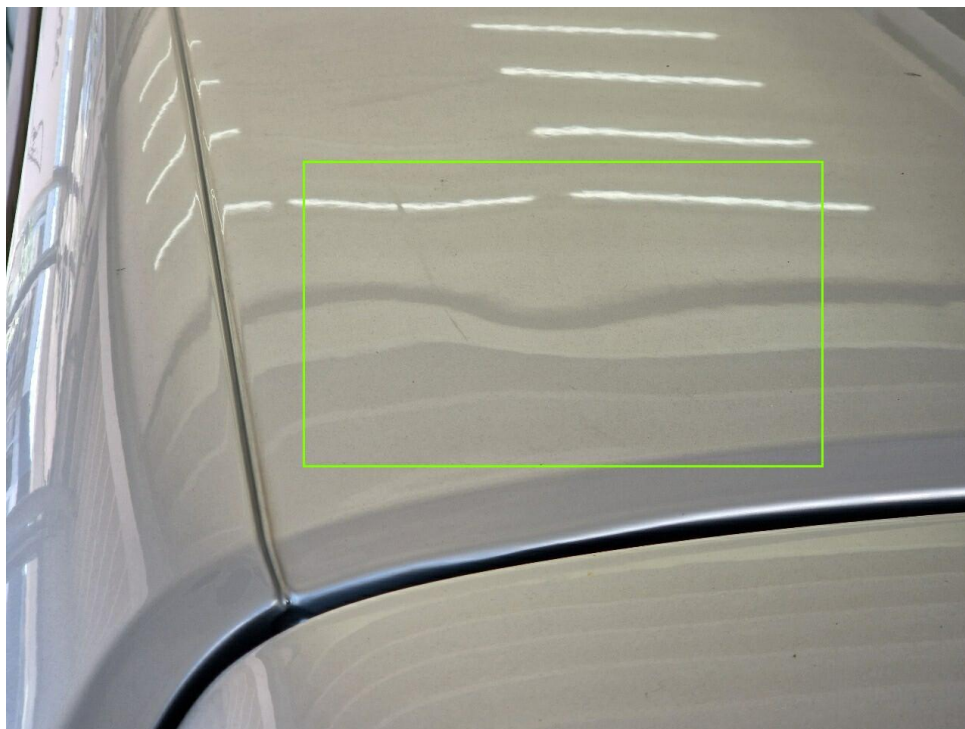


Bild 9 : Dach Delle

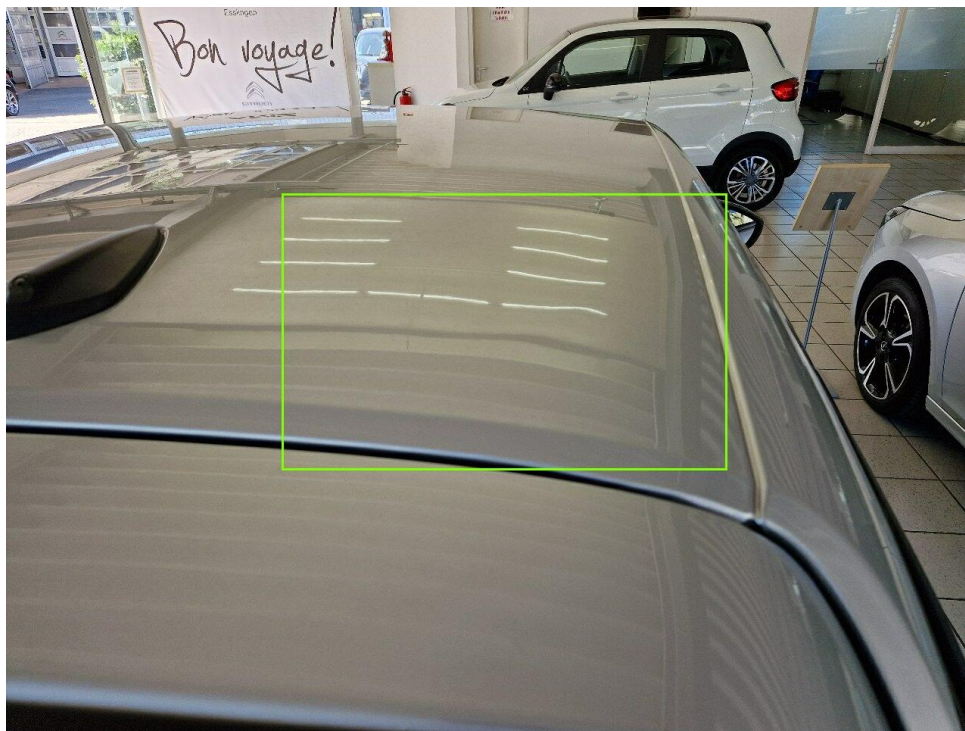


Bild 10 : Dach Delle

FIN	VXKUPMHDP4324997	
km-St.	30470	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABT	U
Var.	00194	P
Vers.		
zGM	1550 kg	
EZ	28.11.2023	
Kunden-Nr.		0000170229

Kennzeichen

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B075296001406 0 vom
09.04.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet

Ihr Sachverständiger
Markus Becker