

VXKUPHNEKN4248454

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.402 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	19.900 km
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4248454	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	12.07.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Rot
Letzte Wartung	06/2026, 48.373 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Seitenwand (Unterhalb) - Kratzer - lackieren
6	Fahrzeugdach	Dach - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Hagelschlag, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46223982
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Robin Urbaniak



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87H	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	195/55 R16 87H	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87H	Semperit	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/55 R16 87H	Semperit	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46223982
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Robin Urbaniak



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	48.402 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4248454	Erstzulassung	12.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

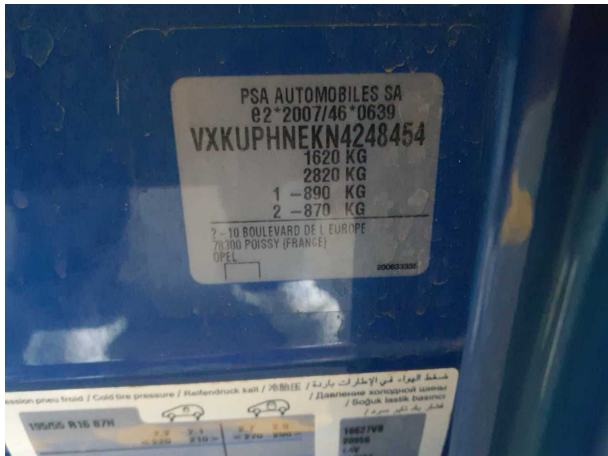


Abbildung 1: FIN

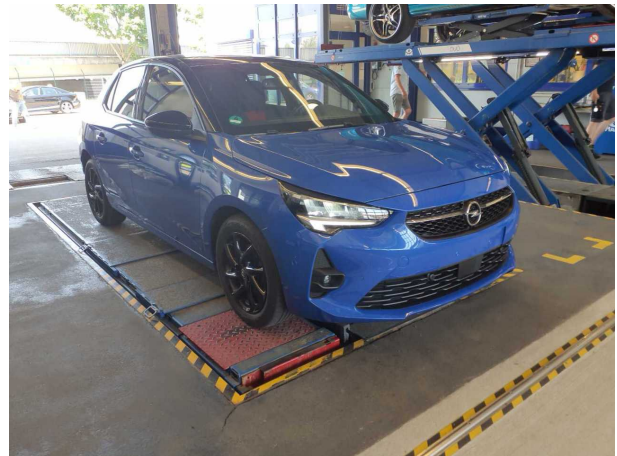


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

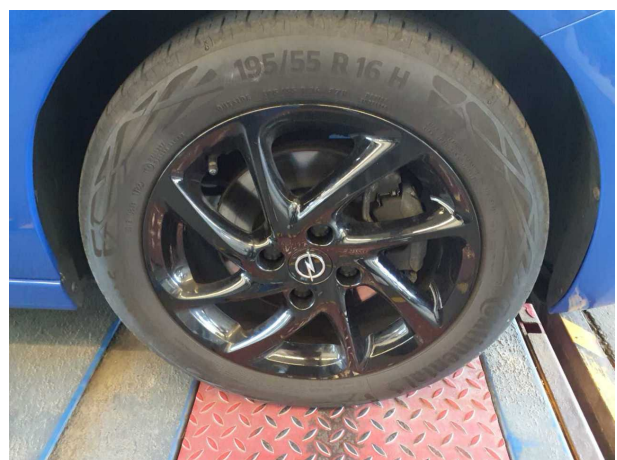


Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46223982
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Robin Urbaniak

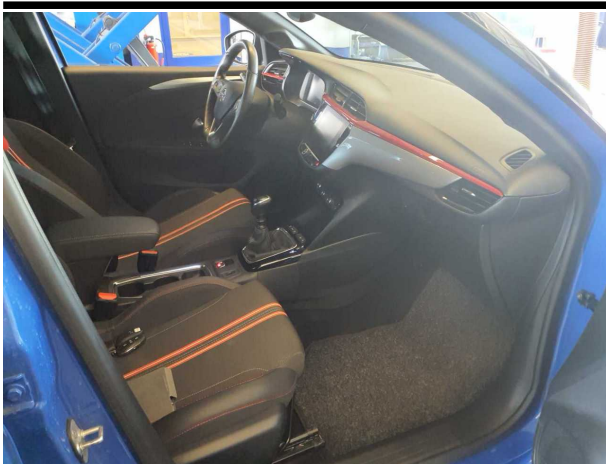


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

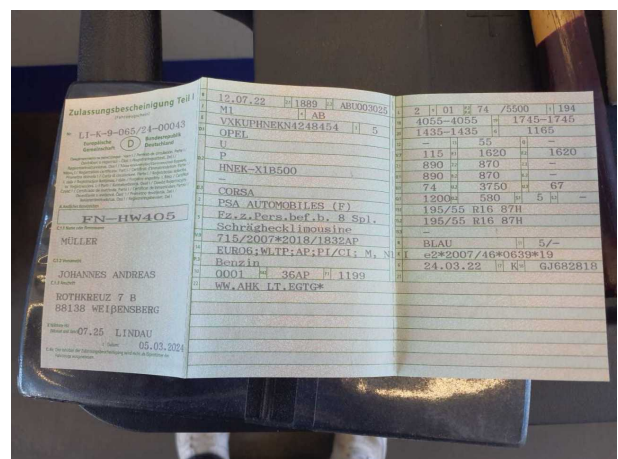


Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46223982
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Robin Urbaniak

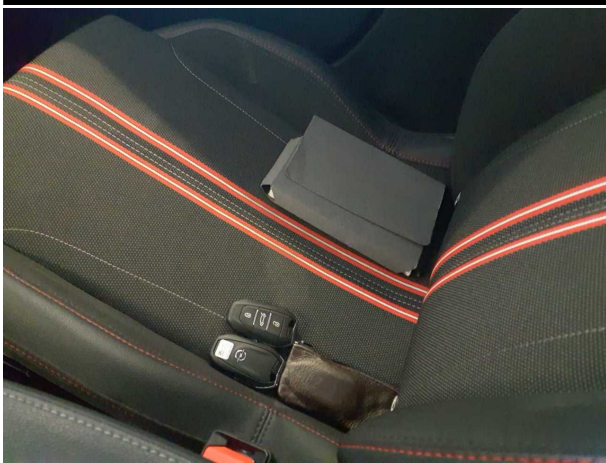


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

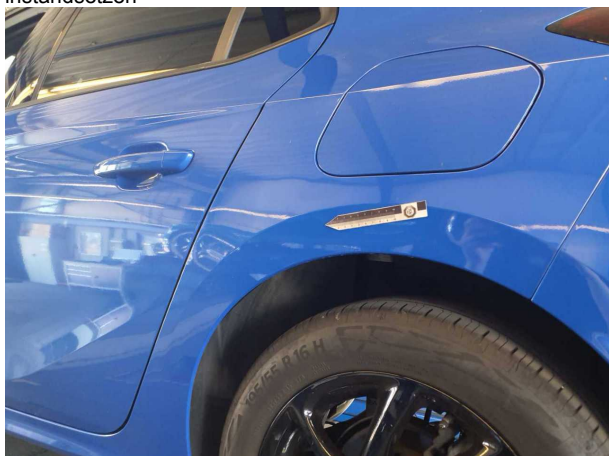

Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

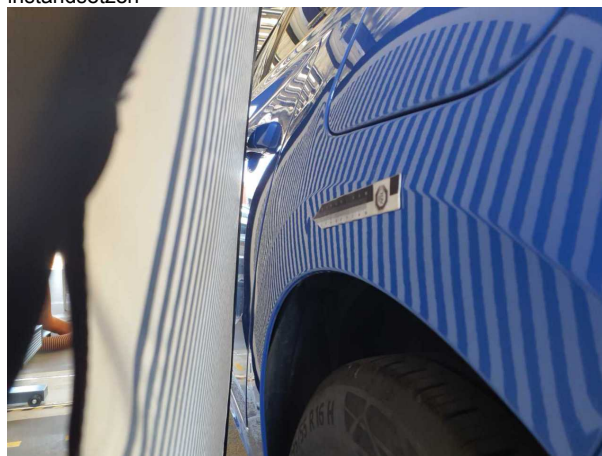


Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

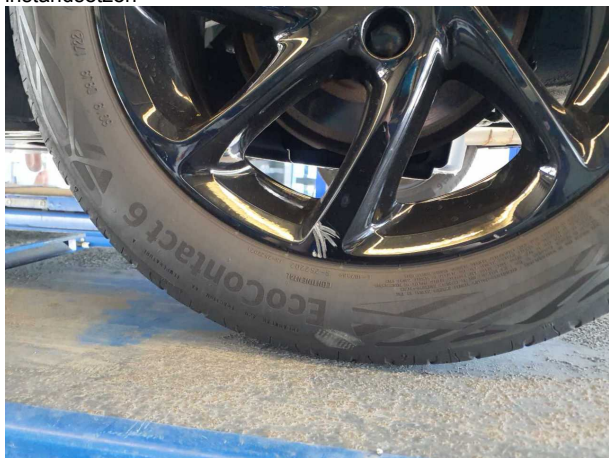


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

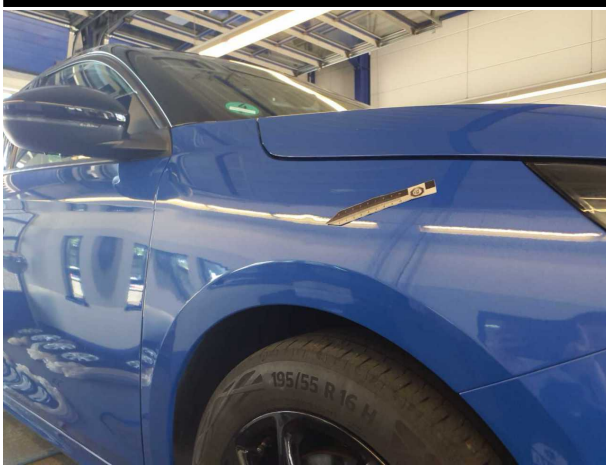

Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

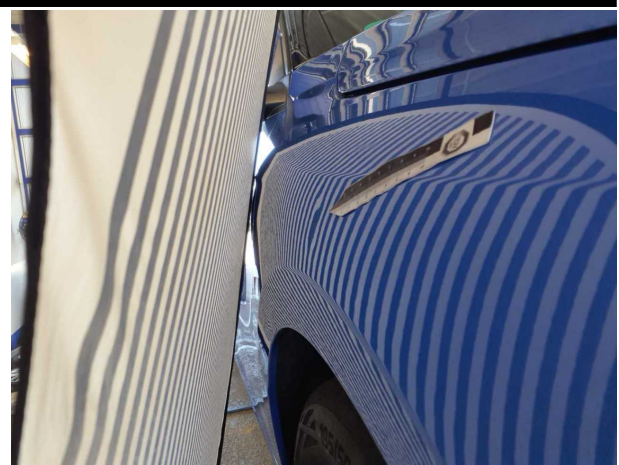

Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n... sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n... sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Unterhalb) - Kratzer - lackieren

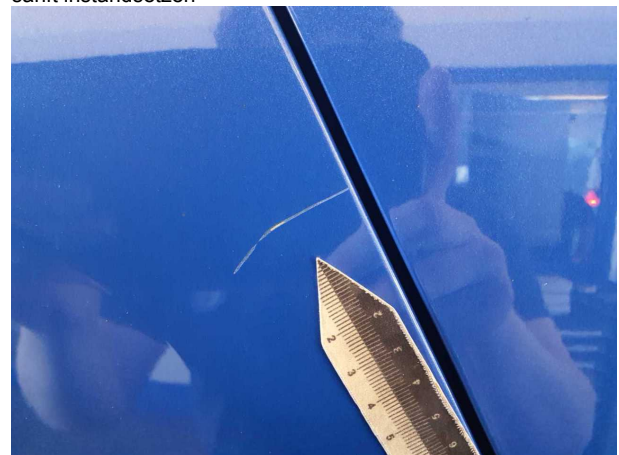


Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Unterhal... - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern

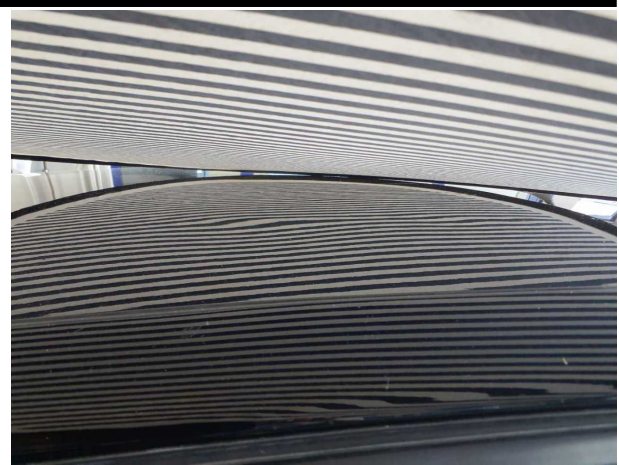


Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern

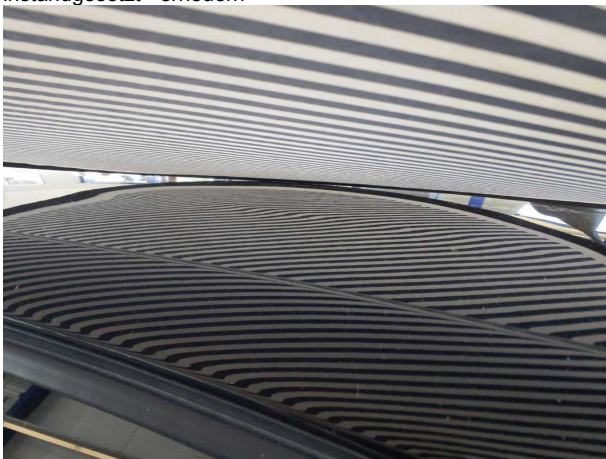


Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern

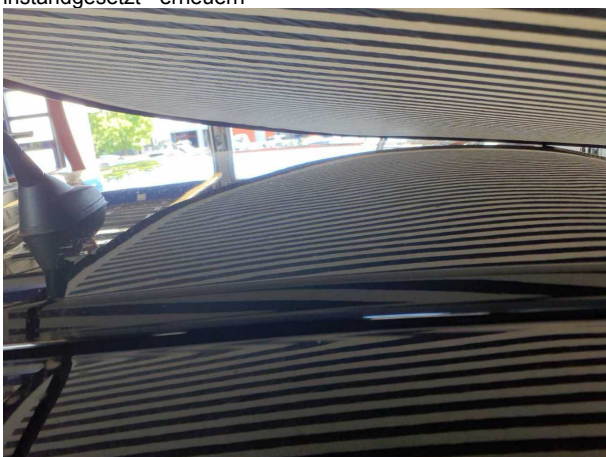

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern

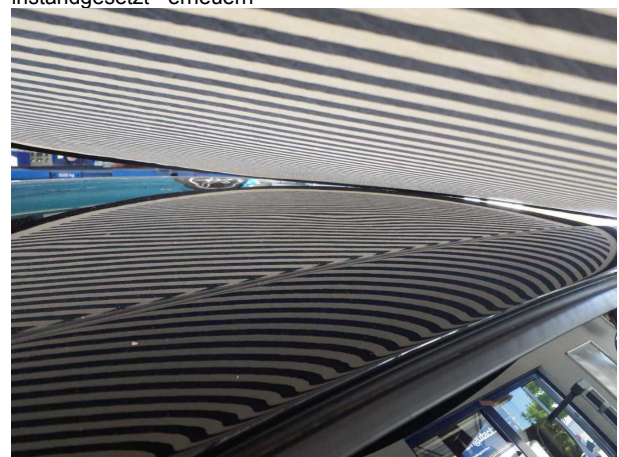

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht
instandgesetzt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46223982
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Robin Urbaniak



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

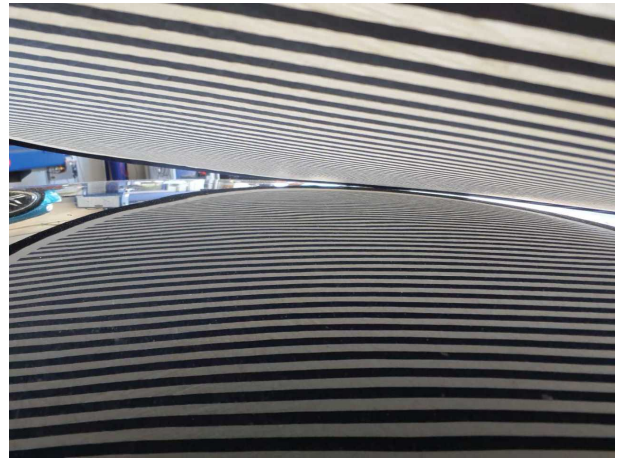

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHNEKN4248454

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR) zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ET38; zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ET38; Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen. Vermerke des Herstellers: weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung Job- PA-Nummer 0033YF8F Händler Code DE2828 B/E Motorkennzeichnung 10TMAA01 Motorseriennummer 87617 KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		Wh/km	km
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	-	-
Elektrische Reichweite:	-	-	-
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e2 28 29		
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovation(en):	-		
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	-	g/km	g/km
Benzin / Diesel	-	-	-
Gas	-	-	-
Andere (siehe 26.)	-	-	-
3.2.2. Einsparungen durch WLTP	2.14	g/km	g/km
Benzin / Diesel	-	-	-
Gas	-	-	-
Andere (siehe 26.)	-	-	-
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WUTP-Werte	(g/km)	(l/100km)	
Niedrig	147	6.5	
Mittel	115	5.1	
Hoch	99	4.4	
Höchstwert	118	5.3	
Kombiniert	115	5.1	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
Gas	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WUTP-Werte	(g/km)	(l/100km)	(m ³ /100km)
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge	Stromverbrauch	Wh/km	km
Elektrische Reichweite	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	-
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch	Wh/km	km	km
Elektrische Reichweite (ECAC, gewichtet)	-	-	-
Elektrische Reichweite (EAER)	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	-	-

Der Unterzeichner Yannik Bouvenen bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **P**

0.2.1. Variante: **HNEK-X1B500**

Handelsbezeichnung(en):

0.2.3. **CORSA**

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie:

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandsmarktfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprdfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 POISSY, France

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VXKUPHNEKN4248454

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

19.05.2022

mit dem in der am **24.03.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*19** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris

31.05.2022

Ort

Datum

Manager

Vehicle

Certification

Position

Unterschrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Anzahl der Achsen:

2. Anzahl der Räder:

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):

1: Achse 1

2: Achse 2

3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:

4.1 nicht automatiert

4.1.1 Achsabstände:

5.1 - 2:

5.1.1 Länge:

5.1.2 Breite:

5.1.3 Höhe:

5.1.4 Masse in fahrbereitem Zustand:

5.1.5 Technische zulässige Gesamtmasse:

5.1.6 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.7 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.8 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.9 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.10 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.11 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.12 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.13 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.14 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.15 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.16 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.17 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.18 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.19 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.20 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.21 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.22 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.23 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.24 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.25 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.26 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.27 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.28 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.29 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.30 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.31 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.32 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.33 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.34 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.35 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.36 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.37 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.38 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.39 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.40 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.41 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

5.1.42 Technische zulässige maximale Masse je Achse:

28.1.1. Getriebe (Typ):

28.1.2. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.2895 0.4884 0.775 1.0256 1.3143

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

1.8563 - - - -

28.1.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.0733 0.1237 0.1963 0.2598 0.333

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.4196 - - - -

29. Höchstgeschwindigkeit:

1. Spurweite:

2. Spurweite:

30. 1. Spurweite:

2. Spurweite:

35. Reifen/Radkombination:

Entriegelungskategorie von

Rollwiderstandskoeffizienten

(RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten

zur Bestimmung der CO2-

Emissionen:

1: 195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38

2: 195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:

40. AB Schräghecklimousine

41. Farbe des Fahrzeugs:

42. Anzahl und Anordnung der Türen:

42.1. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):

5

42.2. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46. Standgeräusch:

47.1.1. bei der Drehzahl:

47.1.2. bei der Drehzahl:

47.1.3. bei der Drehzahl:

47.1.4. bei der Drehzahl:

47.1.5. bei der Drehzahl:

47.1.6. bei der Drehzahl:

47.1.7. bei der Drehzahl:

47.1.8. bei der Drehzahl:

47.1.9. bei der Drehzahl:

47.1.10. bei der Drehzahl:

47.1.11. bei der Drehzahl:

47.1.12. bei der Drehzahl:

47.1.13. bei der Drehzahl:

47.1.14. bei der Drehzahl:

47.1.15. bei der Drehzahl:

47.1.16. bei der Drehzahl:

47.1.17. bei der Drehzahl:

47.1.3.1.0. 10: 56.8

47.1.3.1.1. 11: 0.465

47.1.3.1.2. 12: 0.02857

47.2.1.1. 13: 3b

47.2.2.1. 14: -

47.2.3.1. 15: -

48.1.1. 16: -

48.1.2. 17: -

48.1.3. 18: -

48.1.4. 19: -

48.1.5. 20: -

48.1.6. 21: -

48.1.7. 22: -

48.1.8. 23: -

48.1.9. 24: -

48.1.10. 25: -

48.1.11. 26: -

48.1.12. 27: -

48.1.13. 28: -

48.1.14. 29: -

48.1.15. 30: -

48.1.16. 31: -

48.1.17. 32: -

48.1.18. 33: -

48.1.19. 34: -

48.1.20. 35: -

48.1.21. 36: -

48.1.22. 37: -

48.1.23. 38: -

48.1.24. 39: -

48.1.25. 40: -

48.1.26. 41: -

48.1.27. 42: -

48.1.28. 43: -

48.1.29. 44: -

48.1.30. 45: -

48.1.31. 46: -

48.1.32. 47: -

48.1.33. 48: -

48.1.34. 49: -

48.1.35. 50: -

48.1.36. 51: -

48.1.37. 52: -

48.1.38. 53: -

48.1.39. 54: -

48.1.40. 55: -

48.1.41. 56: -

48.1.42. 57: -

48.1.43. 58: -

48.1.44. 59: -

48.1.45. 60: -

CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gesamt

CO2-Emissionen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4530536
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante GS Line 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 21.057,93
VIN VVKUPHNEKN4248454
Erstzulassungsdatum 12.7.2022
Kennzeichen FN-HW 405

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4530536

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102602	26.06.2024	Stoßfänger vorne	1.356,38
2026102926	22.02.2026	Stoßfänger hinten rechts	1.493,86
2026103085	25.06.2025	Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	
2026103637	04.03.2026	Dach	5.121,35

- Seite 1 von 1 -