

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002424060
Besichtigt am: 30.04.2026 11:15
Berichts-Nr: 10532630
FIN: WVVZZZCD4PW530396

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	13.06.2023
Laufleistung:	96.788 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Autobahnlicht	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feuerlöscher
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Halbleiter Restriktionen
Car2X	Heckspoiler in Wagenfarbe
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Innenspiegel abblendbar
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten, Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Keine Aktionsausführung
Diebstahlwarnanlage "Plus"	
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ladekabel
Komfortausstattung	Ohne Leergewichtsbereich
Komfortsitze vorn	Ohne Lichtassistent
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten	Ohne Stabilisator hinten
LED-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus.Zierleisten
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen 205/55 R 16
Netztrennwand	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reserverad gewichts- und platzsparend
Normal-Lackierung	Reserverad gewichts- und platzsparend
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
VWD Modelljahreswechsel
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
2	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
8	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD4PW530396

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

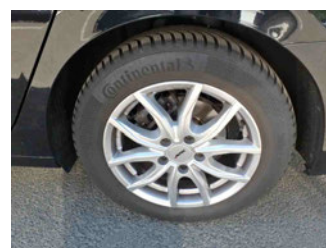

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

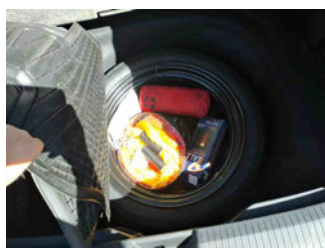

Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

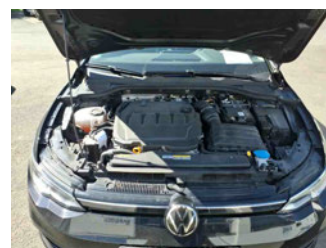

Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




2 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

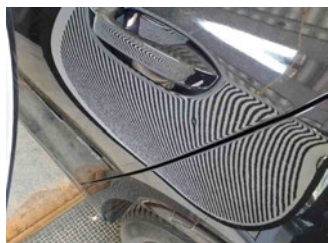

3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren

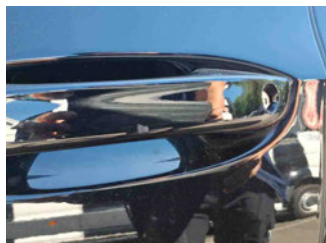

5 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532630
vom: 02.05.2026

6 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



7 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren



8 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

