


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002385963
Besichtigt am:	31.03.2026 09:48
Berichts-Nr:	10332941
FIN:	VSSZZZKJ9RR112729



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

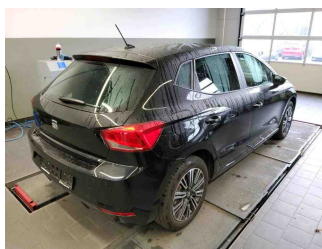

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	27.03.2024
Laufleistung:	30.005 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

16"-Leichtmetallräder "Design" 20/3, bearbeitet, in Atomgrau	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Formteilhimmel ungeteilt
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Antenne für AM/FM Empfang	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Armaturentafel Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	FULL LINK
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmerpaket in Neutralgrau	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Berganfahrassistent	Getönte Seitenscheiben
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	

Komfortpaket	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kurzheck	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtwertenregulierung	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Luxusausstattung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Sprachsteuerung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalluftfilter	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne "drive select"	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannenset
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Differenzialsperre	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
6	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
7	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Bremsscheiben vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Bremsbeläge vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden	Stoßfänger hinten erneuert	€ 1.800,00
2	Andere	Haftpflichtschaden	Stoßfänger vorne erneuert	€ 2.636,64
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.436,64

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ9RR112729

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

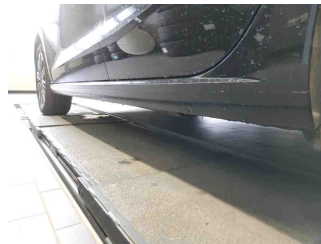


Seitenansicht - Schweller links

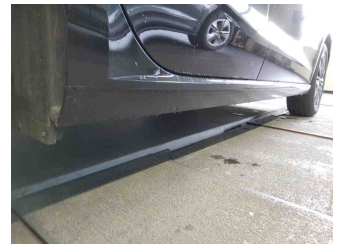


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

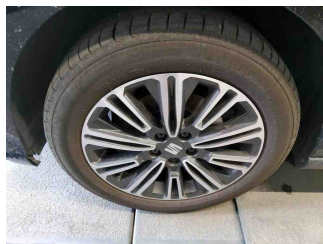


Räder - Rad montiert vorne
links

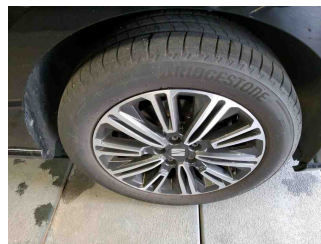

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

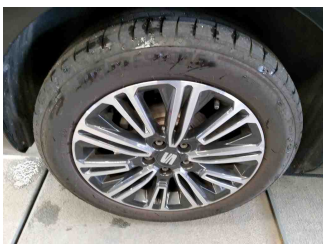


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

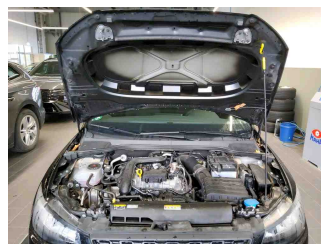

Fahrzeug - Motorraum offen

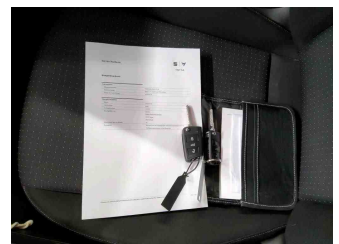

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

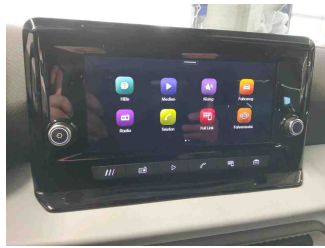


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

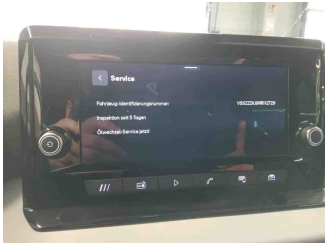


2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

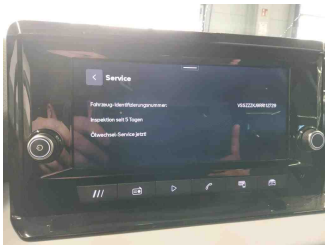


3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

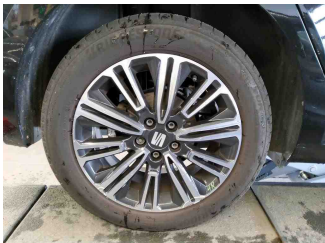


4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

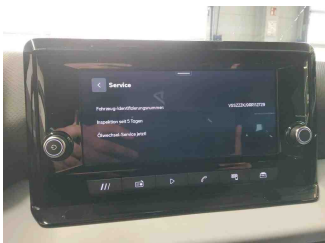



6 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

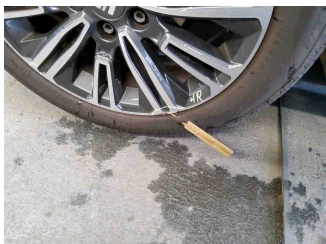

7 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

Anteilige Anrechnung

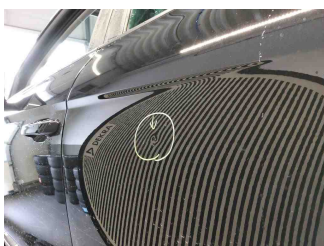
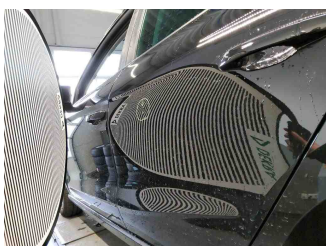


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Steinschläge ohne Rissbildung mit Abplatzer

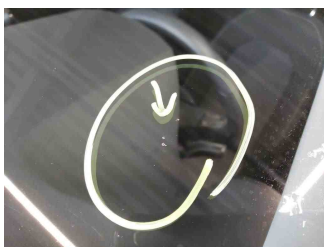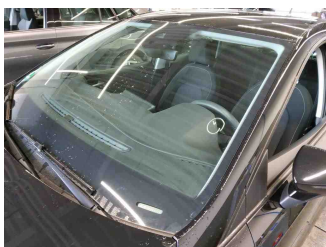

2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

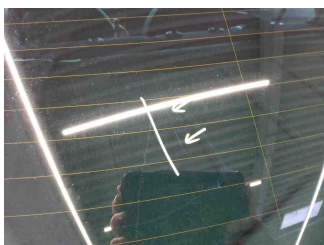



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Bremsscheiben vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Bremsscheiben und Bremsklötze vorne kurz vor verschleißgrenze, keine Verschleißwarner Meldung aktiv.

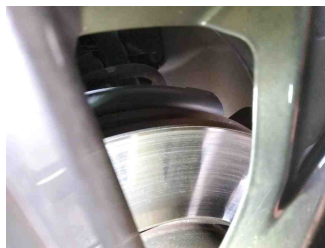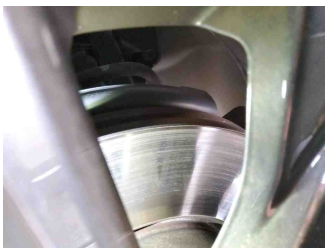

6 - Bremsbeläge vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Bremsscheiben und Bremsklötze vorne kurz vor verschleißgrenze, keine Verschleißwarner Meldung aktiv.

