

NOx:	49.5 mg/km		
THC + NOx:	59.9 mg/km		
Partikelmasse:	0.64 mg/km		
Partikelzahl:	6.19 *10 ⁸ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.510 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	204 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Mittel	138 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	139 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	142 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e5 32			
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.22 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	

Seite 5

Bayerische Motor
Aktieng

046CC0151665

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das				
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden				
(Ort und Datum)				
(Verwaltungsbehörde)				
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)				
(Vermerke des Herstellers)				
HSN	0005	ASN	000767	
VVS	00076	7	TSN	CZH
DE 00 001064 WBA41FZ020FP90450 9301461				

WBA41FZ020FP90450

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
06.04.2023
(Datum)

(Unterschrift)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 2 -
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen
4. Radstand: 2851 mm
5. Länge: 4713 mm
6. Breite: 1827 mm
7. Höhe: 1440 mm

Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1845 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1915 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2345 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1110 kg
Achse 2: 1345 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4145 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: B57D30B , 2: -
22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6;in Reihe
25. Hubraum: 2993 cm³
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 210.00 kW bei:4000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.500 3.520 2.200 1.720 1.317 1.000 0.823 0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.563

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1573 mm 2. 1588 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/45 R18 95 Y 7,5Jx18/ET25 A C1
2: 255/40 R18 99 Y 8,5Jx18/ET40 A C1

Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 73.20 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3000 min⁻¹
Fahrgeräusch: 65.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1990 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 173.0 N
47.1.3.1 f1 -0.092 N/(km/h)
47.1.3.2 f2 0.03321 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
99.8 mg/km
mg/km
mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

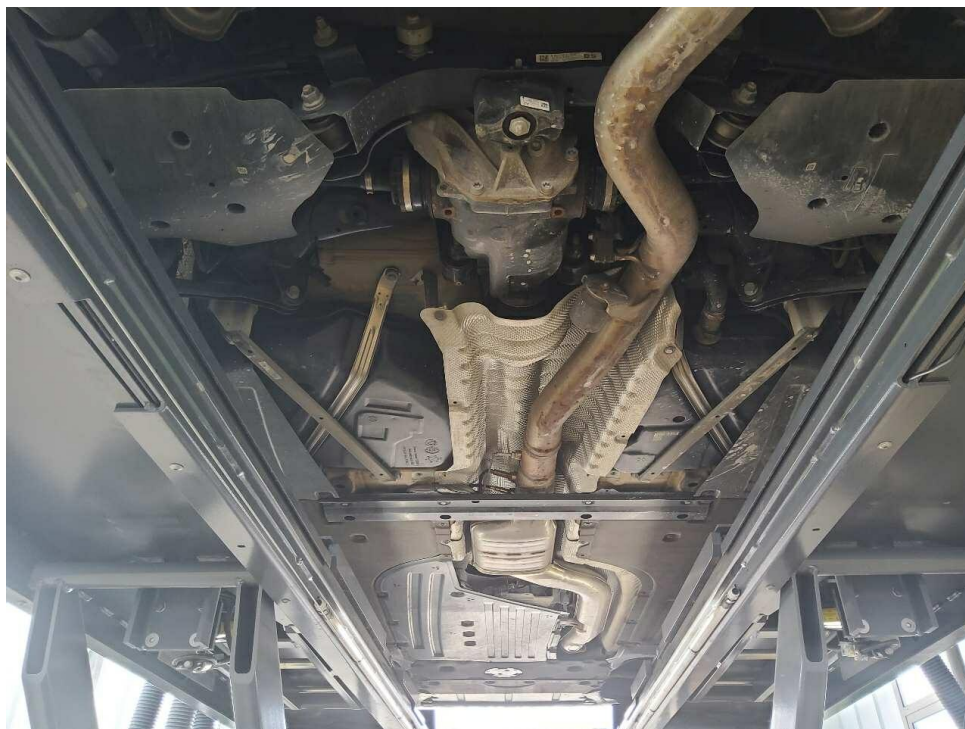


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

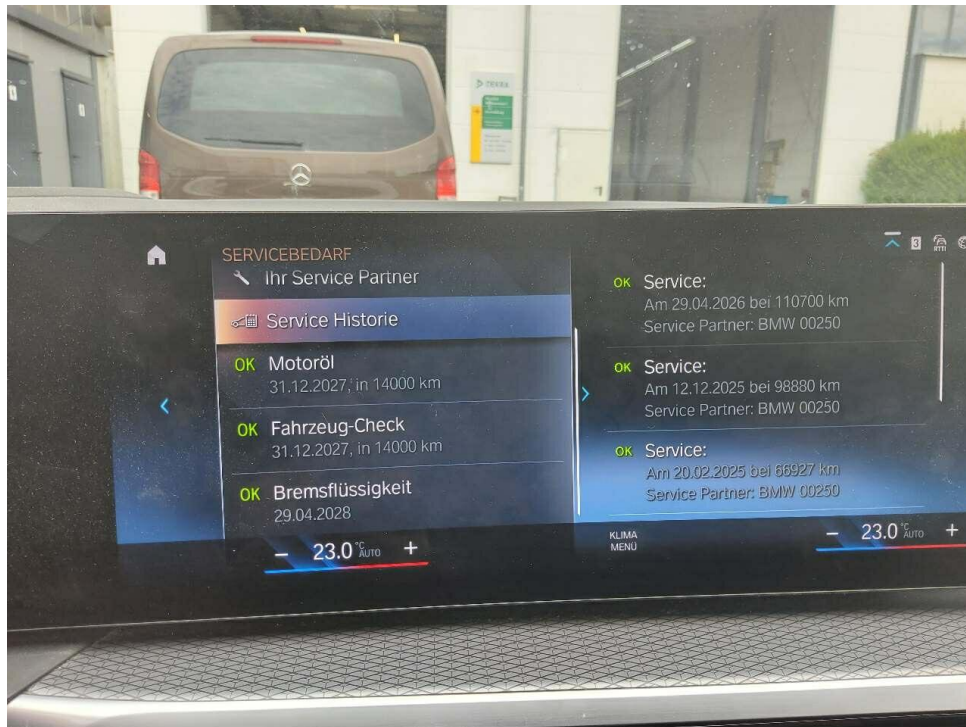


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

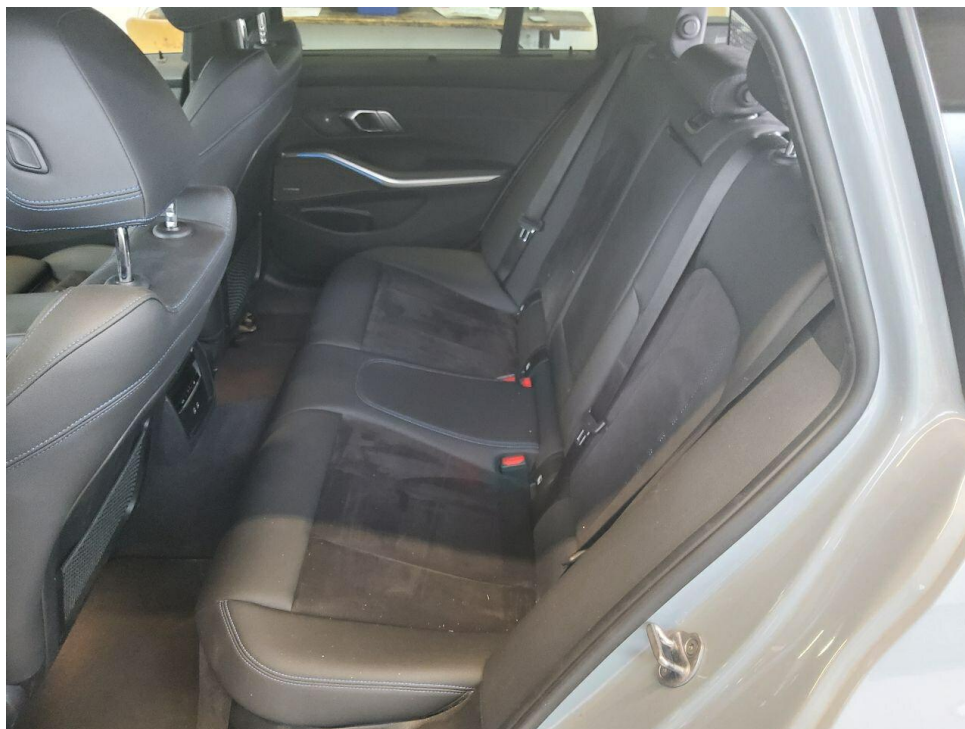


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

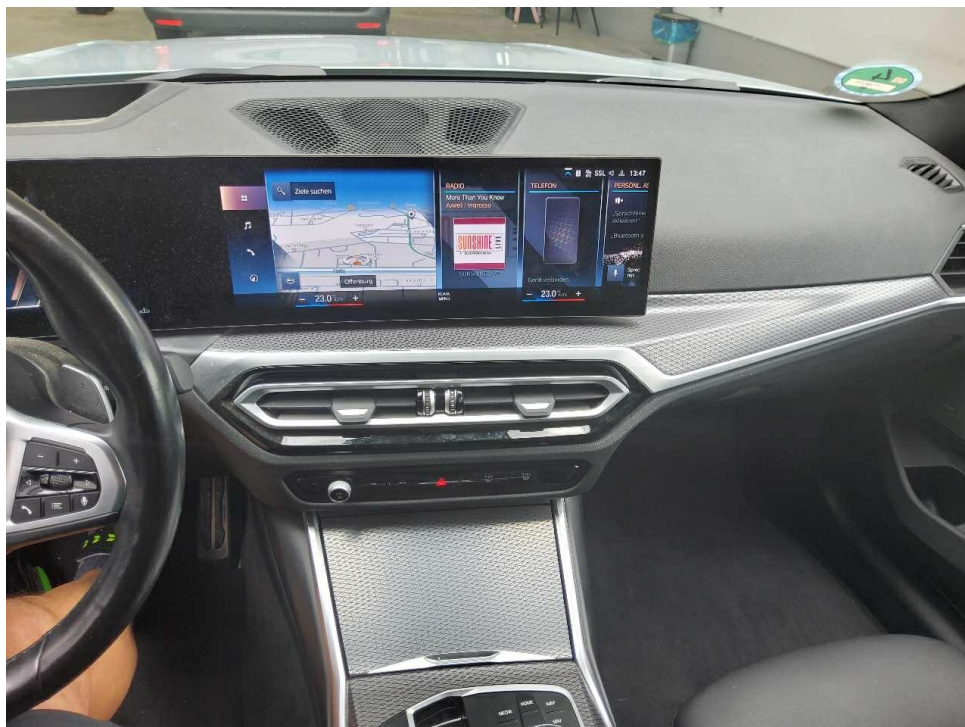


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

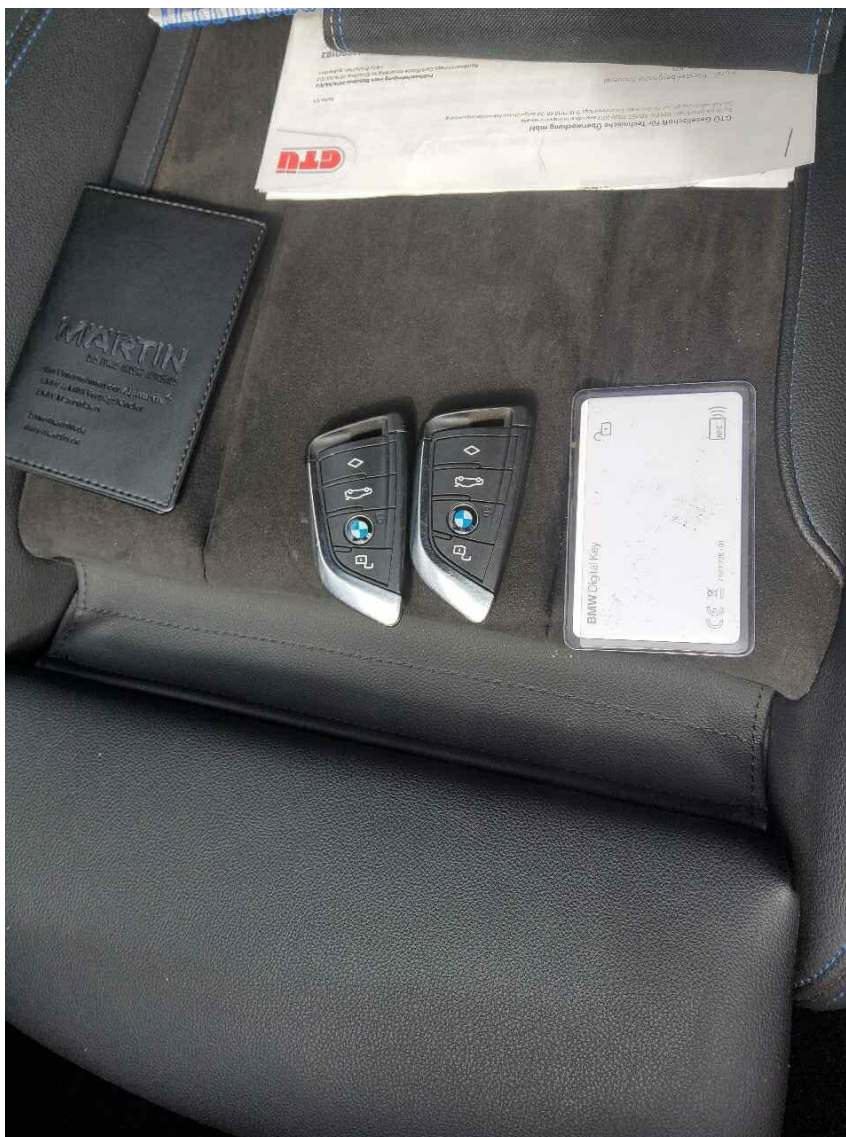


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	19.05.2023	0005	CZH000767	L	02	01	0210/04000	250
J	M1	AC		18	04713	-	1827	-
E	WBA41FZ020FP90450	3	7	20	1440	-	001845	-
D.1	BMW			12	-	13	00075	-
	G3K			V7	0142	E1	002345	F2 2345
	41FZ			7.1	01110	7.2	01345	7.3 -
D.2	IAA500B0			8.1	01110	8.2	01345	8.3 -
				U1	073	U.2	03000	U.3 065
D.3	330d			O.1	01800	O.2	0750	S1 5 S2 -
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW			15.1	225/45	R18	95Y	
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15.2	255/40	R18	99Y	
	Kombilimousine			15.3	-			
V9	715/2007*2018/1832AP			R				7
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			K	e1*2007/46*2017*09			
P.3	Hybr.Diesel/E			6	13.09.2022	17	K6	GQ064126
10	0010	36AP	02993	21	-			
22	7.2/8.2: +115 B.ANHÄNGEBETRIEB				*WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/			
	P4: NENNLEISTUNG 2.2 KW *							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laderaumabdeckung und Netztrennwand



Bild 15 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 16 : Heckklappenverkleidung zerkratzt

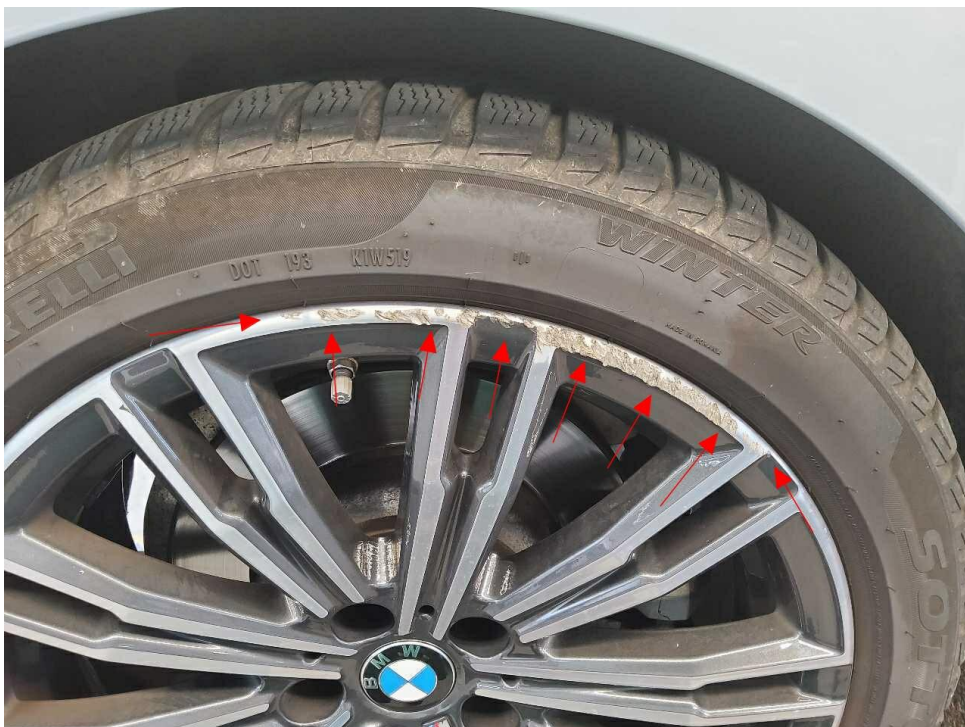


Bild 17 : Felge hinten rechts glanzgedreht, verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger vorne unten verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorne unten verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 21 : Seitenwand hinten rechts diverse Kratzer



Bild 22 : Seitenwand hinten rechts diverse Kratzer



Bild 23 : Seitenwand hinten rechts diverse Kratzer



Bild 24 : Tür hinten rechts Delle



Bild 25 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 26 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 27 : Dach 2 Dellen

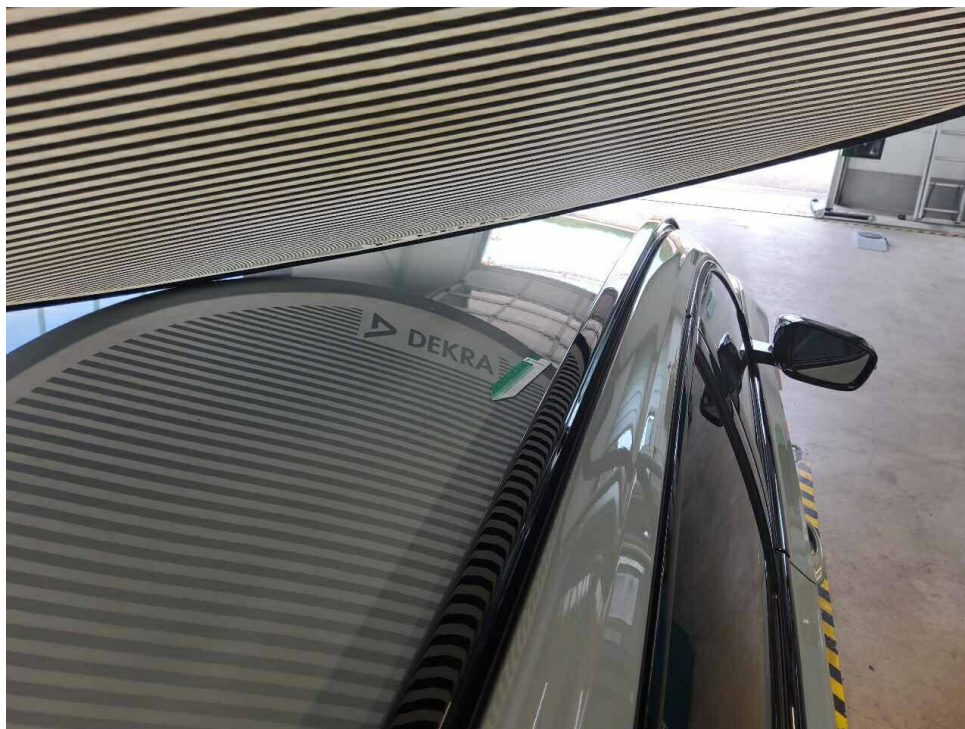


Bild 28 : Dach 2 Dellen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 404937
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante M Sport 330 d MHEV
Listenpreis 63.319,31
VIN WBA41FZ020FP90450
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen VS BB806

Schadensfälle der int. Belegnummer: 404937

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025105682	23.04.2025	Marderschaden	
2025107863	03.06.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	1.133,44
2025110261	16.06.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne rechts	1.744,47

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Angaben zur Ausstattung werden teilweise über die Herstellerschnittstelle (VIN - Abfrage) ermittelt. Daher können die Angaben von der tatsächlichen Fahrzeugausstattung abweichen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	330d Touring Aut.	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA41FZ020FP90450	HSN / TSN	0005 / CZH
Schlüssel-Nr.	10137907	Km-Stand abgelesen	118872
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	7 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S /O /F	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometerzähler, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel: (Mode 3) für öffentliches Laden, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
3DZ	Entfall Zusatz-Schriftzug außen
2VF	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
4LN	Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic Anthrazit
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
7VB	Paket: Comfort
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket


337	Paket: M Sportpaket
	Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1R3	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor mit Mischbereifung
487	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
3BE	Spiegelkappen schwarz
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 29.04.2026 bei Kilometerstand 110.700

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

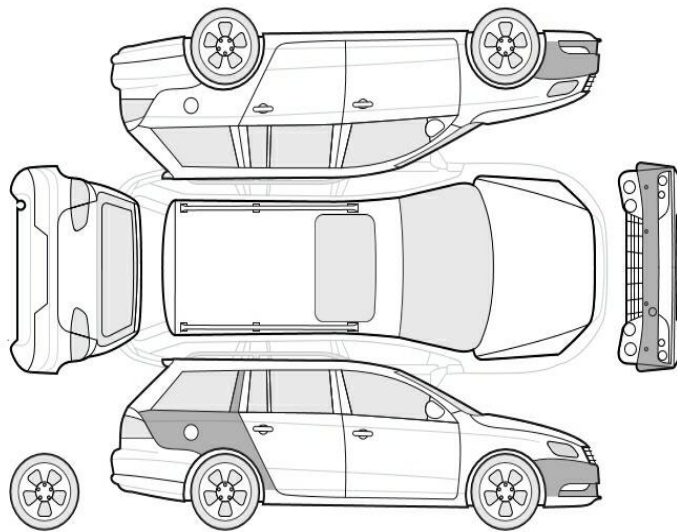

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten rechts glanzgedreht, verschrammt, erneuern
2. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 25, 26)
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
4. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 15, 16)
Tür hinten rechts Delle, drücken (Bild 24)
Dach 2 Dellen, drücken (Bild 27, 28)