


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002483614
Besichtigt am: 12.06.2026 13:49
Berichts-Nr: 10792225
FIN: WVGZZZCSZNY014372



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

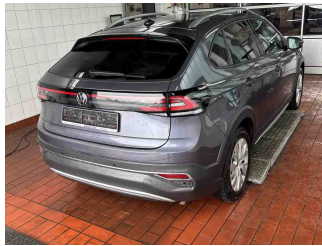

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	17.03.2022
Laufleistung:	85.614 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Pale Grey/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	23.01.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	60.607 km
Restlauf bis Service:	2.000 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3 Kopfstützen hinten	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Aberdeen" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
4 Türen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fensterheber elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Pamplona
Ambientebeleuchtung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzer
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	Instrumententafel geschäumt
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Drehstromgenerator 140 A	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	

LED-Rückleuchten	Regionscode " ECE " für Radio
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Lendenwirbelstützen vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Reifenkontrollanzeige
Leuchte im Fußraum vorn	Reserverad gewichts- und platzsparend
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Rückfahrkamera "Rear View"
Licht-und-Sicht-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Linkslenker	Schalthebelknauf in Leder
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Scheibenbremsen hinten
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Scheibenbremsen vorn
Modul Boden hinten Ausführung 3	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Müdigkeitserkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Multifunktionskamera	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Servolenkung
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
Nicht Heissland	Soundsystem "beatsAudio"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Notbremsassistent "Front Assist"	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sport-Ausstattung
Ohne 2. Batterie	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Anhängervorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Standard-Klimazonen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Differenzialsperre	Staufach unter den Vordersitzen(n)
Ohne Dynamic Drive Control	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste, Stoßfänger hinten mit Chromleiste
Ohne ECO-Funktion	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Individualeinbau	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Spurwechselassistent	Typprüfland Deutschland
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Überhang hinten, mittel
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Version Standard plus
Radio	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Radschrauben Standard	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Radstand	Vordersitze beheizbar
Rechtsverkehr	Vordersitze mit Höheneinstellung
Regensensor	

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	6,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY014372

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

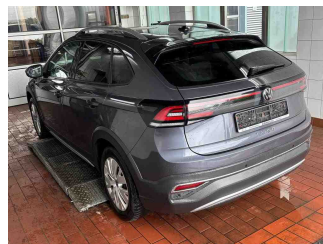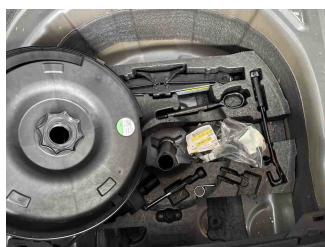Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug

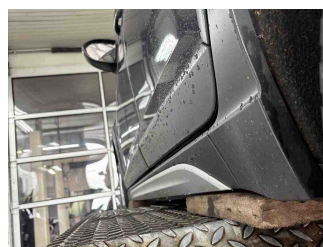


Seitenansicht - Schweller links

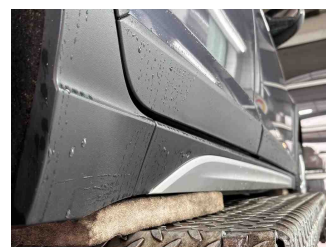


Seitenansicht - Schweller rechts

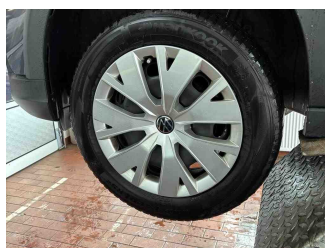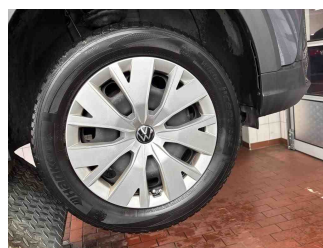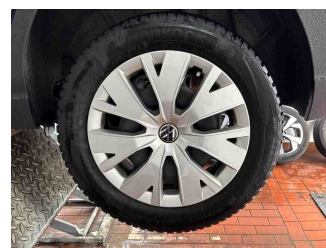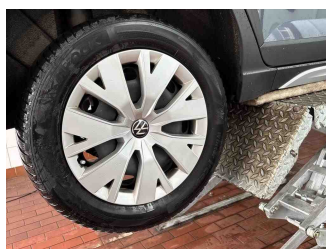Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1

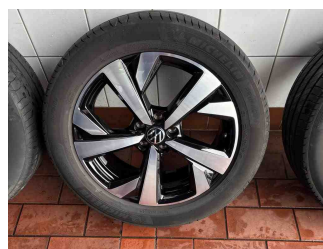

Räder - Rad beiliegend #2

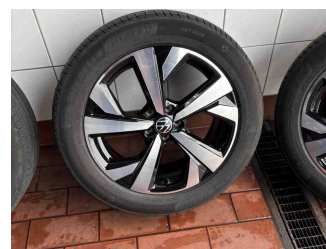

Räder - Rad beiliegend #3

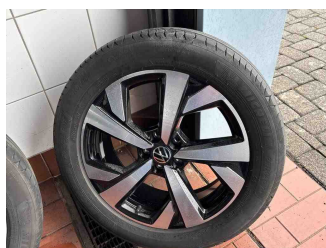


Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

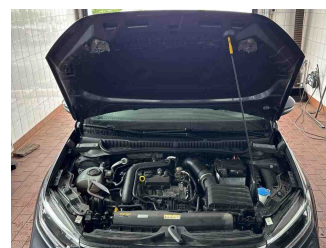


Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10792225
vom: 12.06.2026

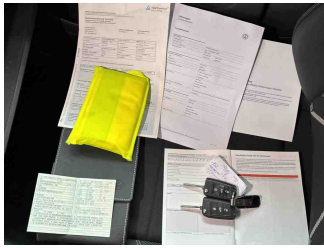


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

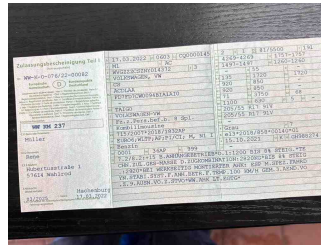

Fahrzeug - abgegebene ZB1

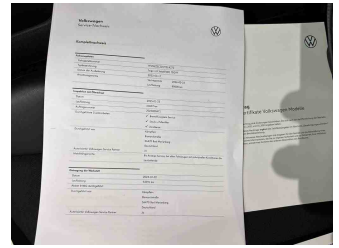

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

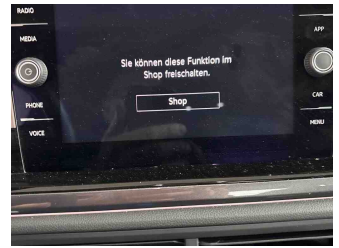



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**



1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Radsatz Winter alle verschlissen

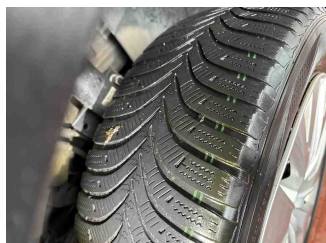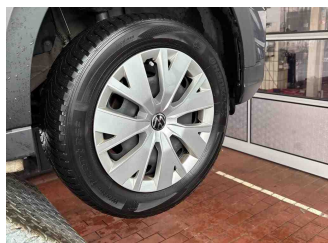

2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren

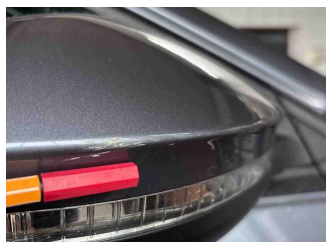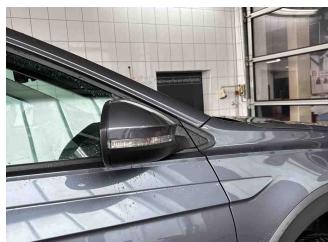

3 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

