



Hüsages Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RE-PI 1001
Berichtsnummer :	0000000923995-DE926		
Referenznummer:	31190965		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ057976	Laufleistung abgelesen:	44507 km 09.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	27.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS) Teal Blue / Phantom Black roof / MET
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	34813 / 04.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kleber	215/55/R17/98W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kleber	215/55/R17/98W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kleber	215/55/R17/98W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kleber	215/55/R17/98W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler 3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW) • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperr (elektronisch) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Dive in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Individuallackierung Dach • Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
2.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



7.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
9.	Heckklappe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Tür Vorne - Rechts	Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden	Smart Repair
11.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
12.	Windschutzscheibe	Beschädigt	Erneuern



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Hutablage	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

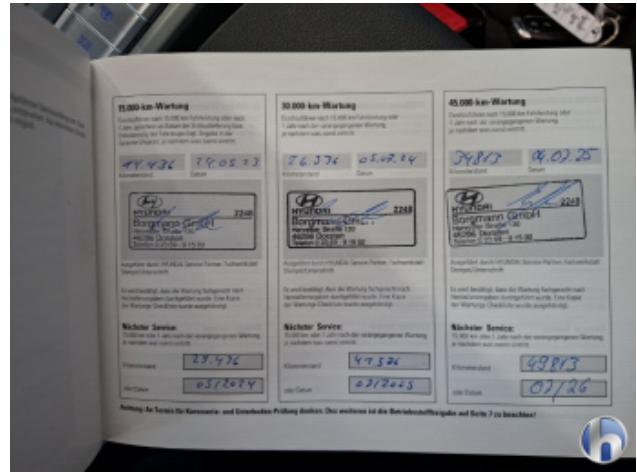

Serviceheft/Nachweis

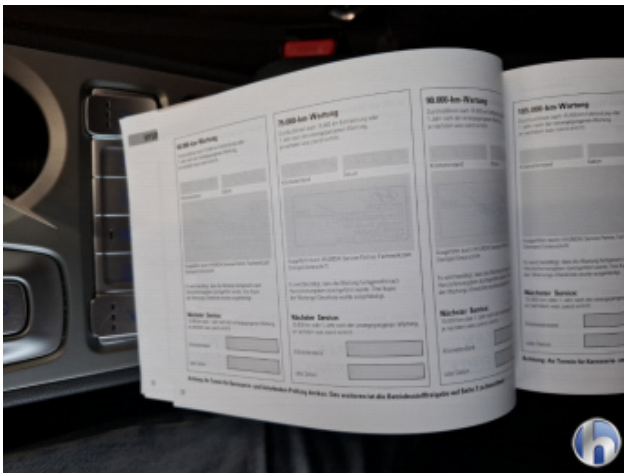

Serviceheft/Nachweis

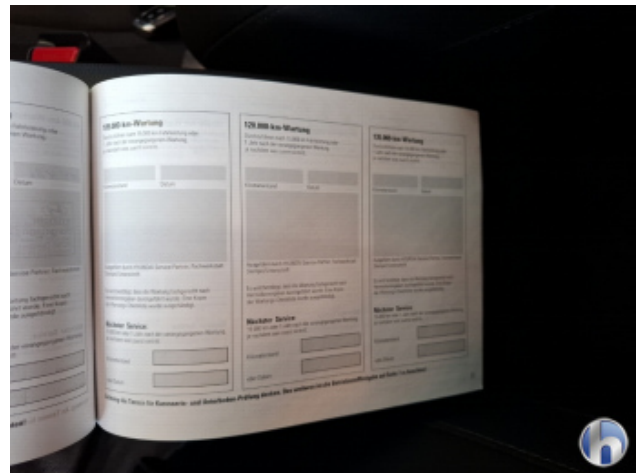

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen

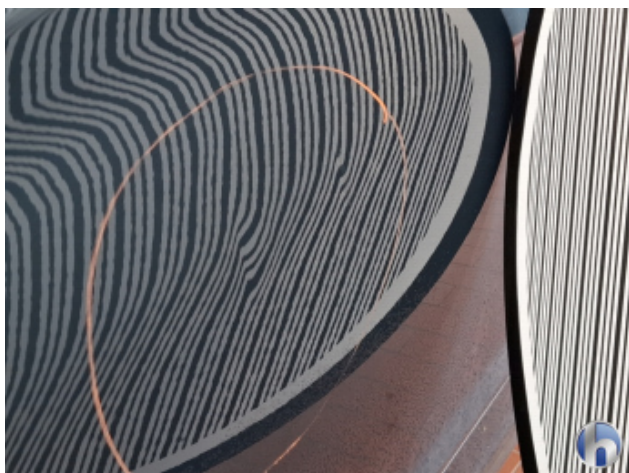

1. Tür Vorne - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




3. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

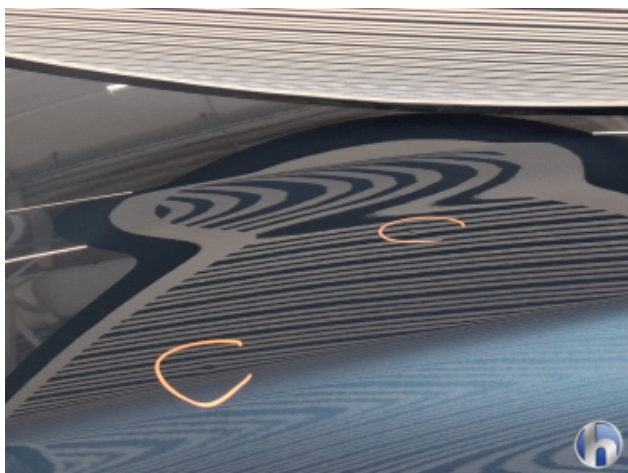


4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

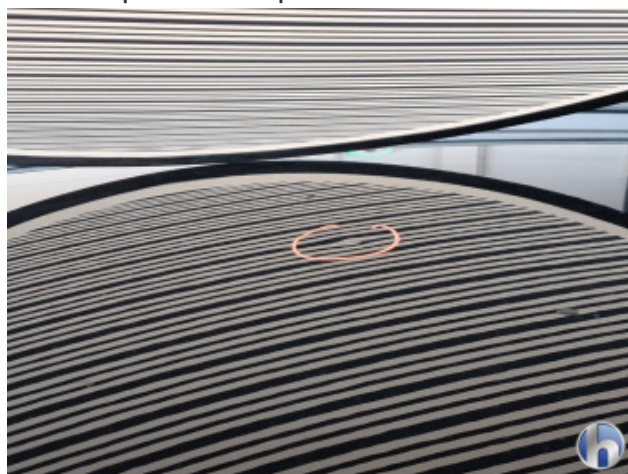

5. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

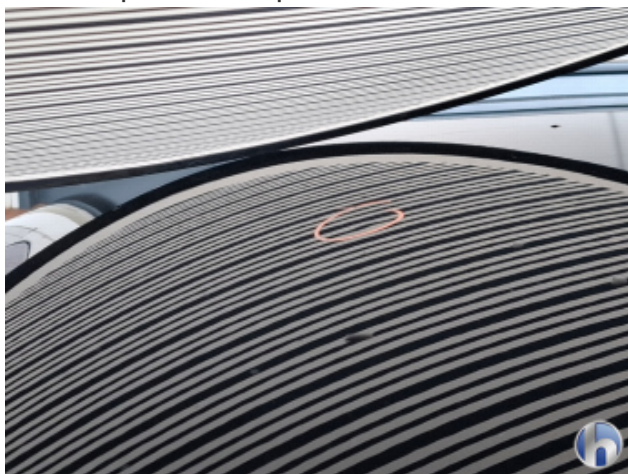

5. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




9. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Vorne - Rechts
Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair

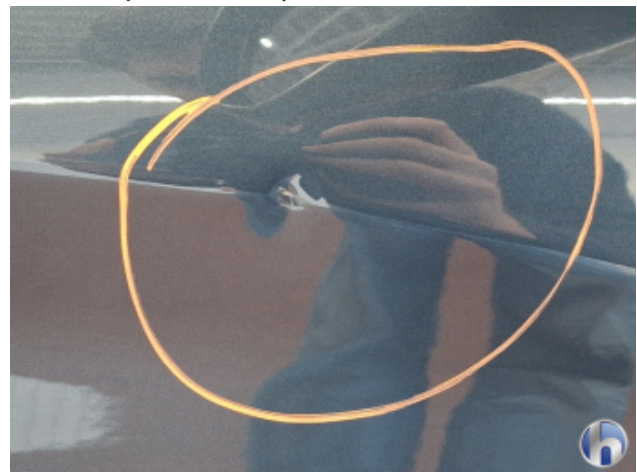

10. Tür Vorne - Rechts
Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



10. Tür Vorne - Rechts
Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Beschädigt - Erneuern



12. Windschutzscheibe
Beschädigt - Erneuern



12. Windschutzscheibe
Beschädigt - Erneuern



13. Hutablage
Fehlt - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter