

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002420087
Besichtigt am: 21.04.2026 10:52
Berichts-Nr: 10472856
FIN: WVGZZZ5N7PM047708



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIU
Erstzulassungsdatum:	09.02.2023
Laufleistung:	157.674 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	674 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Bordwerkzeug und Wagenheber
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dachreling silber eloxiert
230-V-Steckdose	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 in Dark Graphite	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Drehstromgenerator 140 A
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Allradantrieb 4MOTION	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Ambientepaket	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie 380A (68Ah)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Mexiko
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	
Bergabfahrassistent	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	Müdigkeitserkennung
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	Multifunktionskamera
Fußgängererkennung	Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Fußhebelwerk "Standard"	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäcknetz	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumabdeckung	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumauskleidung in Textil	Netztrennwand
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nicht Heissland
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Head-up-Display	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne 2. Batterie
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Ablagenpaket/box
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Aufkleber und Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Kingston 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Komfortausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kühlergrill	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leergewichtsbereich Standard	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Leuchte im Fußraum vorn	Progressivlenkung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Radio
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regensensor
Motorenstart Standard	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

Reifendruck-Kontrollsystem	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Reserverad gewichts- und platzsparend	VWD Modelljahreswechsel
Reserverad gewichts- und platzsparend	Warnleuchte für Waschwasserstand
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Schalthebelknauf in Leder	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen hinten	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Scheibenbremsen vorn	Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"	
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Top-Komfortsitze vorn	
Top-Paket	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Triebwerkunterschutz inkl. Steinschlagschutz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variante co2	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10472856
 vom: 22.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,8 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,2 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,7 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,2 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,3 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	2,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckspoiler	Deformiert	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	217,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N7PM047708

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

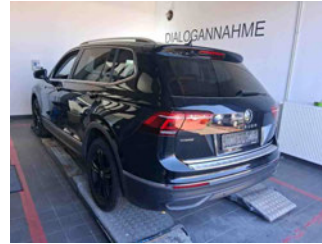

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

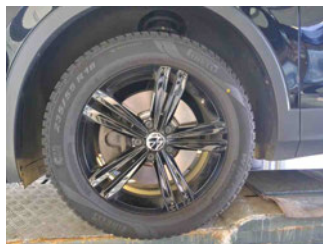


Räder - Rad montiert vorne links

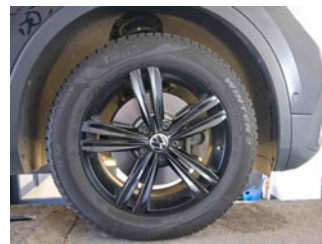

Räder - Rad montiert vorne rechts

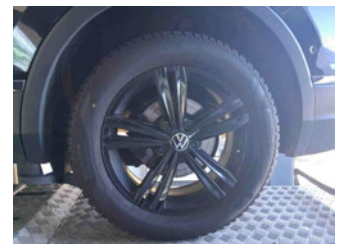

Räder - Rad montiert hinten links

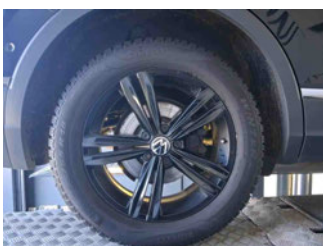

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

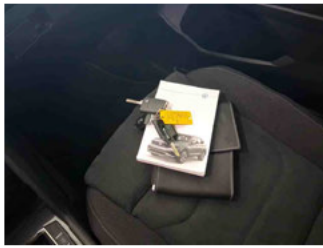

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

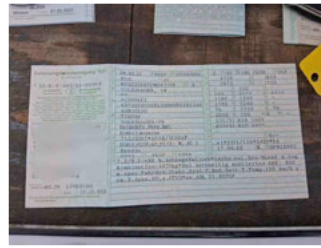

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

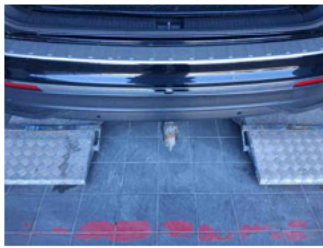


Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

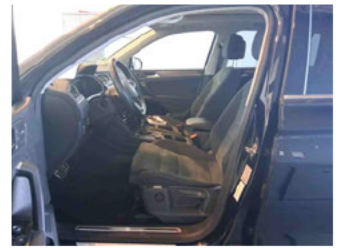

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

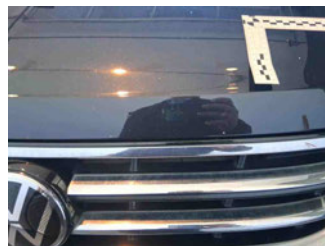
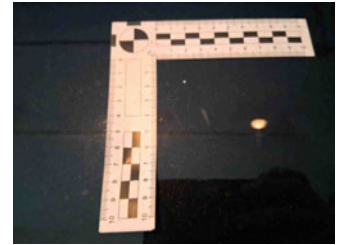


2 - Heckspoiler - Deformiert - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

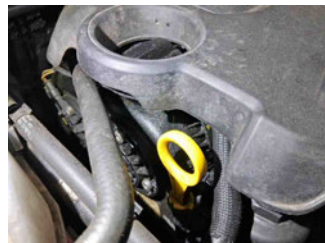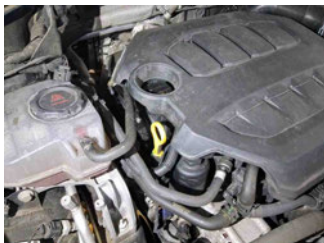

5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10472856
vom: 22.04.2026

6 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Spotrepair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

