



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links

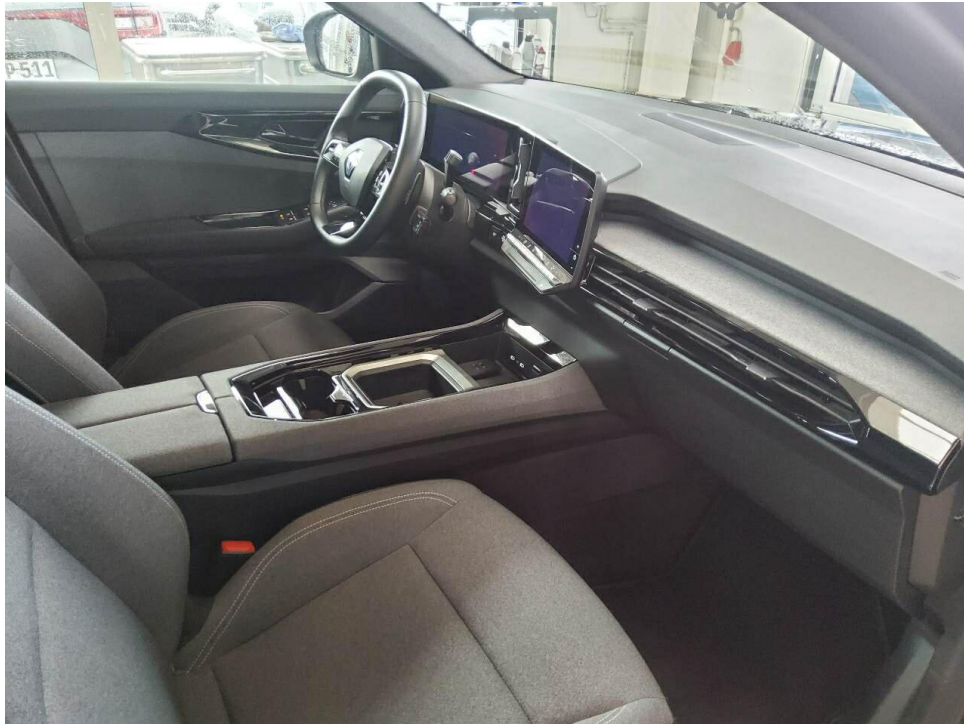


Bild 5 : Innenraum vorne

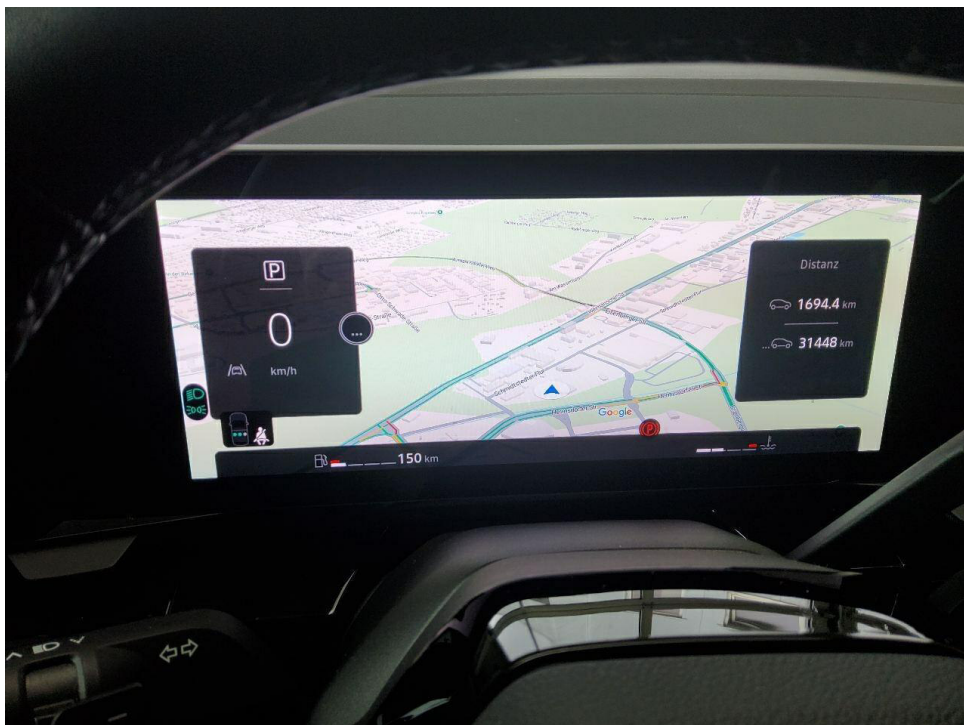


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

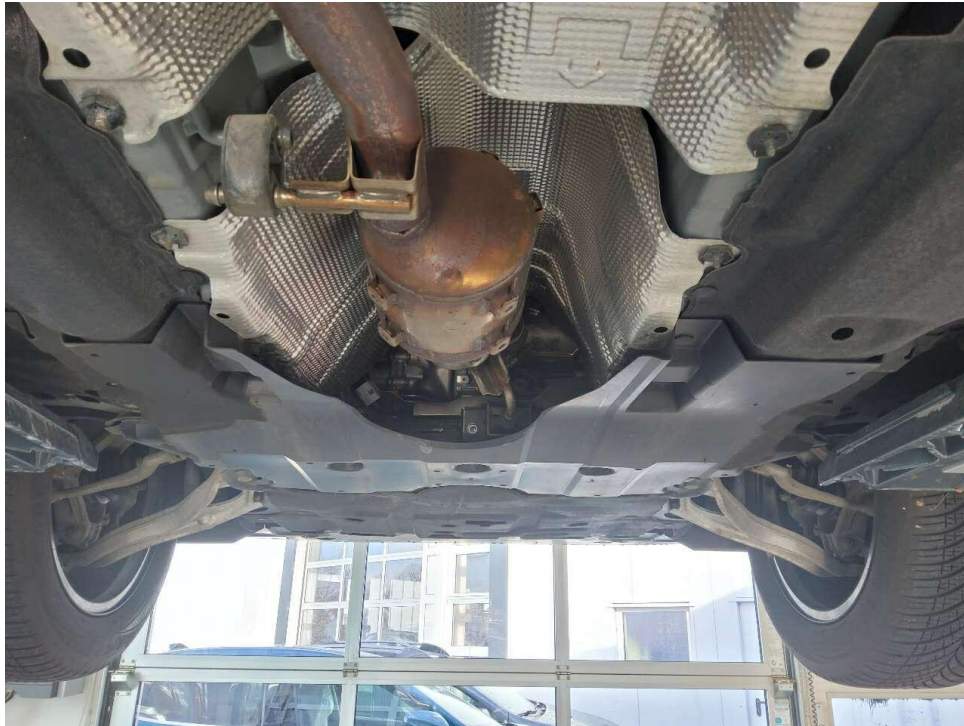


Bild 9 : Unterboden

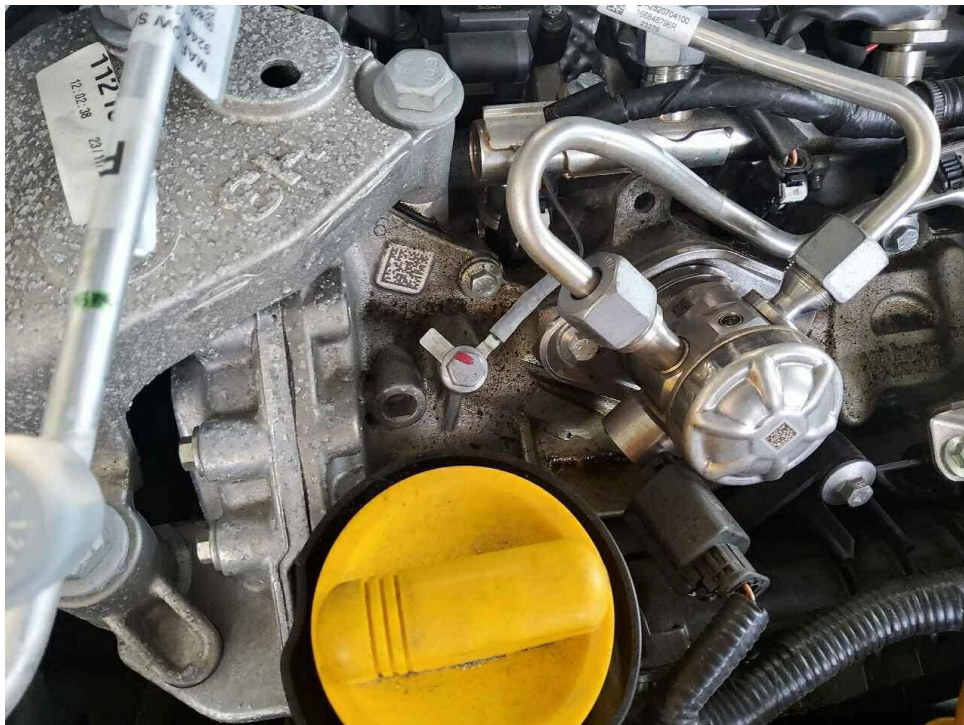


Bild 10 : Motor ölflecht



Bild 11 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	16.03.2026
Weitere Besichtigungen	16.03.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.** Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.03.2024	Letzte Zulassung	20.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid Evolution (EU 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00772186856
HSN / TSN	3333 / BPR	DAT Europa-Code®	017201580060002
DAT Marktindex	DE002 6470	Km-Stand abgelesen	31448
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	116
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Perlmuttereffekt / TEGNE
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+), Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Lackierung Arktis-Weiß, Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2667 mm, Reifen 215/65 R17 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81915	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid
29500	Sitzheizung vorn
49121	LM-Felgen 7,5x18 (Alto)
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 11.11.2025 bei Kilometerstand 25.682

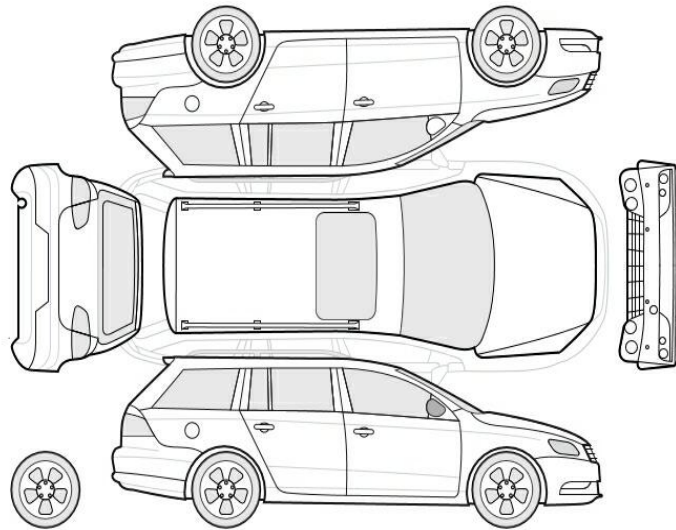**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Motor ölfleucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10)
2. 1x Schlüssel ohne Funktion / Batterie, erneuern
3. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11)