

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 25.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.01.2024	Letzte Zulassung	05.02.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV60 220 Iconic (60 kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RCB00270085104	HSN / TSN	3333 / BPN
DAT Europa-Code®	017201750150001	DAT Marktindex	DE001 6390
Km-Stand abgelesen	10424	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	55
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / BIXUF	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
2 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12.12.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2-Farben-Lackierung Metallic, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturenbrett Kunstleder, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Ausstattungs-Paket: Harman-Kardon, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodus-Schalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Geräuschsimulator (Außen- und Innenraum), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 60 kWh, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Kunstleder, schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 7x20 (Enos), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole mit Ablagefach, Nebelscheinwerfer, Reifen 215/45 R20 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Schnellladefunktion 22 kW (AC), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Stoßfänger mit goldenen Akzenten, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 12.03.2025 bei Kilometerstand 5.616
 nächste Wartung: am 09.01.2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion fällig (jährl.), erneuern (Bild 9)



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Unterboden



Bild 9 : Inspektion fällig (jähr.)

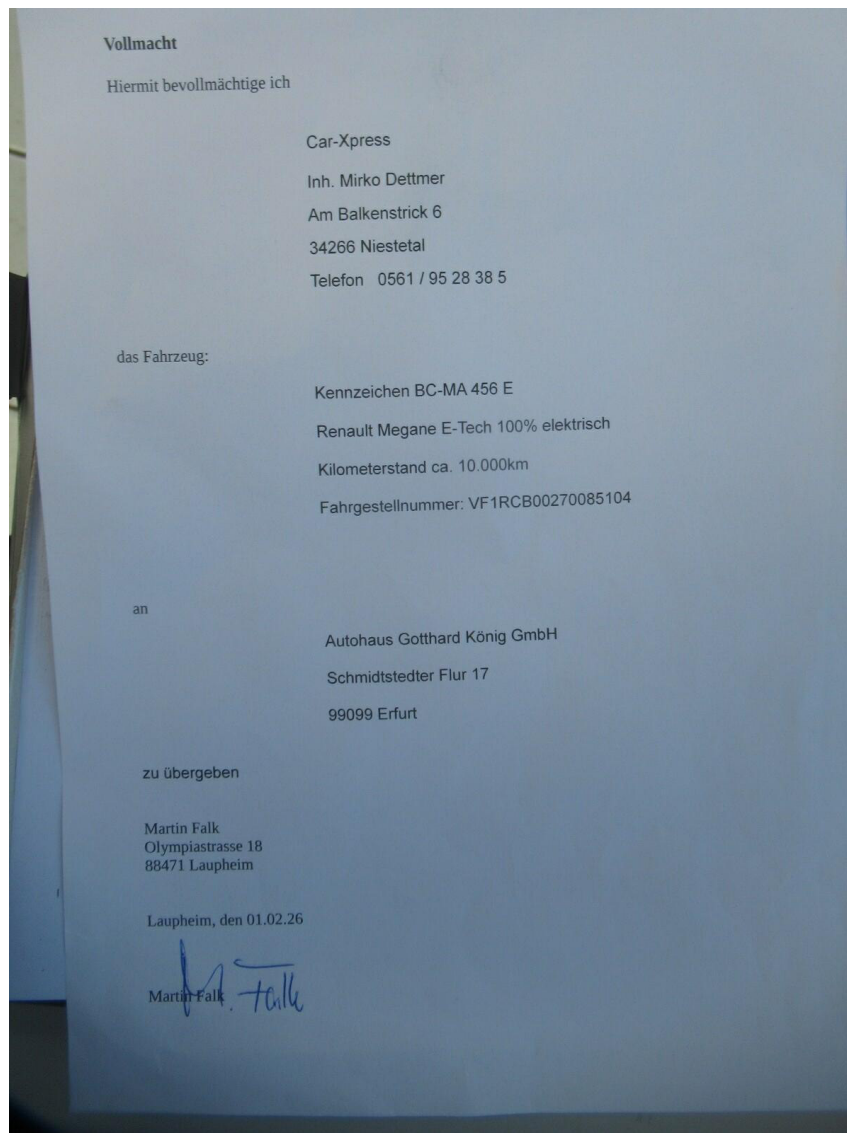


Bild 10 : Vollmacht (Car-Xpress)