

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	STA-RH 0033E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEGE6PL113575
Vertrags-Nummer:	50849082	Erstzulassung:	24.11.2022
Internes KZ:	15064182	Kilometer-Stand:	57673
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Thunder (grau) Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 46.214,29

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19-Leichtmetallfelge mit 5 Doppelspeichen, schwarz, Diamantschnitt	0,00
Automatik, Metallic, Pilot Lite, Charcoal Stoffsitze mit Prägung und 3D Etched Dekor	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 46.214,29

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.995,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.995,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1994	zul. Gewicht (kg):	2490

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 50849082
Amtliches Kennzeichen: STA-RH 0033E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.05.2025	9060001521	Eigenverschulden	Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
08.05.2025	9060001436	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 50849082
Amtliches Kennzeichen: STA-RH 0033E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	STA-RH 33E
Berichtsnummer :	0000000927288-DE613		
Referenznummer:	31200017		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Long Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEGE6PL113575	Laufleistung abgelesen:	57673 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.11.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Thunder / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2028 / 01.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	36138 / 07.01.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS)
- Audiosystem Polestar High Performance
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Digital Key
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontstaufach (Kofferraum, vorn)
- Fußraumbelichtung vorn
- HV-Batterie 78 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill lackiert
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Black Ash
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Warndreieck
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Long Range Single
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Service-System: Google Services
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Lackieren
4.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
5.	Frontspoiler	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
6.	Tür Hinten - Rechts	Delle	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

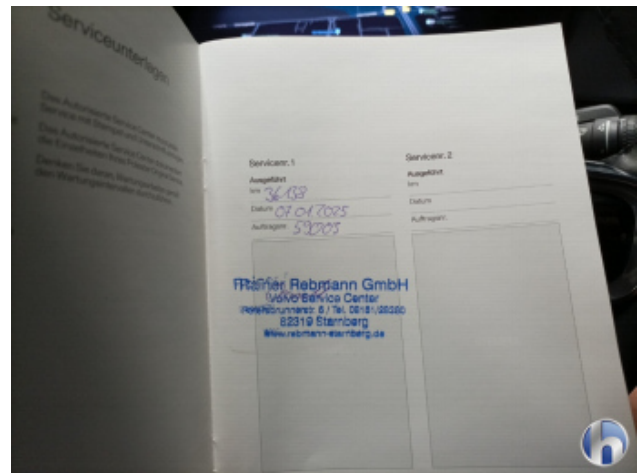

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung




1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair

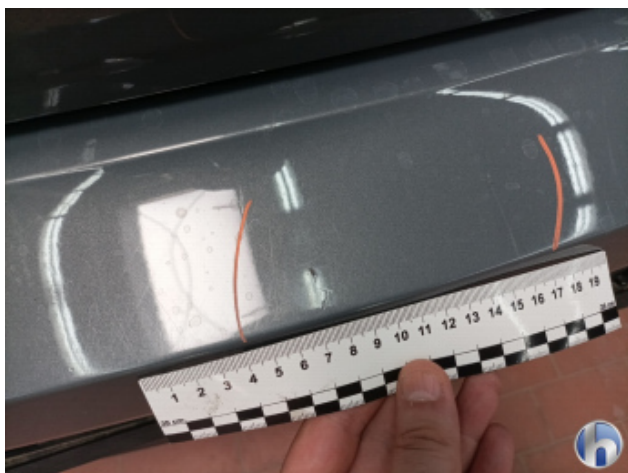

1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair

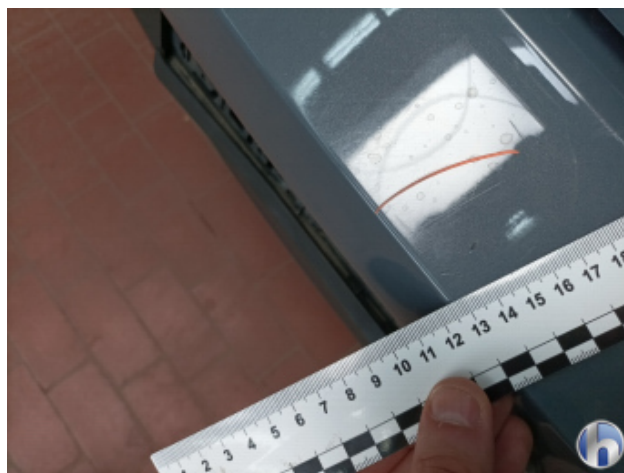

1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Frontspoiler
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Frontspoiler
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Frontspoiler
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Frontspoiler
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Frontspoiler
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Hinten - Rechts
Delle - Sanft Instandsetzen



6. Tür Hinten - Rechts
Delle - Sanft Instandsetzen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter