

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tristan Gleisinger
Tel. direkt 05619519-447

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **WA LM146E** **FIN** **TMAK381HFNJ060652**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026
Besichtigung	23.06.2026, 13:45 Uhr, durch Herrn Tristan Gleisinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	23.06.2026
Betrifft	Vertragsnummer 78534092 Auftragsnummer 31197029 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 117 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2022	Letzte Zulassung	28.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA EV
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ060652
HSN / TSN	1349 / AFI	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	48153	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Elektrofz
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	36.400 EUR	Fz. Notierung	13.700 EUR
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			13.844 EUR

Serienausstattung

Serie: AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1	13.844 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 19.06.2026 bei Kilometerstand 48.087
 nächste Wartung: am 19.06.2027 bei Kilometerstand 63.087
 bis Wartung verbleiben: 15.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 48153 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = 8047
 BZ2K = 0.915653 (AS = 0.499073 BS = -0.005083) **127 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt (Bild 8)
 Seitenwand hinten rechts, verkratzt (Bild 9)
 Einstieg hinten links, eingedellt (Bild 10)

Zwischenwert 2 **13.971 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-390 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	705 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 5 mm SO	-88 EUR
vorne rechts 5 mm SO	-88 EUR
hinten links 5 mm SO	-88 EUR
hinten rechts 5 mm SO	-88 EUR
Legende S/ Sommer /O Original	-37 EUR

Zwischenwert 3 **13.934 EUR**

Zwischenwert 4 **13.934 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 11.672,00 EUR WD= 2.263,00 EUR VK= 13.935,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	9.789,92 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.860,08 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	11.650,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	11.722,69 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.227,31 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	13.950,00 EUR

Der Sachverständige
Tristan Gleisinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

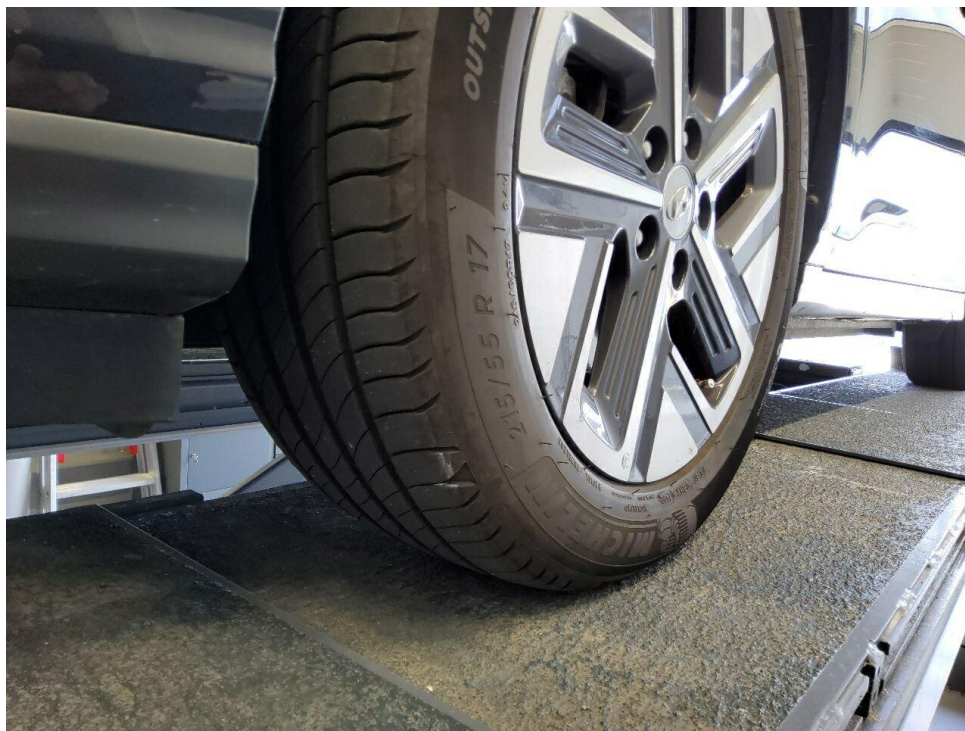


Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Dach, eingedellt



Bild 9 : Seitenwand hinten rechts, verkratzt

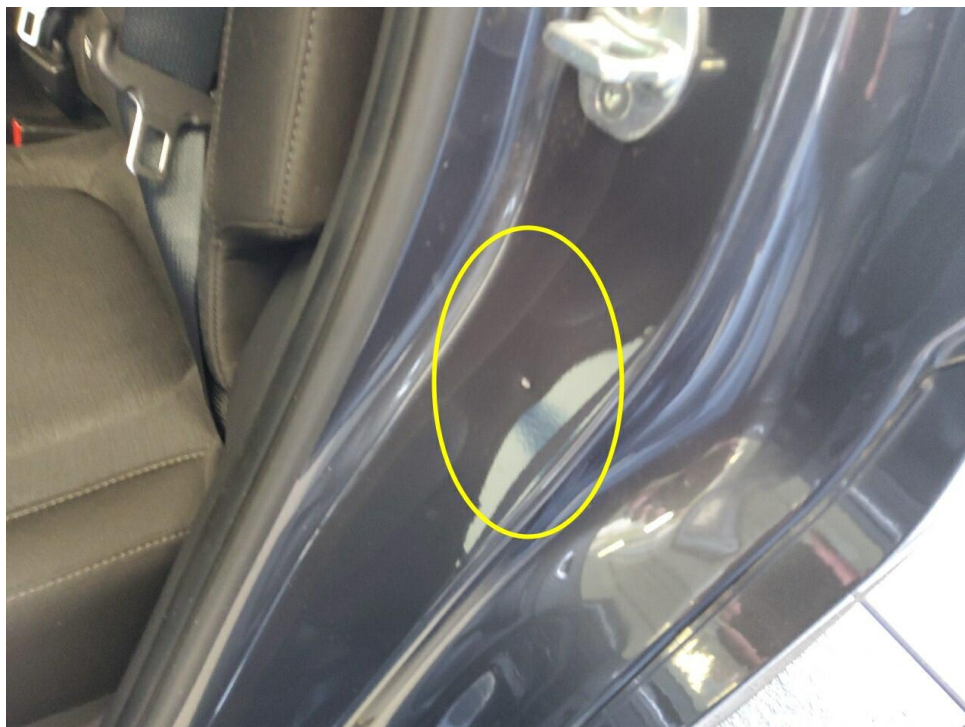


Bild 10 : Einstieg hinten links, eingedellt

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tristan Gleisinger
Tel. direkt 05619519-447

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

WA LM146E

FIN

TMAK381HFNJ060652

Vertragsnummer	78534092
Auftragsnummer	31197029
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026
Besichtigung	23.06.2026 um 13:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.789,92 EUR	11.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.722,69 EUR	13.950,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 13:45 Uhr durch Herrn Tristan Gleisinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

David Kitzmann, Forellenweg 6, 34537 Bad Wildungen
WA LM146E
28.06.2022
28.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ060652
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofl
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	48.153

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen-, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 19.06.2026 bei Kilometerstand 48.087. Nächste Wartung am 19.06.2027 bei Kilometerstand 63.087. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 15.000 km.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Dach, eingedellt (Bild 8); Seitenwand hinten rechts, verkratzt (Bild 9); Einstieg hinten links, eingedellt (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tristan Gleisinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.