

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** VOLKSWAGEN Touran 1.5 TSI OPF Comfortline Kompaktvan 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

|                        |             |                     |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -SI 8177 | Fahrgestell-Nummer: | WVGZZZ1TZNW011610 |
| Vertrags-Nummer:       | 64125082    | Erstzulassung:      | 01.06.2022        |
| Internes KZ:           | 15060972    | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**VOLKSWAGEN Touran 1.5 TSI OPF Comfortline Kompaktvan 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                              |                             |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | VOLKSWAGEN Touran 1.5 TSI OPF Comfortline Kompaktvan5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell |                             |       |
| Modelljahr:               | 2022                                                                                                         |                             |       |
| kW / PS:                  | 110 / 150                                                                                                    | Hubraum:                    | 1498  |
| Getriebe:                 | Manuell                                                                                                      | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                                           | CO2 (g/km):                 | 150   |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 6,600                                                                                                        | Tankinhalt:                 | 58    |
| Max. Km/h:                | 209                                                                                                          | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,900 |
| Leergewicht (kg):         | 1508                                                                                                         | zul. Gewicht (kg):          | 2100  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64125082  
Amtliches Kennzeichen: HD -SI 8177  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Touran 1.5 TSI OPF Comfortline Kompaktvan5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung                                                                                 | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 18.06.2026 | 9060000709 | Fremdverschulden | Tür hinten Fahrerseite                                                                       | Nein                   | Nein                     |
| 25.05.2026 | 9059997494 | Fremdverschulden | Stossstange hinten mitte                                                                     | Nein                   | Nein                     |
| 07.12.2024 | 9059911297 | Fremdverschulden | Stossstange hinten Fahrerseite<br>Kotflügel hinten Fahrerseite<br>Schlussleuchte Fahrerseite | Ja                     | Ja                       |
| 23.04.2024 | 9059886067 | Eigenverschulden |                                                                                              | Nein                   | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64125082  
Amtliches Kennzeichen: HD -SI 8177  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Touran 1.5 TSI OPF Comfortline Kompaktvan5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WVGZZZ1TZNW011610

## Vehicle details

|                               |                   |                                      |                    |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                   | Inspection condition                 | sufficient         |
| License number                |                   | Mileage (Read)                       | 177,829 km         |
| Manufacturer                  | Volkswagen        | Next maintenance in                  | 28,800 Tag(e)      |
| Type / Model                  | TOURAN            | Main inspection (Report not on hand) | 06/2027            |
| Vehicle Identification number | WVGZZZ1TZNW011610 | Power / Engine displacement          | 110 kW / 1,498 ccm |
| First registration            | 1 Jun 2022        | Upholstery/Colour                    | /                  |
| Last maintenance              |                   | Paintwork                            |                    |
| Fuel type                     | Petrol            | Gearbox                              | Manual             |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group              | Description                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Documents                    | Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction |
| 2   | Side panel - rear left side  | Side panel - Scratch(es) - Cover / polish              |
| 3   | Documents                    | Main inspection certificate (Fehlt) - Replace          |
| 4   | Door - front right side      | Door - Scratched - Smart repair                        |
| 5   | Side panel - rear left side  | Sill - dent(s) - Smooth repair work                    |
| 6   | Side panel - rear right side | Side panel - dent(s) - Smooth repair work              |
| 7   | Roof                         | Roof - dent(s) - Smooth repair work                    |
| 8   | Side panel - rear right side | Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint      |
| 9   | Front bumper                 | Front bumper - Scratched - Repair and paint            |
| 10  | Door - rear right side       | Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint      |
| 11  | Rear bumper                  | Rear bumper - Deformed - Replace                       |
| 12  | Door - front left side       | Door - Deformed - Replace                              |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Body            | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 2   | Vehicle glazing | Windscreen (Steinschläge) - No deduction         |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Previous damages

| No. | Previous damage                          |
|-----|------------------------------------------|
| 1   | Rear, Provided by user / customer        |
| 2   | Side - left, Provided by user / customer |



## Detected repainting

| No. | Location                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Side panel - rear left side, Door - rear left side, Professionally carried out |

## Main tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 205/60 R16 96H | Pirelli      | Winter tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 205/60 R16 96H | Pirelli      | Winter tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |

## Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 205/60 R16 96V | Pirelli      | Summer tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |
| 2    | 205/60 R16 96V | Pirelli      | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026  
**Protocol number: 46242258**  
Delivery date: 30 Jun 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Volkswagen        | <b>Inspection condition</b> | sufficient |
| <b>Type / Model</b>                  | TOURAN            | <b>Mileage (Read)</b>       | 177,829 km |
| <b>Vehicle Identification number</b> | WVGZZZ1TZNW011610 | <b>First registration</b>   | 1 Jun 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**

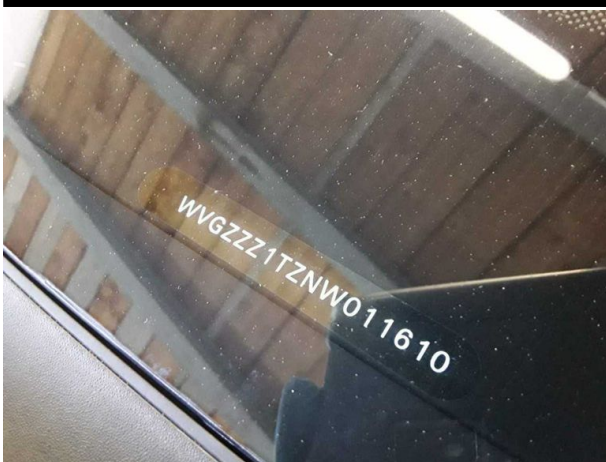


Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

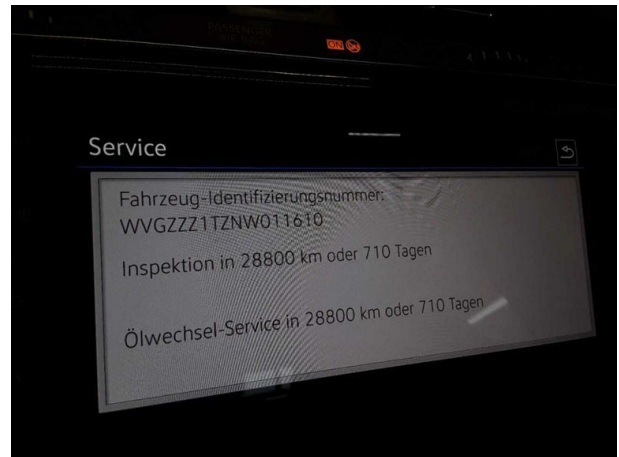


Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

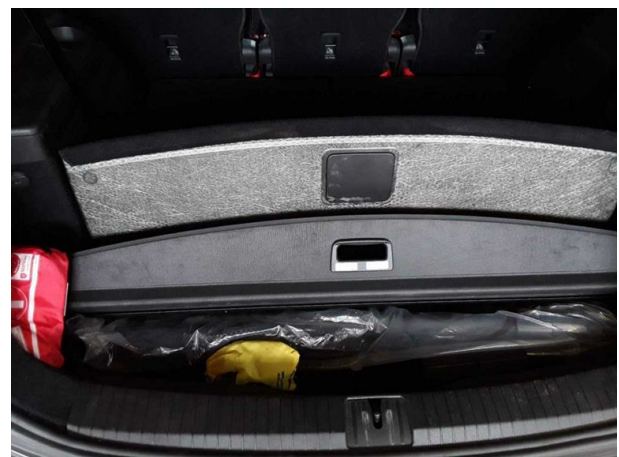



Figure 18: Misc.



**Figure 19:** Misc.



**Figure 20:** Misc.

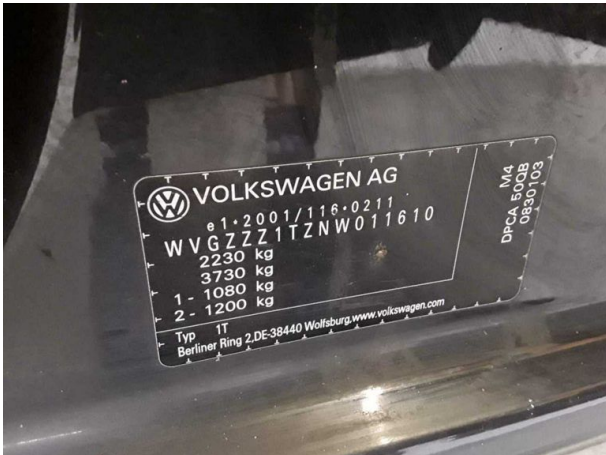

**Figure 21:** Misc.



**Figure 22:** Misc.

## Pictures of damage




**Damage #2:** Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #2:** Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #4:** Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair

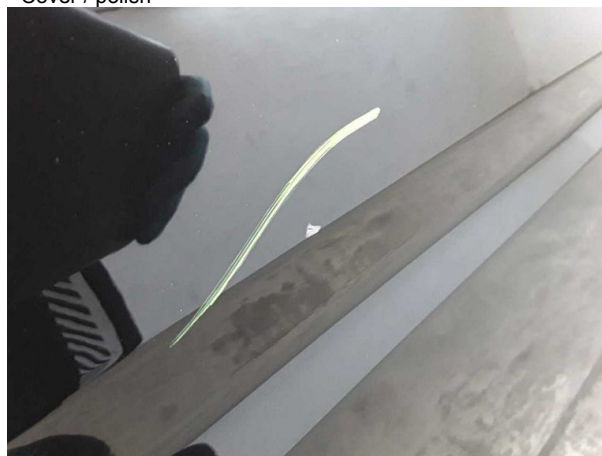

**Damage #4:** Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



**Damage #5:** Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #5:** Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #7:** Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

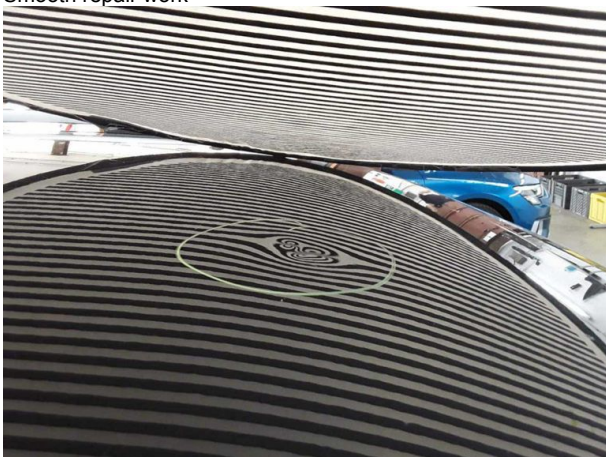

**Damage #7:** Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #7:** Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #8:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #9:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #9:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #9:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #10:** Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...  
- Repair and paint



**Damage #10:** Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #10:** Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...  
- Repair and paint



**Damage #11:** Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



**Damage #11:** Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



**Damage #12:** Door - front left side: Door - Deformed - Replace

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026  
**Protocol number: 46242258**  
Delivery date: 30 Jun 2026



**Damage #12:** Door - front left side: Door - Deformed - Replace

## Pictures of repainting



**Repainting 1:** Side panel - rear left side, Door - rear left side



**Repainting 1:** Side panel - rear left side, Door - rear left side



WVGZZZ1TZNW011610

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                            |                    |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand       | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen)   | 177.829 km         |
| Hersteller        | Volkswagen        | Restlauf bis Service       | 28.800 Tag(e)      |
| Typ/Modell        | TOURAN            | HU (Bericht lag nicht vor) | 06/2027            |
| Fahrgestellnummer | WVGZZZ1TZNW011610 | Leistung / Hubraum         | 110 kW / 1.498 ccm |
| Erstzulassung     | 01.06.2022        | Polster/Farbe              | /                  |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung                 |                    |
| Kraftstoffart     | Benzin            | Getriebe                   | Manuell            |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                           |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Unterlagen        | Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug                    |
| 2   | Seitenwand links  | Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren                             |
| 3   | Unterlagen        | HU Bescheinigung (fehlt) - erneuern                                    |
| 4   | Tür vorn rechts   | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair                            |
| 5   | Seitenwand links  | Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen                              |
| 6   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen                            |
| 7   | Fahrzeugdach      | Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen                                  |
| 8   | Seitenwand rechts | Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren           |
| 9   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 10  | Tür hinten rechts | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                |
| 11  | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verformt - erneuern                                |
| 12  | Tür vorn links    | Tür - verformt - erneuern                                              |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Karosserie    | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 2   | Verglasung    | Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug         |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden                                    |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1   | Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber        |
| 2   | Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber |



## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 205/60 R16 96H | Pirelli    | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 205/60 R16 96H | Pirelli    | Winterreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 205/60 R16 96V | Pirelli    | Sommerreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 205/60 R16 96V | Pirelli    | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026  
**Protokollnummer: 46242258**  
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Volkswagen        | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | TOURAN            | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 177.829 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WVGZZZ1TZNW011610 | <b>Erstzulassung</b>            | 01.06.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**

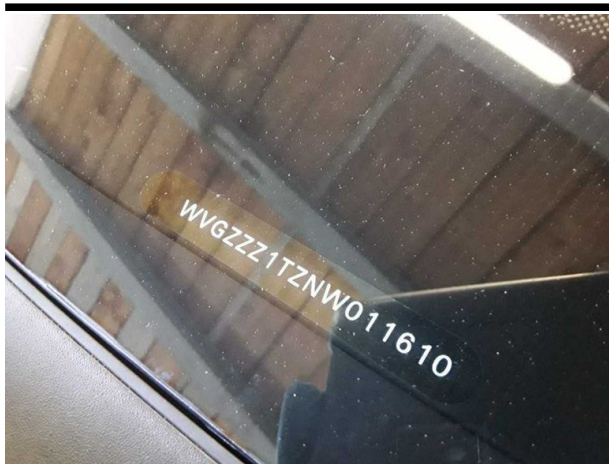


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

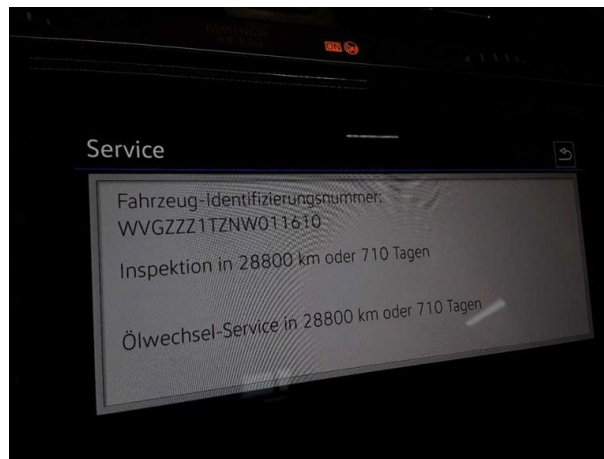


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

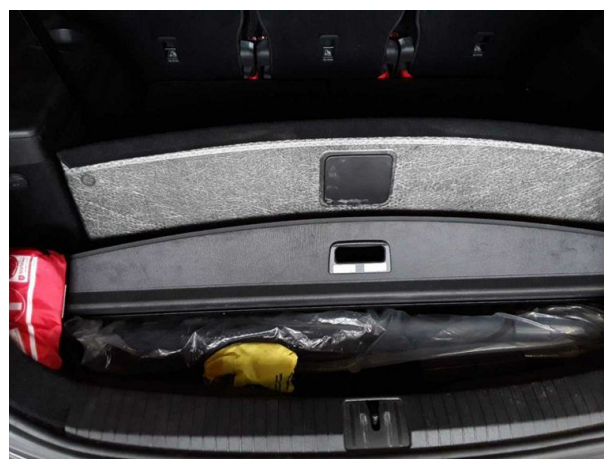



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges

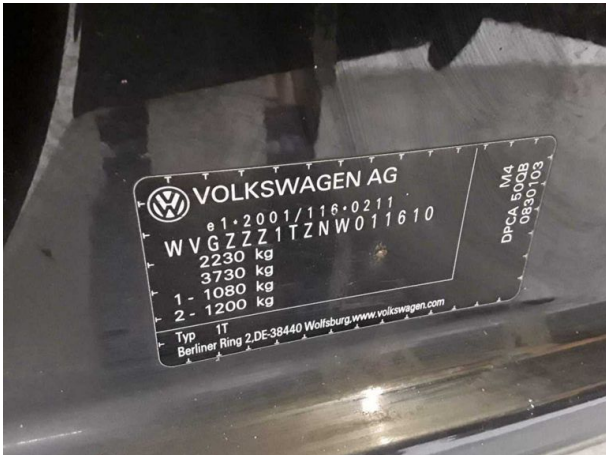

**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

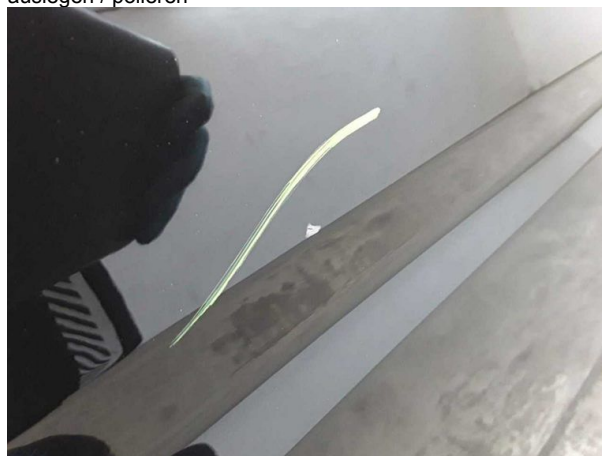

**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

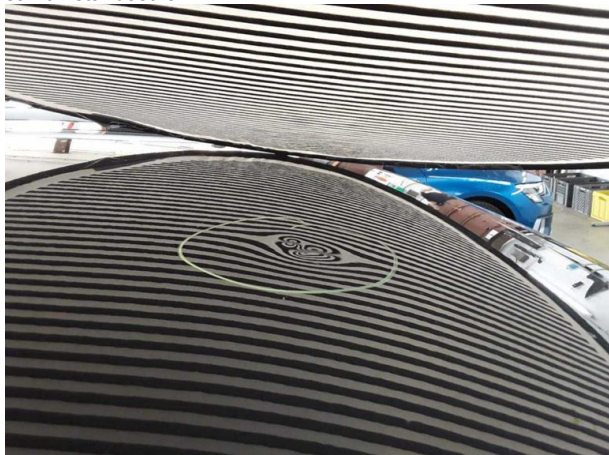

**Beschädigung #7:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

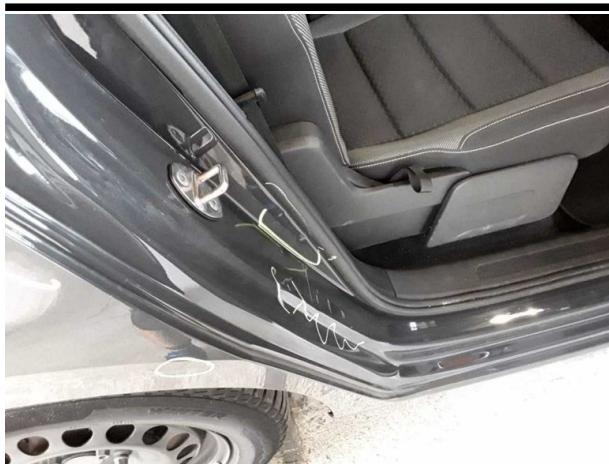


**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

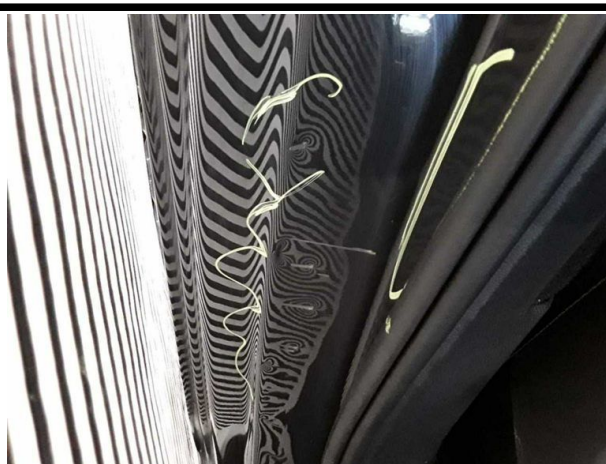

**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




**Beschädigung #12:** Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026  
**Protokollnummer: 46242258**  
Anlieferungsdatum: 30.06.2026

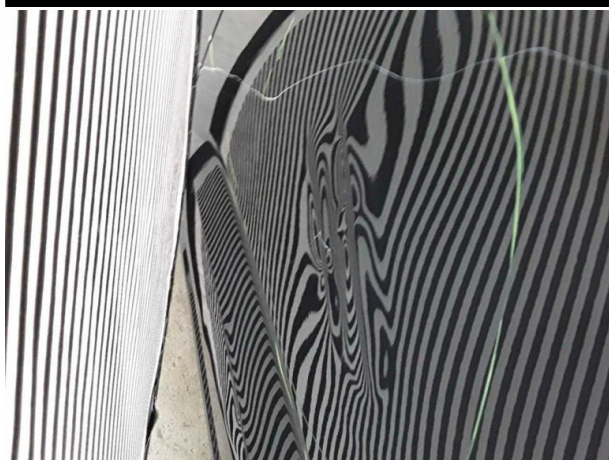

**Beschädigung #12:** Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Seitenwand links, Tür hinten links



**Nachlackierung 1:** Seitenwand links, Tür hinten links



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |