

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Georg BEDNAREK, Vertreter des Herstellers
Opel Automobile GmbH, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : P7 MONOCAB C
Variante : EA023DBI2
Version : BFIVABPAZAS
0.2.1. Handelsbezeichnung : CROSSLAND
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HNS___AT6_1436-W0V-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HNS___0402-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-W0V-EQ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-___BVHIAT6_1030-VF3-0
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_BVID___1401-VF3-0
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Opel Automobile GmbH
65423 Rüsselsheim am Main Deutschland
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türaufhängung in der Fahrzeugmitte links - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Bodenblech vorne rechts
0.9. - -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : W0V7H9EB3P4200496
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 18/07/2023

mit dem in der am 10/01/2023 erteilten Genehmigung e4*2007/46*1194*20 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 18/07/2023

Mister Georg BEDNAREK
Director Regulations & Certification

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 24/07/2023



O P E L

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS880183
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2604 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2604 mm
5. Länge : 4229 mm
6. Breite : 1765 mm
7. Höhe : 1605 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1312 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1345 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1835 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 965 kg
2.: 875 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2675 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 840 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 600 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 65 kg

- Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : EB2ADTS (I1N05)
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³ 3
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin 96 kW bei 5500 U/min
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 3.68
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14.867	8.722	5.741	4.269	3.128	2.466	-	-	-

- Höchstgeschwindigkeit : 198 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit
Achsen und Radaufhängung :
30. Spurweite : 1.: 1513 mm
2.: 1491 mm
35. Angebrachte Reifen-Folienkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen
1.: 195/60 R16 93H - 6.5J16ET20 - C1 A
2.: 195/60 R16 93H - 6.5J16ET20 - C1 A

- Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : rot
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)



Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 77.4 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
 47. Abgasnorm : Euro 6 AP
 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
 47.1.1. Prüflinasse : 1425 kg
 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0. f0 : 97.2 N
 47.1.3.1. f1 : 0.16 N/(km/h)
 47.1.3.2. f2 : 0.03603 N/(km/h)²
 47.2. Fahrzyklus : 3b
 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
 48. Abgasemissionen
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AP
 1.2. Prüfverfahren : Typ I Euro 6

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	450.9	25.4	23.3	33.1	-	-	0.37	1.77 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-l

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	179	140	121	146	142
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7.9	6.2	5.4	6.5	6.3

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.13

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	195/60 R16 89H 6.50J16 (e=20)	195/60 R16 93H 6.50J16 (e=20)	205/60 R16 92H 6.50J16 (e=20)	215/50 R17 95H 6.50J17 (e=20)	-	-	
A2	195/60 R16 89H 6.50J16 (e=20)	195/60 R16 93H 6.50J16 (e=20)	205/60 R16 92H 6.50J16 (e=20)	215/50 R17 95H 6.50J17 (e=20)	-	-	

-
-
-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

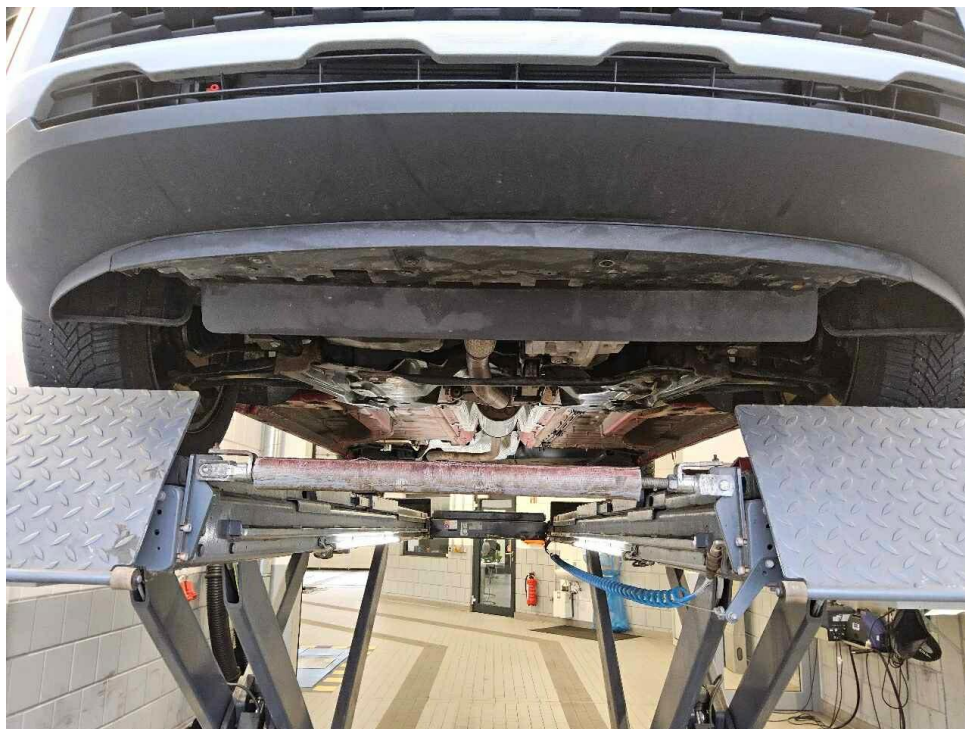


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/NAvi eingeschaltet)

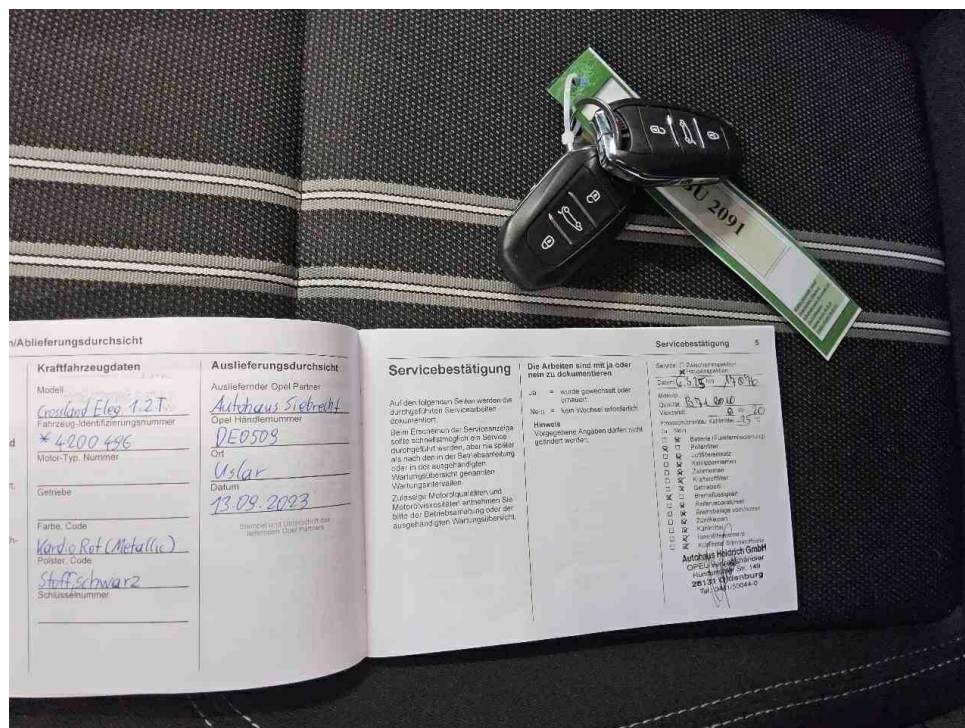


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

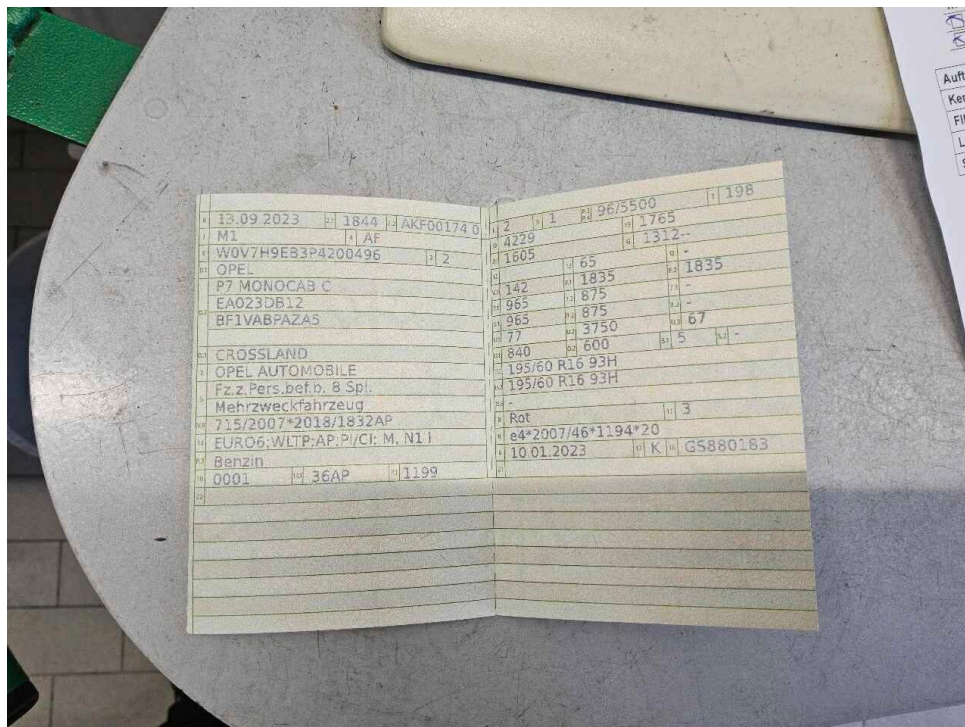


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, smart repair

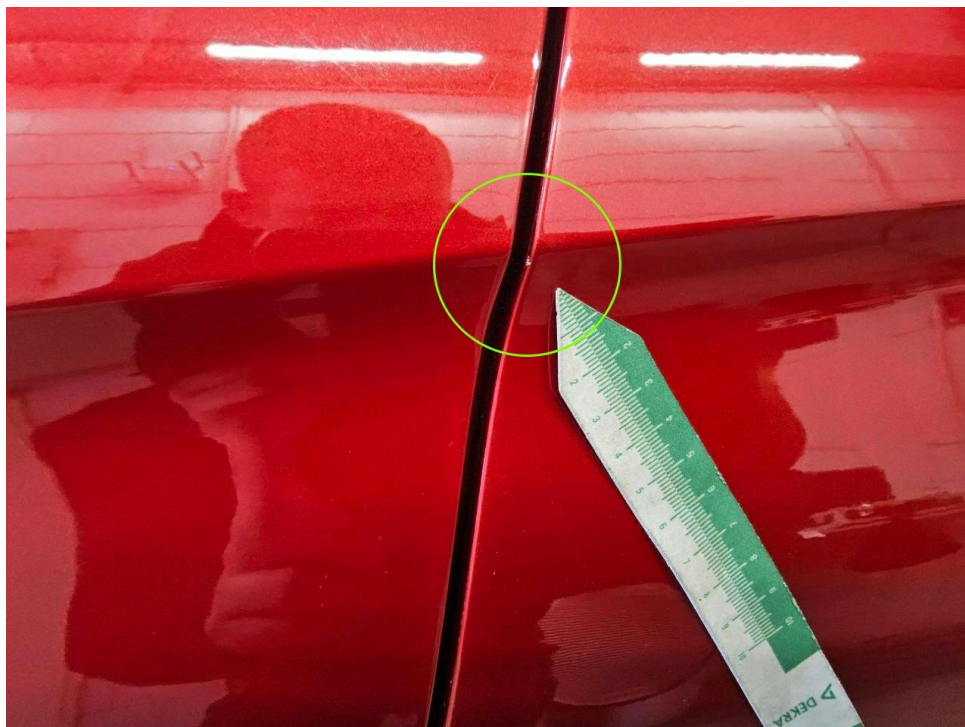


Bild 16 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, smart repair

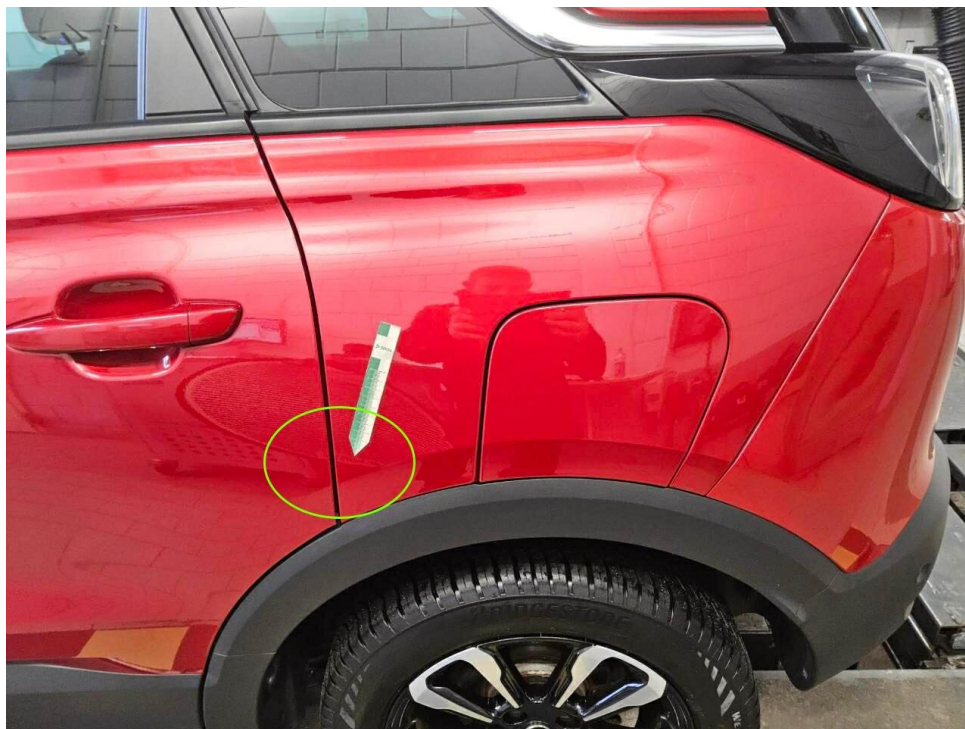


Bild 17 : Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 20 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt

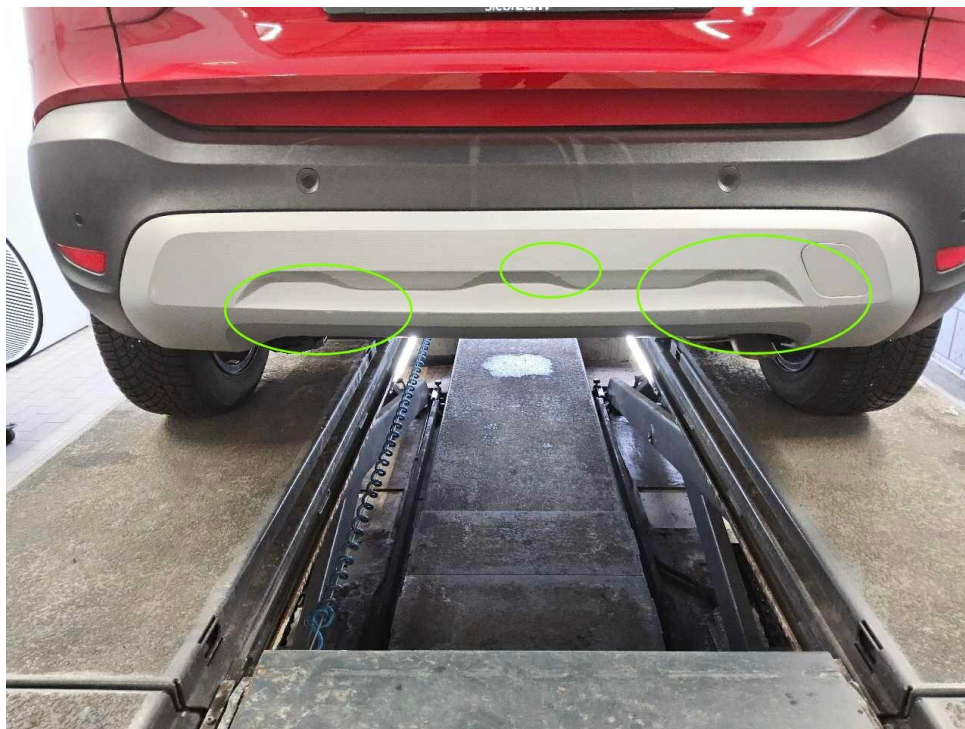


Bild 21 : Diffusor hinten verschrammt



Bild 22 : Diffusor hinten verschrammt



Bild 23 : Heckscheibenwischer gebrochen

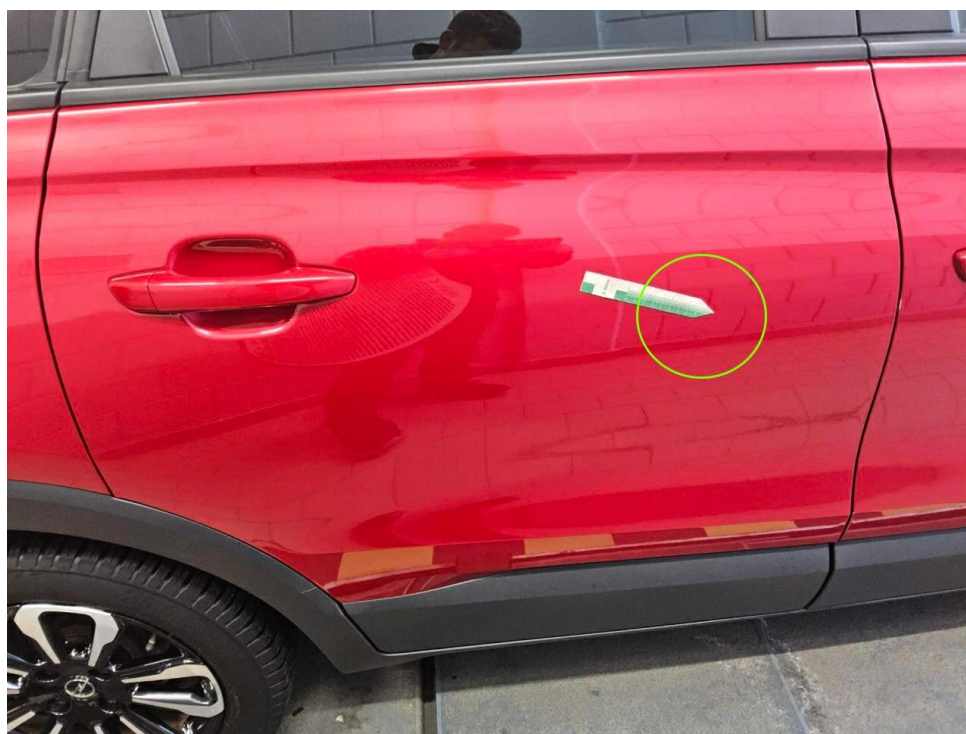


Bild 24 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

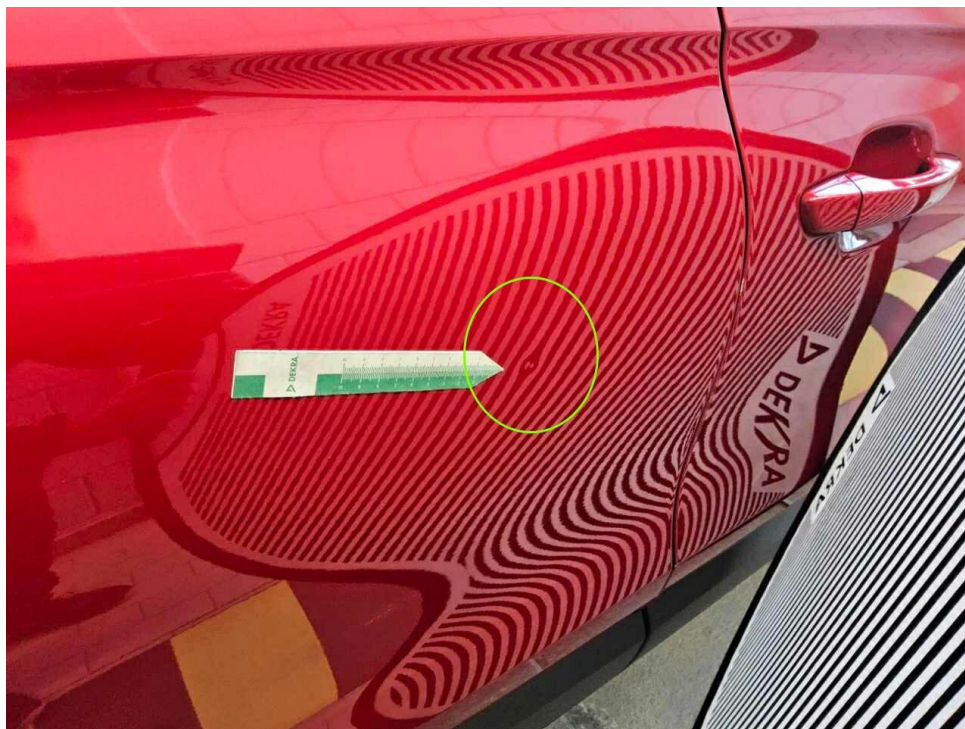


Bild 25 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 27 : Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 28 : Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 29 : Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken

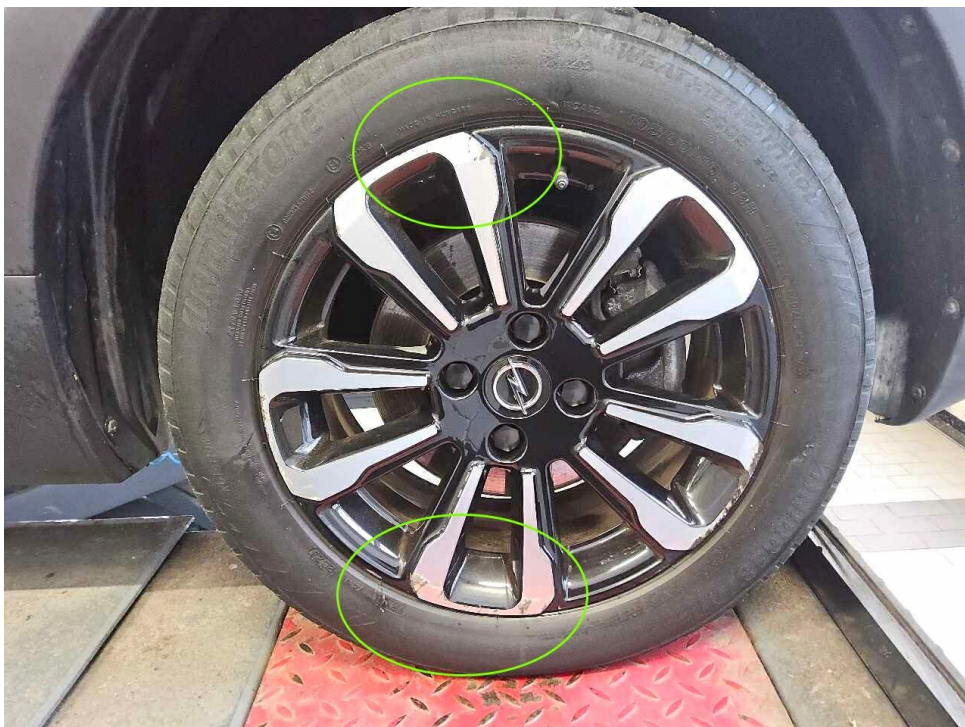


Bild 30 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts verschrammt mit Materialabtrag



Bild 31 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts verschrammt mit Materialabtrag

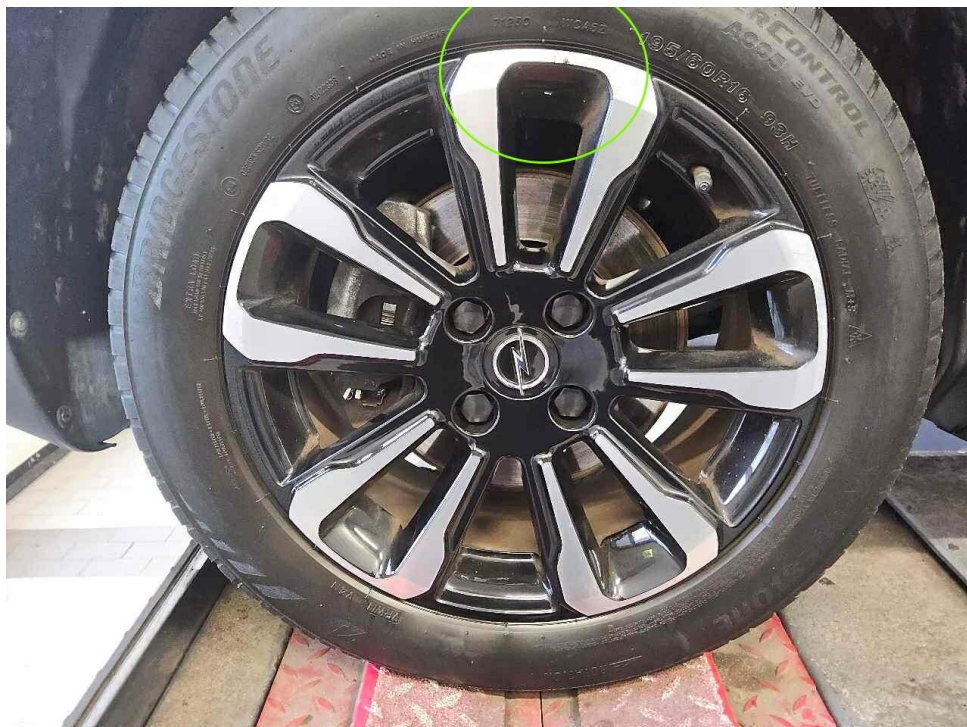


Bild 32 : Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt mit Materialabtrag



Bild 33 : Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt mit Materialabtrag

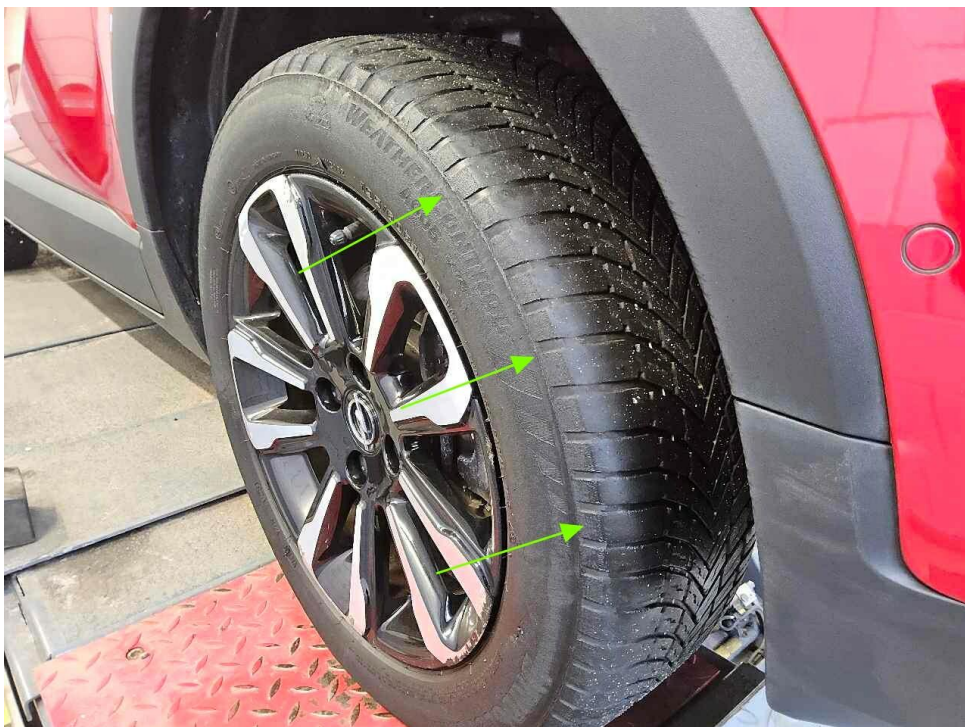


Bild 34 : Reifen vorne rechts Einseitig abgelaufen, Achsvermessung durchführen

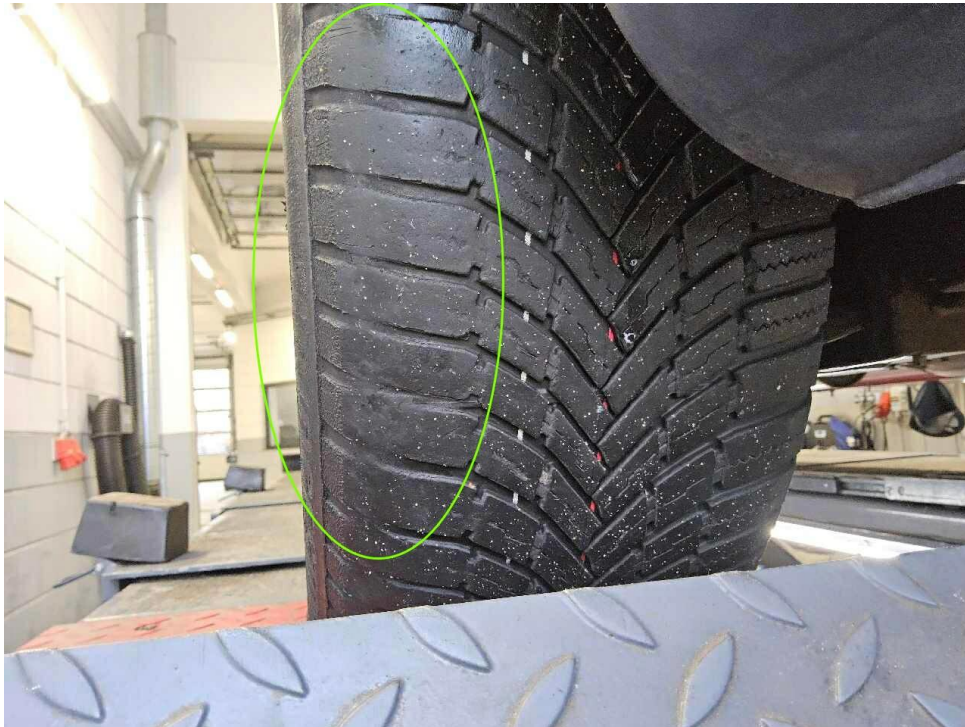


Bild 35 : Reifen vorne rechts Einseitig abgelaufen, Achsvermessung durchführen

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lukas Böttcher
Tel. direkt 0441 98393-0
Tel. mobil 01511 0494388

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M BU2091

FIN

W0V7H9EB3P4200496

Leasing-Nr.	5568108
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	24.02.2026, schriftlich
Besichtigung	25.02.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oldenburg, Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.815,13 EUR	14.060,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.02.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Lukas Böttcher bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oldenburg, Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Nachdem sich das Fahrzeug / Objekt weiterhin im Einsatz befand, konnte kein früherer Termin vereinbart werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 163 µm bis 192 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M BU2091
Tag der Erstzulassung	13.09.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.09.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel

Typ / Verkaufsbezeichnung	Crossland (X)(2017->) / Crossland (X) 1.2 Turbo Elegance (EURO 6e)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1844 / AKF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9EB3P4200496
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Rot
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / B0NPQ/B0MM0
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	96 kW / 1199 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	28.511
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	4 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /S	3 mm
2 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armlehne vorn links, Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem R 4.0 IntelliLink, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Wagenfarbe, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Einstiegsleisten mit Schriftzug, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionserkennung und Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen), Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenkrad (Leder 3-Speichen), Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2604 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer LED Eco, Seitenairbag vorn, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

Dachreling silber, Frontscheibe heizbar (ThermaTec), LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen, Bicolor), Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (F 12 XHT / LEG) EB2ADTS, Scheinwerfer LED, Technologie-Paket Park & Go

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 06.03.2025 bei Kilometerstand 17.076.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifen vorne rechts Einseitig abgelaufen, Achsvermessung durchführen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 34, 35); Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, erneuern (Bild 19, 20); Diffusor hinten verschrammt, erneuern (Bild 21, 22); Innenraum Geruchbildung Ozonbehandlung, reinigen; Alufelge glanzgedreht vorne rechts verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 30, 31); Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 32, 33); Heckscheibenwischer gebrochen, erneuern (Bild 23); Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 15, 16); Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18); Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25); Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 26, 27); Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 28, 29); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe vereinzelt Steinschlag, ; Stoßfängerverkleidung vorne vereinzelt Steinschlag, ; Innenraum Verkleidungen, Polster; Kratzer, Druckstellen, ; Oberflächenkratzer rundum, ; Lackstellen rundum, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Lukas Böttcher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Mobility Concept
Daimler Straße 6
85748 Garching



KVA

Datum 11.03.2026

Marke:	Opel	Interne Nummer:	
Modell:	Crossland	LV-Nummer:	5568108
Kilometerstand:	28515	Fin:	W0V7H9EB3P4200496
Räder Montiert	Räder im PKW		
Winter			
Profil Montiert	VL	VR	HL
		HR	
Profil im PKW	VL	VR	HL
		HR	

Pos	Arbeitsleistung	Preis	Preis ET	
1	Dach Außenhaut erneuern (18h)	1.620,00 €	1.030,00 €	
2	Teilersat A-Säule links	540,00 €	420,00 €	
3	Dachreeling links erneuern	90,00 €	380,00 €	
4	Frontscheibe erneuern	220,00 €	520,00 €	
5	Außenspiegel links erneuern	90,00 €	380,00 €	
6	Tür VL instandsetzen	90,00 €		
7	Tür VL lackieren	273,50 €		
8	Dach Kombi mit Reling lackieren	510,00 €		
9	Dachholm lackieren	135,00 €		
10				
			Gesamt	6.298,50 €