



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Elaris Beo	Fahrgestellnummer	LMELBL1P1NRC09731
Erstzulassung	31.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	15.457 km
HSN/TSN	2256 / AAA 00000	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Farbe	Violett Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	150 kW / 0 ccm	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer			

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 103W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	235/50 R19 103W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €
2	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €
4	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - kein Nachweis - kein Abzug	0,00 €
5	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblatt hinten - gebrochen / gerissen - erneuern	30,00 €
6	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	50,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube (Vogelkot) - verschmutzt - auslegen / polieren	60,00 €
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Abrieb - erneuern	65,00 €
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00 €
10	Tür hinten links	Türkante - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
11	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - unvollständig - erneuern	120,00 €
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren	305,00 €
Summe (netto)			810,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
5	Rad/Reifen	Felgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
7	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeuges beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde mit Beanstandung durchgeführt.
Bemerkung: Batterie tiefenentladen



Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung

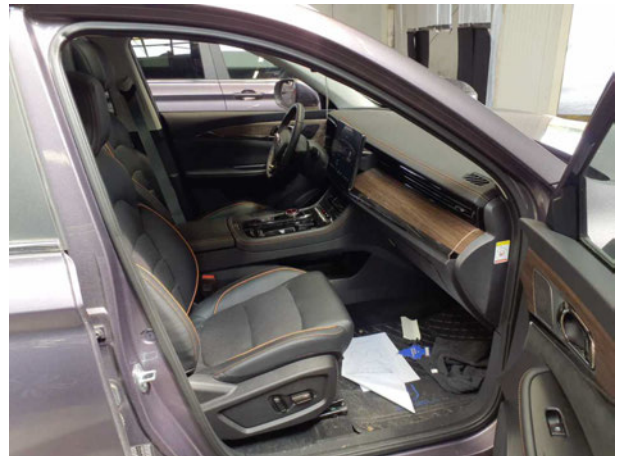


Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: Kombiinstrument

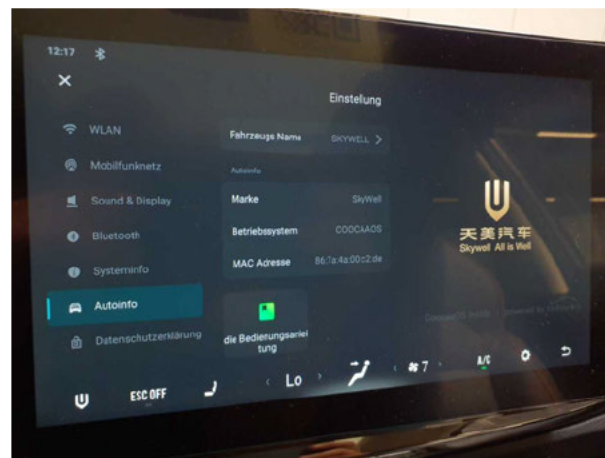


Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Instrumententafel

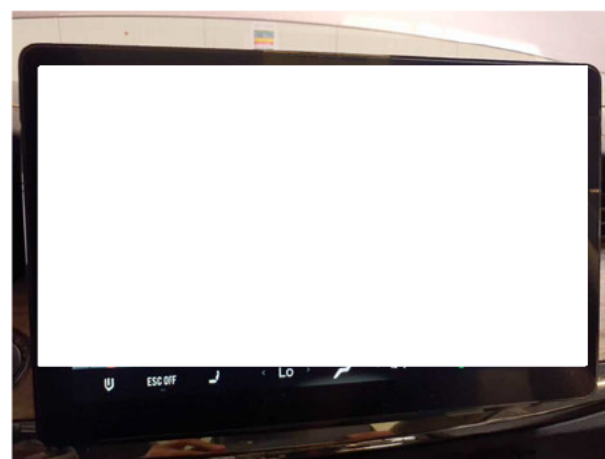


Abbildung 22: Instrumententafel

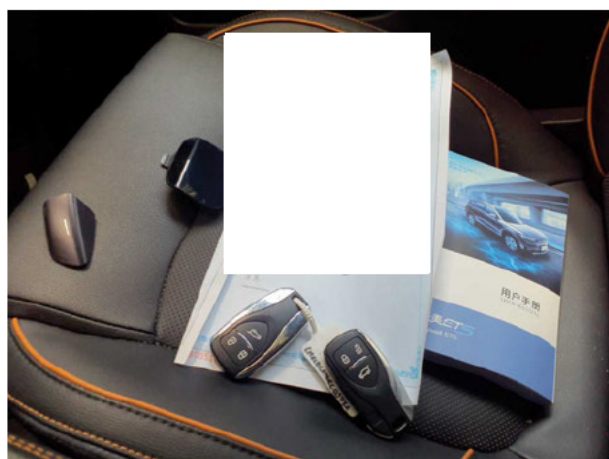


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

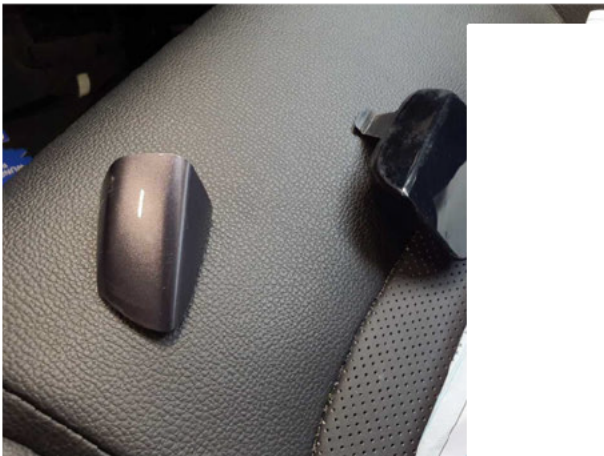


Abbildung 27: Sonstiges

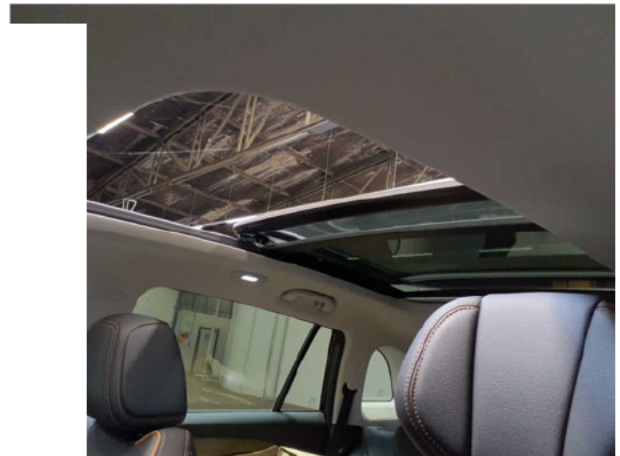


Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #2: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #2: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #2: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Materialmangel...
abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links
(Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Materialmangel...
abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #4: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - kein Nachweis -
kein Abzug



Beschädigung #5: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt hinten -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt
hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube (Vogelkot) - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube (Vogelkot) - verschmutzt - auslegen / polieren




Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Abrieb - erneuern

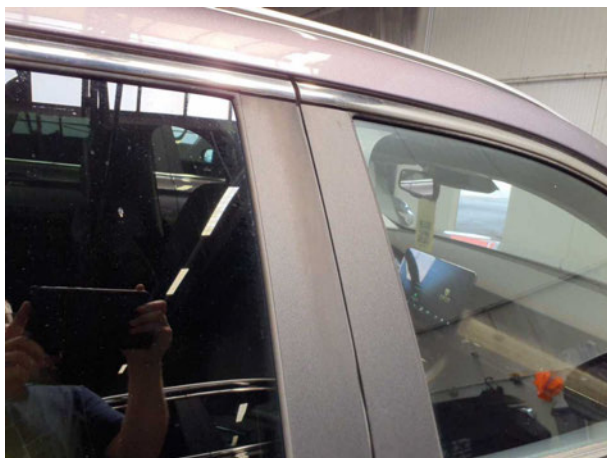


Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Abrieb - erneuern




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

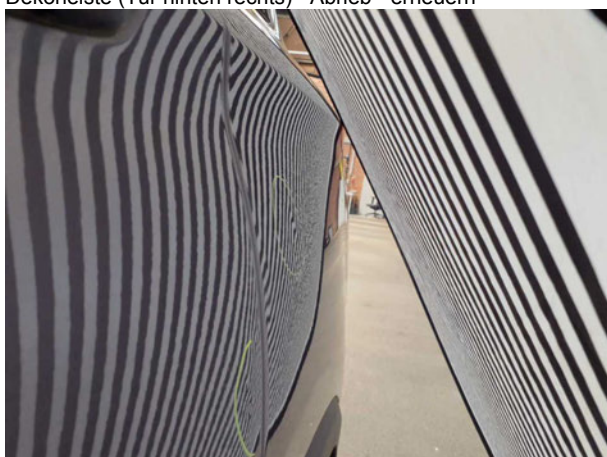

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

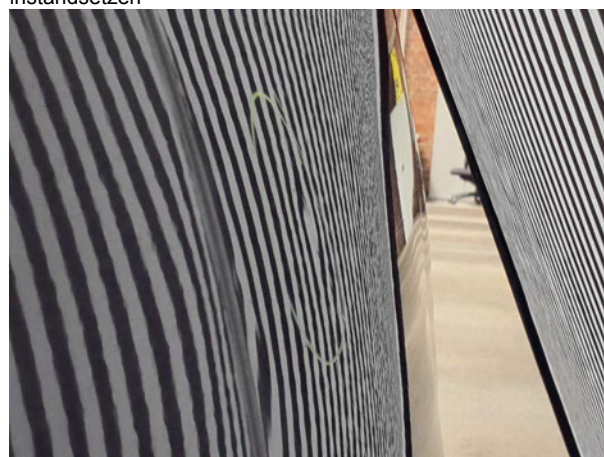

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

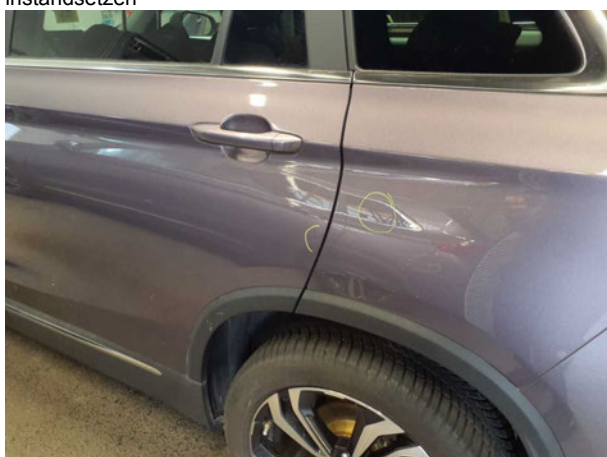

Beschädigung #10: Tür hinten links: Türkante - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten links: Türkante - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten links: Türkante - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - unvollständig - erneuern



Beschädigung #11: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - unvollständig - erneuern




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren

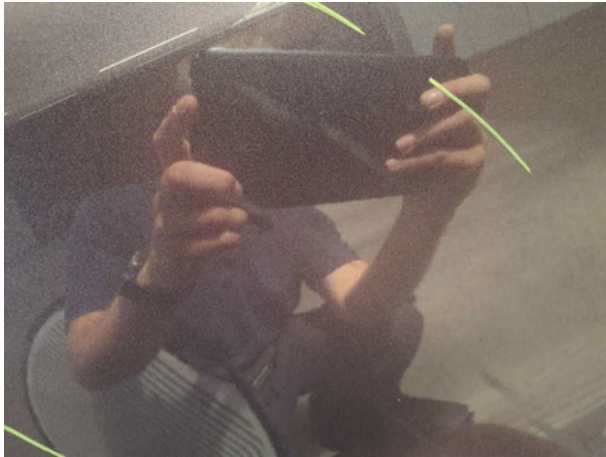

Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schleifspuren) - verkratzt / verschürft - lackieren