

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002445403
Besichtigt am: 12.05.2026 08:33
Berichts-Nr: 10590545
FIN: WVGZZZ1T7PW019710

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / CJC
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	56.842 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	10.09.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	31.338 km
Restlauf bis Service:	4.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten

3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Armlehne, 2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe, mit Umklappfunktion "Easy Fold"

4 Leichtmetallräder "Galway" 6,5 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allergenfilter

Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)

Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Storm Grey

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten vorn für Sondermodell

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent "Light Assist"

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe

Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden

Gepäckraumbodenbelag Standard

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Modelljahreswechsel 2023 I

Modelljahreswechsel 2023 II

Modelljahreswechsel 2023 LIX

Modelljahreswechsel 2023 LV

Modelljahreswechsel 2023 LX

Modelljahreswechsel 2023 VI

Modelljahreswechsel 2023 XI

Modelljahreswechsel 2023 XIII

Modelljahreswechsel 2023 XVIII

Modelljahreswechsel 2023 XXXII

MPV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notrufsystem eCall

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/60 R 16

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

SBBR-Leuchten, Normalausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

Schaltgetriebe MQ 281
Schalthebelknauf in Leder
Schalthebelstulpe in Kunstleder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzbezüge für Sondermodell
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Zierleisten unten in Chrom
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	0,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	0,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 02.2027
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10590545
 vom: 12.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Windschutzscheibe	Kratzer	Ersetzen
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
7	C-Säule rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
8	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
9	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
10	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
11	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
12	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
13	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
14	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
15	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
16	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
17	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
18	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Ersetzen
19	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
20	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Fahrzeugelektrik	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T7PW019710

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.05.2026 08:32)

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen, Kostenausweitungen, Nachbelastungen möglich. Karosserie / Lack nur eingeschränkt bewertbar, Fahrzeug nass, verschmutzt, Kostenausweitungen, Nachbelastungen möglich. Innenraum Kratzer, Abrieb, Gebrauchsspuren.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

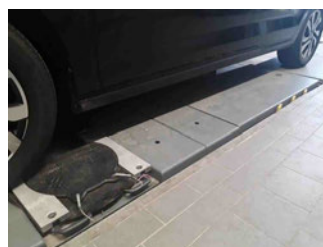


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

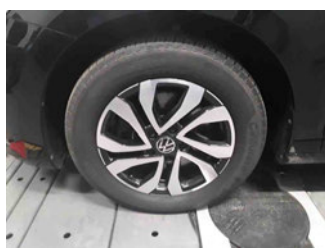


Räder - Rad montiert vorne
links

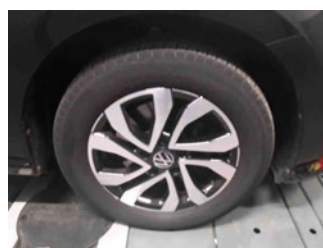

Räder - Rad montiert vorne
rechts

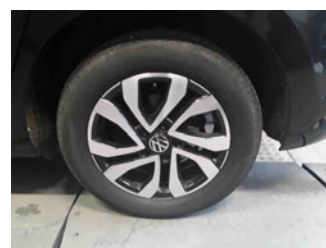

Räder - Rad montiert hinten
links

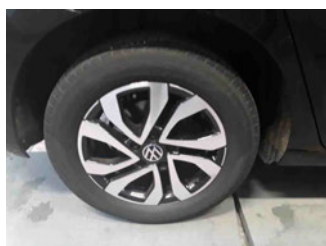

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

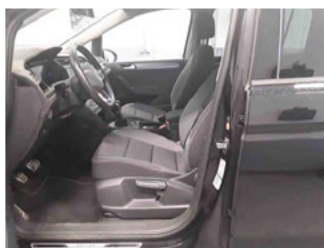

Innenraum - vorne

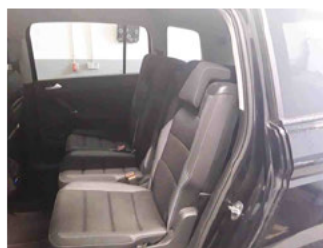

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




Batteriezentrum



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen

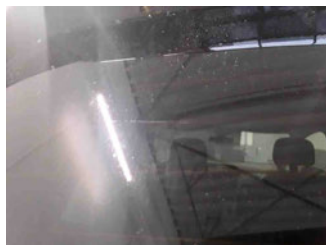



2 - Windschutzscheibe - Kratzer - Ersetzen

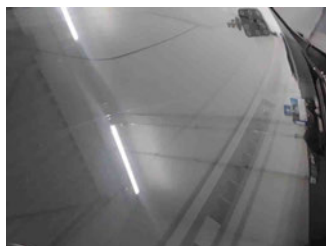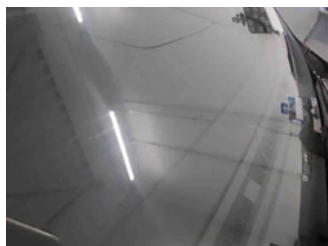

3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

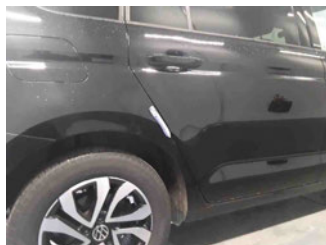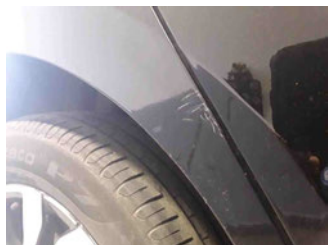

5 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

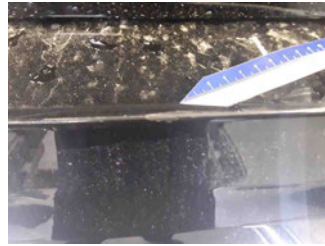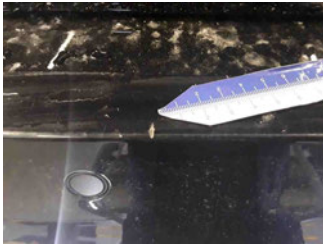

7 - C-Säule rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

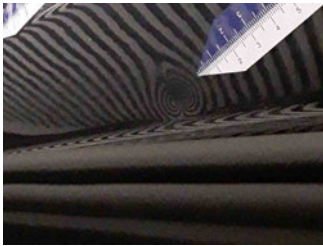

8 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	Innen.
-----------	--------




9 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar	Reifen Hinterachse innen abgefahren.
-----------	--------------------------------------

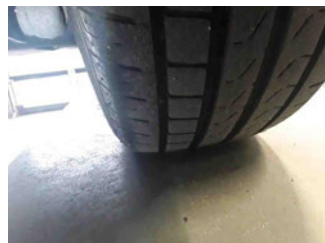

11 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

12 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen




13 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung



14 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



15 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

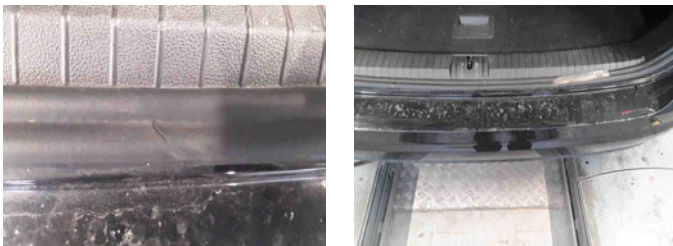

16 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

17 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Innen.



18 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Ersetzen




19 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

20 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

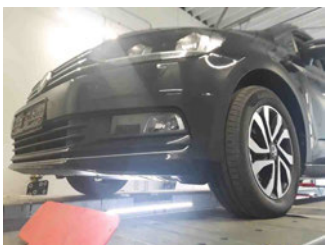





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10590545
vom: 12.05.2026

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

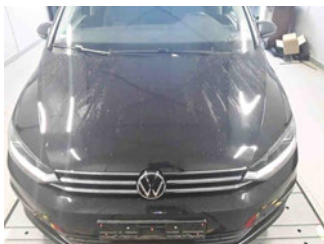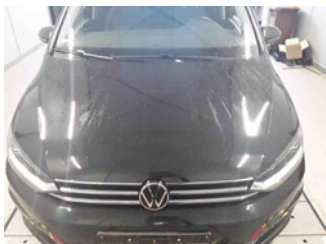

3 - Fahrzeugelektrik - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Marderabwehranlage montiert.

