

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002502020
Besichtigt am: 05.06.2026 15:05
Berichts-Nr: 10776131
FIN: WVVWZZZAWZNU029053



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	16.05.2022
Laufleistung:	46.690 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vibrant Violet Metallic
Farbe Dach:	Vibrant Violet Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Leichtmetallräder "Essex" 5,5 J x 15 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Essex 5,5 J x 15 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 185/65 R 15 rollwiderstandsoptimiert
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Antenne für FM-Empfang	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
App-Connect	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Kurzheck	Ohne Sprachsteuerung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtwertenregulierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Life	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radio "Composition"
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notbremsassistent "Front Assist"	Schaltgetriebe MQ200
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Folienbeklebung	Telefonschnittstelle
Ohne Individualeinbau	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lichtassistent	Trommelbremsen hinten
Ohne Navigationsgerät	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Typprüfand Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Sitzversteller vorne links	Beschädigt	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU029053

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|--|
| (05.06.2026 15:04) | Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechend Gebrauchsspuren auf |
| (05.06.2026 15:05) | Bei der Bewertung war das Fahrzeug verschmutzt/ nicht gewaschen, nass. |





» Ansichtsfotos

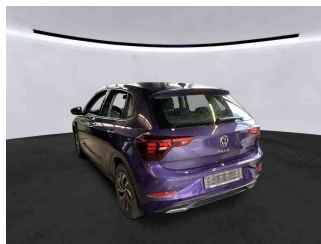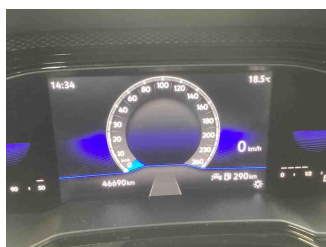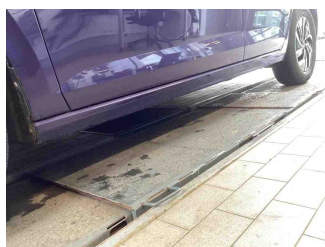Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

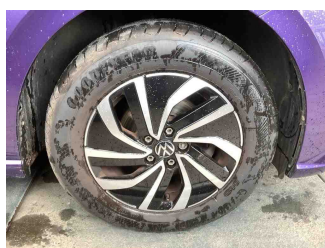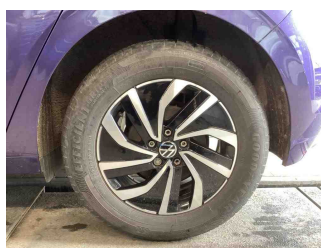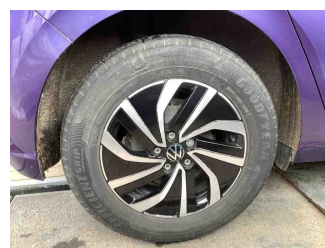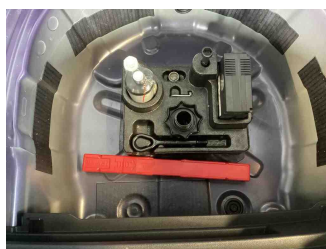Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Ersatzrad

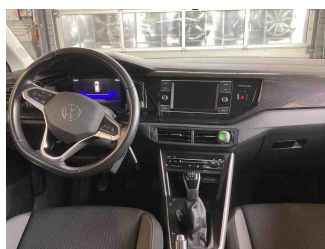


Innenraum - Mittelkonsole

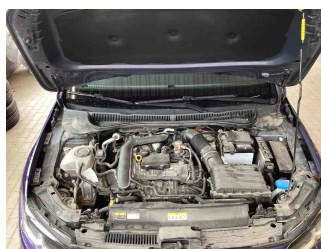

Fahrzeug - Motorraum offen

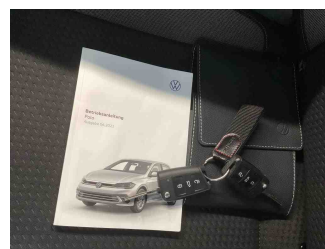Equipment - Boardmappe/
Securitybag

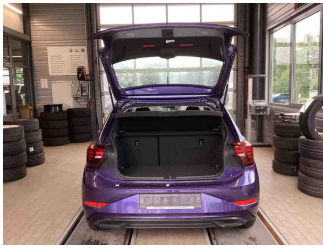


Innenraum - Kofferraum


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

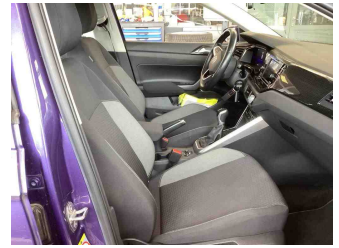

Innenraum - vorne

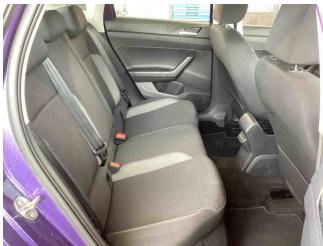

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

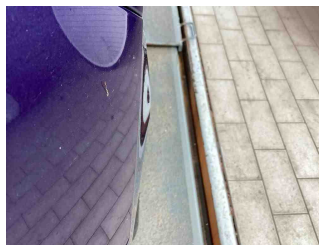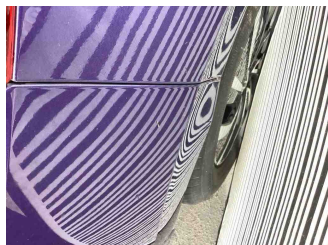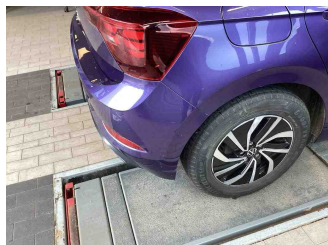

2 - Sitzversteller vorne links - Beschädigt - Ersetzen



Kommentar

Sitzgestell muss ausgetauscht werden

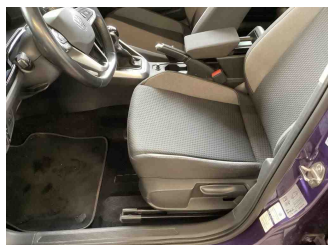


3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair

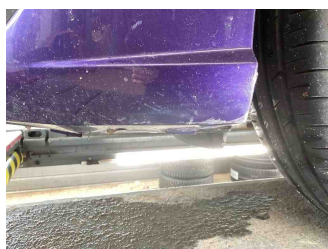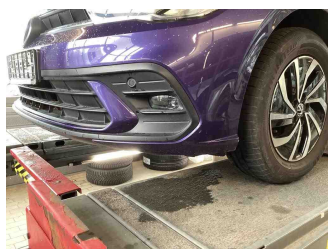

5 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

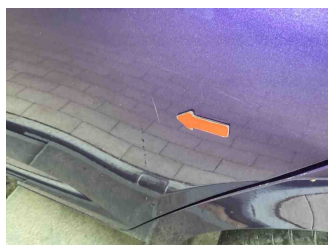

6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

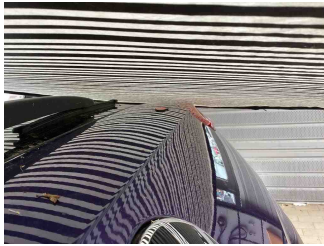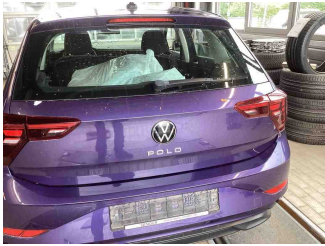

7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

