

03.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LP 0350E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A600440
Vertrags-Nummer:	95674079	Erstzulassung:	01.12.2021
Internes KZ:	15025603	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 95674079
Amtliches Kennzeichen: HD -LP 0350E
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
13.04.2026	9059995782	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 95674079
Amtliches Kennzeichen: HD -LP 0350E
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671541A600440

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	177.747 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	285 Tag(e)
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671541A600440	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	01.12.2021	Polster/Farbe	Leder /
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartungsnachweise fehlen) - kein Nachweis - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Öffnet/schließt nicht) - Diagnose durchführen
4	Motor	Motor (Fehlermeldung Mehrkosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	275/55 R19 111H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Besichtigungsdatum: 21.04.2026
Protokollnummer: 45345392



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	177.747 km
Fahrgestellnummer	W1N1671541A600440	Erstzulassung	01.12.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

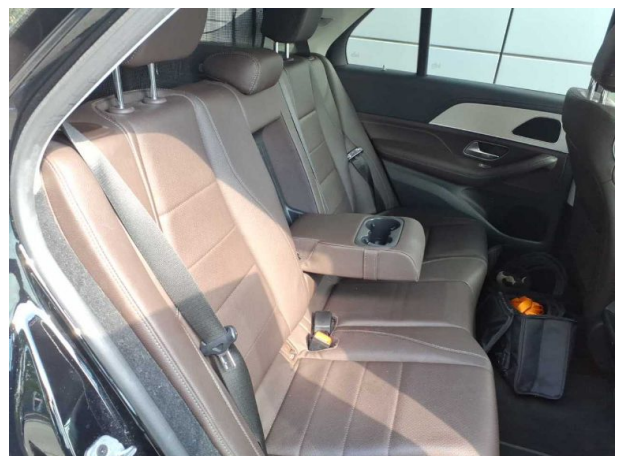


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: FIN

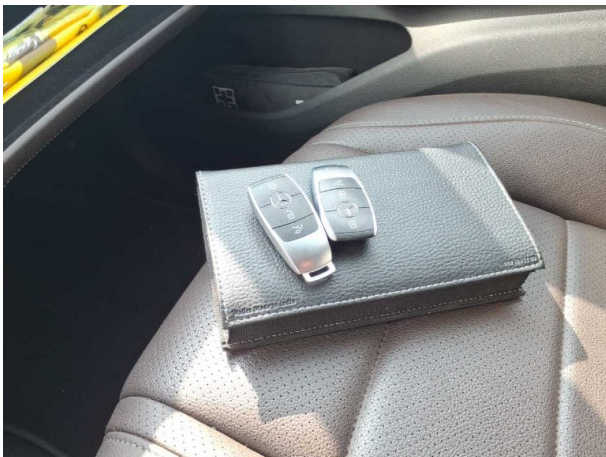


Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Montierte Bereifung

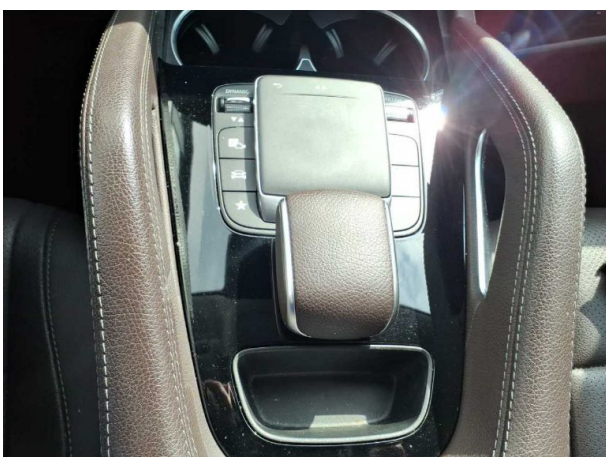


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

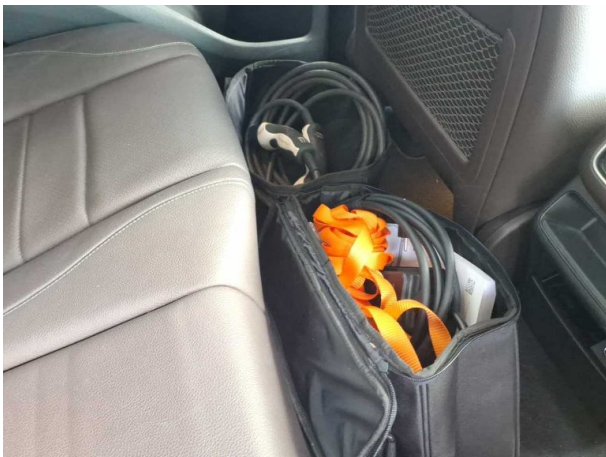


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Besichtigungsdatum: 21.04.2026
Protokollnummer: 45345392



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Wartungsnachweise fehlen) - kein Nachweis - kein Abzug



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Öffnet/schließt nicht) - Diagnose durchführen

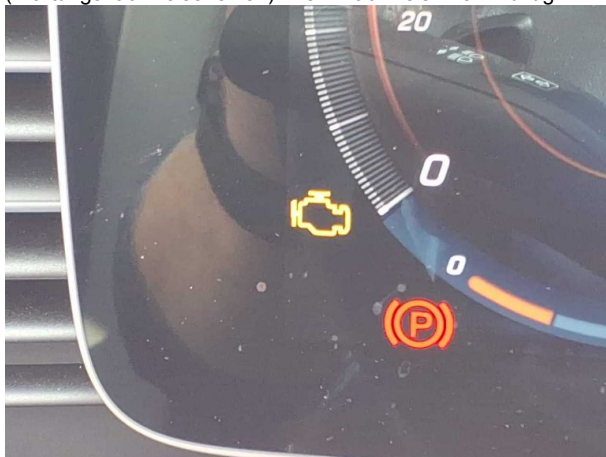

Beschädigung #4: Motor: Motor (Fehlermeldung Mehrkosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Besichtigungsdatum: 21.04.2026
Protokollnummer: 45345392




Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn
- Korrosion - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



W1N1671541A600440

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	177,747 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	285 Tag(e)
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	W1N1671541A600440	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	1 Dec 2021	Upholstery/Colour	Leather /
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Misc.	Inspection / maintenance (Wartungsnachweise fehlen) - No evidence - No deduction
3	Bonnet	Bonnet (Öffnet/schließt nicht) - Perform diagnosis
4	Engine	Engine (Fehlermeldung Mehrkosten möglich) - Specify findings - Perform diagnosis
5	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
6	Braking system	Brake discs and pads - rear - Corrosion - Replace
7	Braking system	Brake discs and brake pads - front - Corrosion - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	275/55 R19 111H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Inspection date: 21 Apr 2026
Protocol number: 45345392



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Inspection date: 21 Apr 2026
Protocol number: 45345392



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Mileage (Read)	177,747 km
Vehicle Identification number	W1N1671541A600440	First registration	1 Dec 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

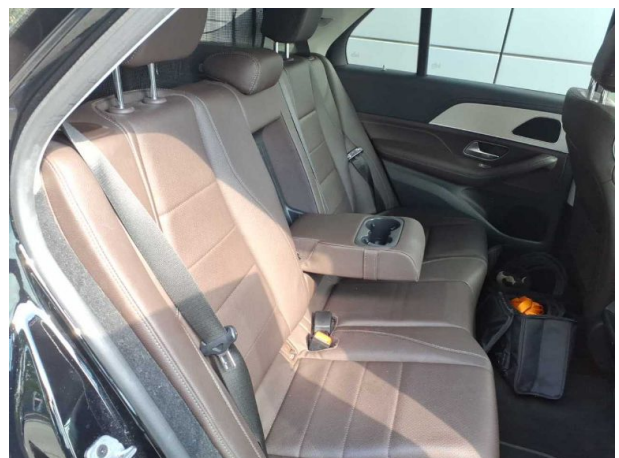


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: VIN



Figure 9: Documents



Figure 10: Mounted tyres



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

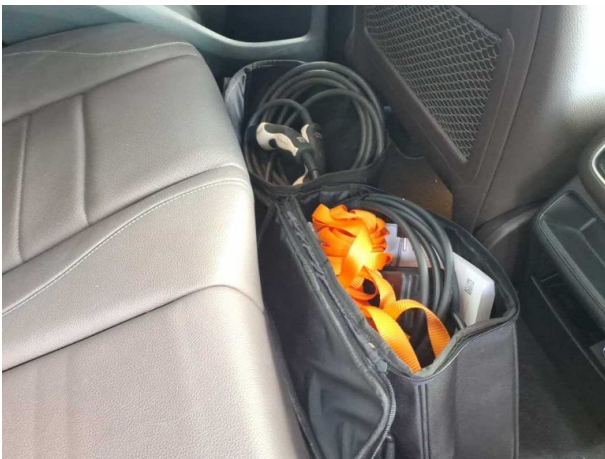


Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Inspection date: 21 Apr 2026
Protocol number: 45345392



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Misc.: Inspection / maintenance (Wartungsnachweise fehlen) - No evidence - No deduction



Damage #3: Bonnet: Bonnet (Öffnet/schließt nicht) - Perform diagnosis



Damage #4: Engine: Engine (Fehlermeldung Mehrkosten möglich... Specify findings - Perform diagnosis



Damage #5: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #5: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #6: Braking system: Brake discs and pads - rear - Corrosion - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Mercedes-Benz AG Frankfurt
am Main
Kaiserleipromenade 10
60599 Frankfurt am Main

Inspection date: 21 Apr 2026
Protocol number: 45345392



Damage #7: Braking system: Brake discs and brake pads - front - Corrosion - Replace