

Expertise

Hersteller: Mercedes-Benz

Modell: Sprinter

FIN: W1V9106231P486446

Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer W1V9106231P486446

Laufleistung (abgelesen) 40.212 km

Erstzulassung 20.10.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 03/2027

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.950 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 9

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Transporter

Farbe / Farbcode Silber Metallic

Türen / Sitze 5 / 3

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Anthrazit-Schwarz

Nutzungsart Mietwagen

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-112 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	4 / 4	FZG-Dokumente	
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	9mm / 9mm
2)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	8mm / 8mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	0,00 €	0,00 €
2	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachverkleidung Mitte - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
8	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
9	Motor	Motorabdeckung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
10	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
11	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
12	Schiebetür rechts	Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
13	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	0,00 €	0,00 €
14	Verglasung	Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern	0,00 €	0,00 €
15	Seitenwand links	Seitenwand - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
16	Seitenwand links	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
17	Schweller links	Schweller - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
18	Seitenwand links	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern	0,00 €	0,00 €
19	Seitenwand links	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern	0,00 €	0,00 €
20	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
21	Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
22	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
23	Heckklappe/-tür	Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	0,00 €	0,00 €
24	Stoßfänger hinten	Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
25	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (Sicherheitsrelevante) - Kratzer - erneuern	0,00 €	0,00 €
26	Seitenwand rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern	0,00 €	0,00 €
27	Seitenwand rechts	Radlauf - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
28	Seitenwand rechts	Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
29	Schweller rechts	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
30	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern	0,00 €	0,00 €
31	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
32	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
33	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
34	Kotflügel rechts	Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
35	Karosserie	A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
36	Karosserie	B-Säule rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
37	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
38	Außenspiegel links	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
39	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
40	Fahrzeugdach	Dach - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
41	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
42	Motorhaube	Motorhaube - verschmutzt - aufbereiten	0,00 €	0,00 €
43	Fahrzeugdach	Dach - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren	0,00 €	0,00 €
44	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrerhaus	Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verglasung	Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	118 µm	Dachholm rechts	116 µm
Heckklappe/-tür	104 µm	Kotflügel links	108 µm
Kotflügel rechts	123 µm	Motorhaube	123 µm
Seitenwand links	105 µm	Seitenwand rechts	111 µm
Tür hinten rechts	113 µm	Tür vorne links	99 µm
Tür vorne rechts	111 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Dieses Gutachten dient ausschließlich der dokumentarischen Beschreibung des zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustands. Es stellt keine vollständige Schadenkalkulation, Reparaturempfehlung oder Marktwertermittlung dar.

Die Begutachtung erfolgte ohne Demontage von Bauteilen und beschränkt sich auf eine visuelle Prüfung. Verdeckte oder weitergehende Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

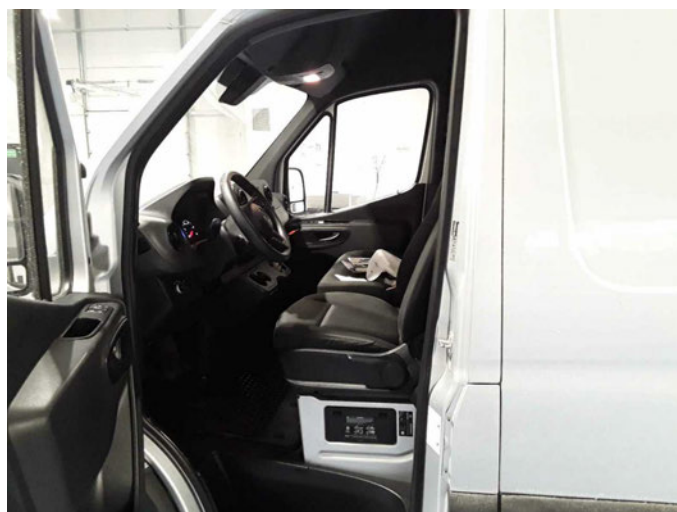


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Dokumente

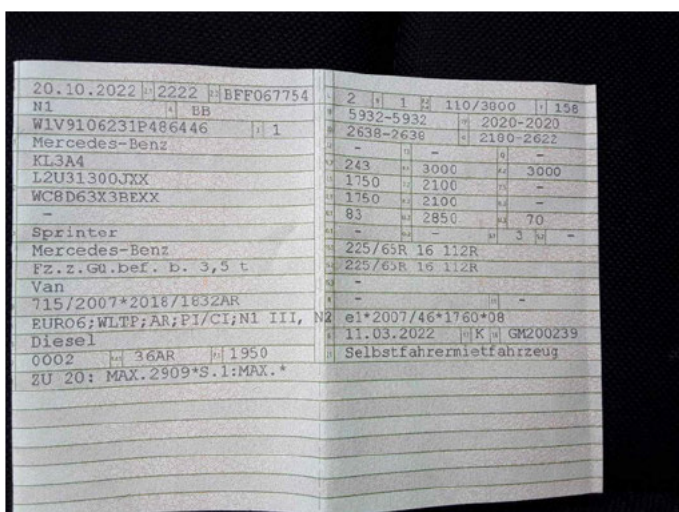


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

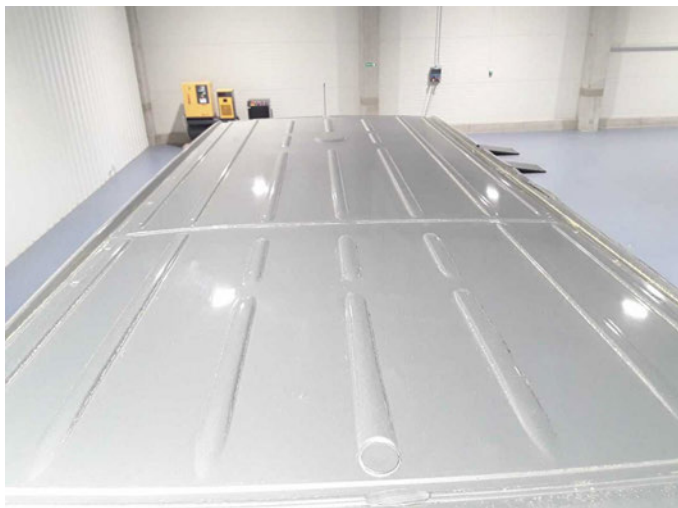


Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern

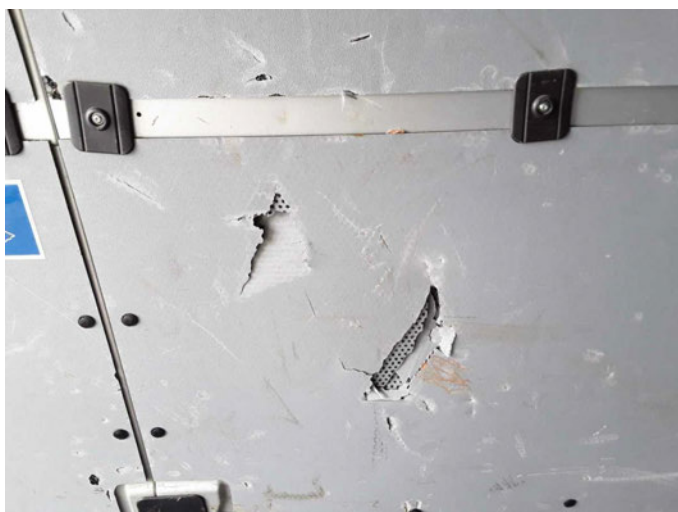

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern

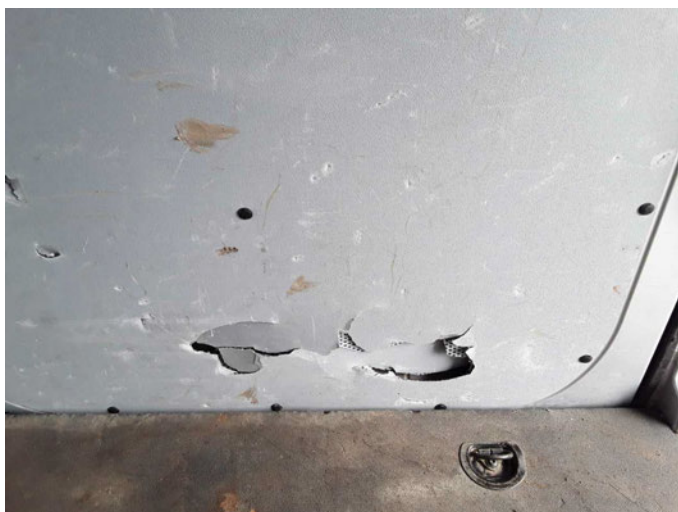

Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 11: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - fehlt - erneuern



Beschädigung 11: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - fehlt - erneuern



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 13: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 14: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 14: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern




Beschädigung 14: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern

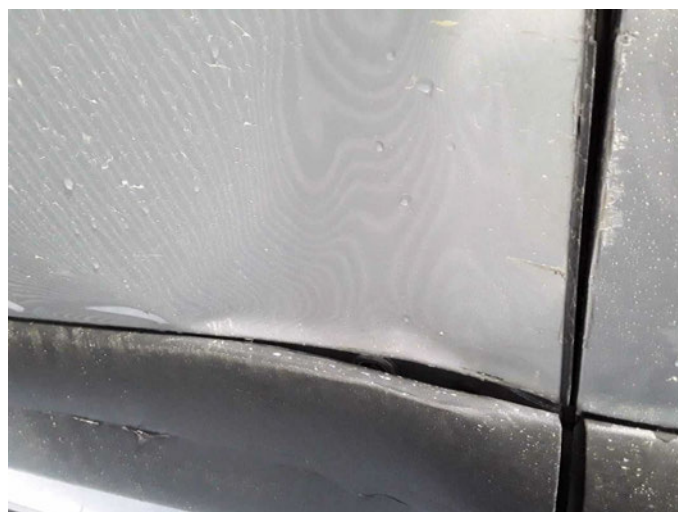


Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern

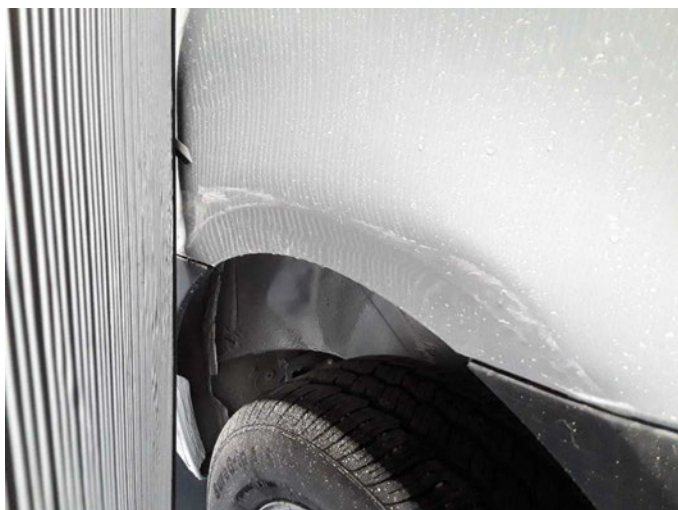


Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern

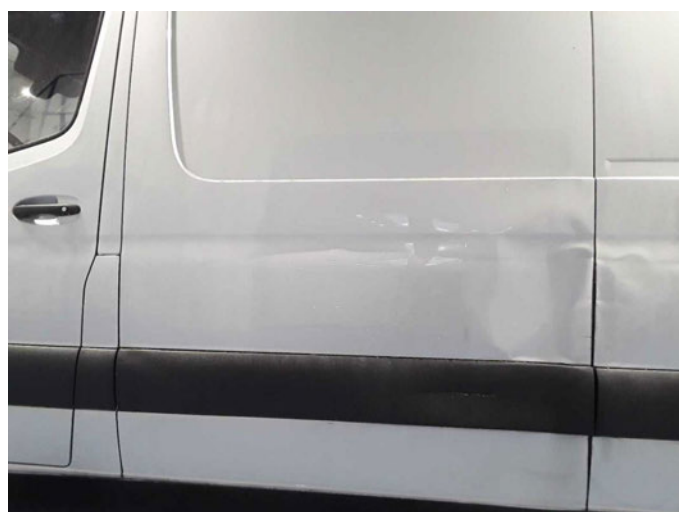


Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - erneuern



Beschädigung 16: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern

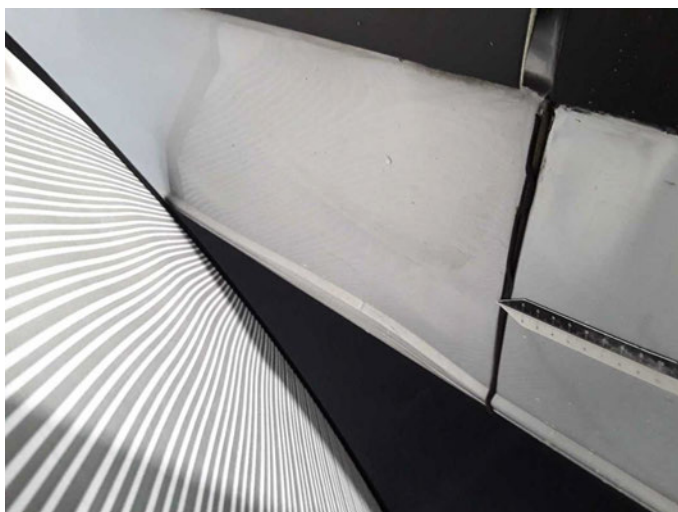

Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern




Beschädigung 18: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 18: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 19: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern

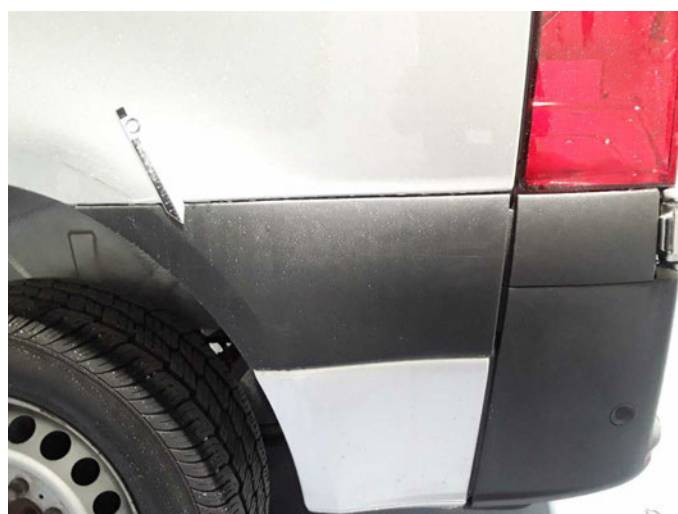

Beschädigung 19: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 20: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

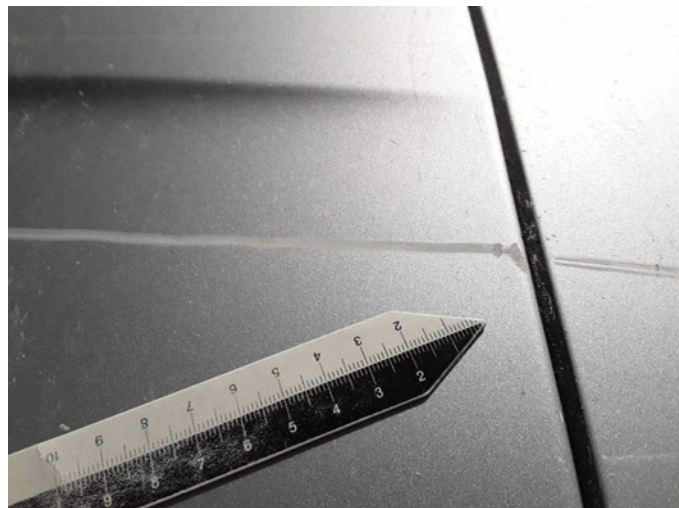


Beschädigung 20: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 20: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 21: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern

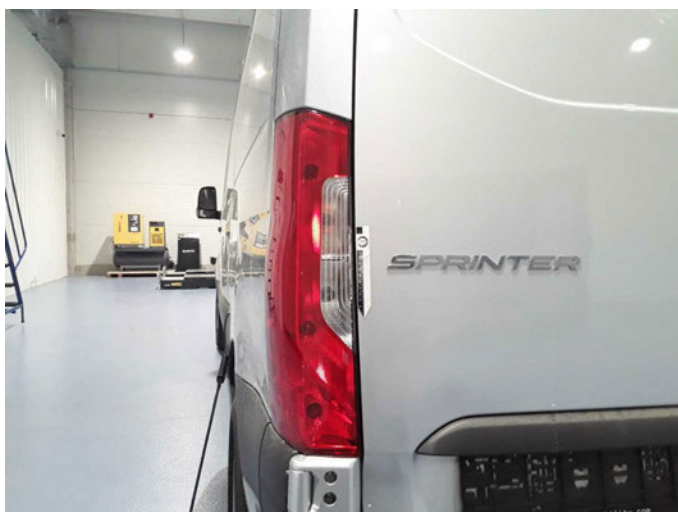

Beschädigung 21: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern




Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern

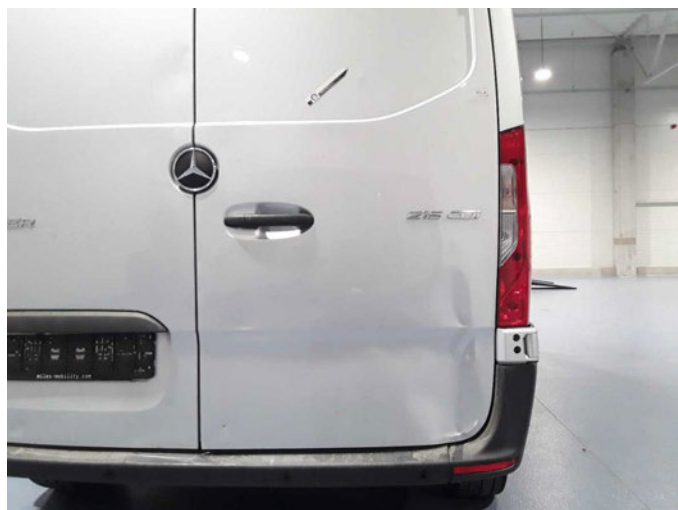


Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

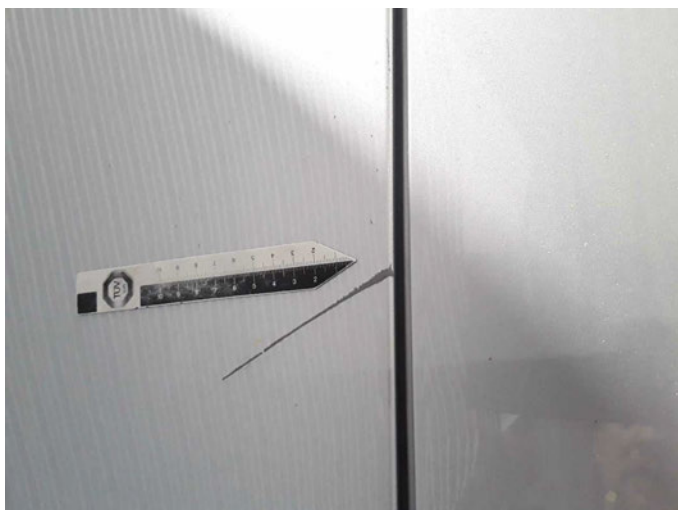

Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung 24: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern

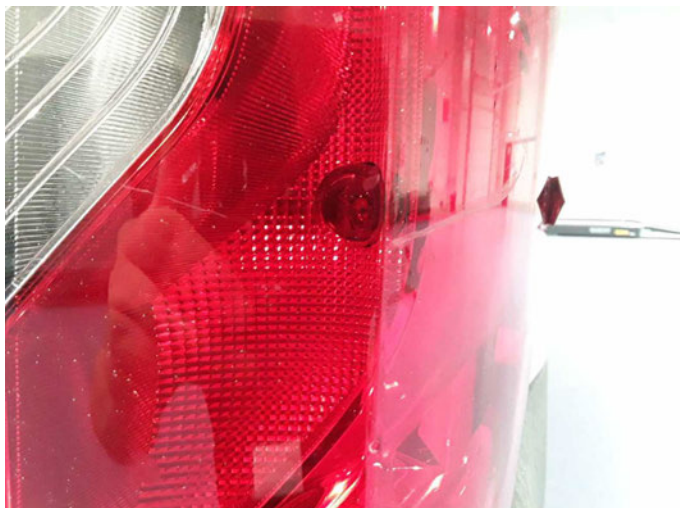

Beschädigung 25: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Sicherheitsrelevante) - Kratzer - erneuern



Beschädigung 25: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Sicherheitsrelevante) - Kratzer - erneuern



Beschädigung 26: Seitenwand rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 27: Seitenwand rechts: Radlauf - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 27: Seitenwand rechts: Radlauf - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 27: Seitenwand rechts: Radlauf - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern

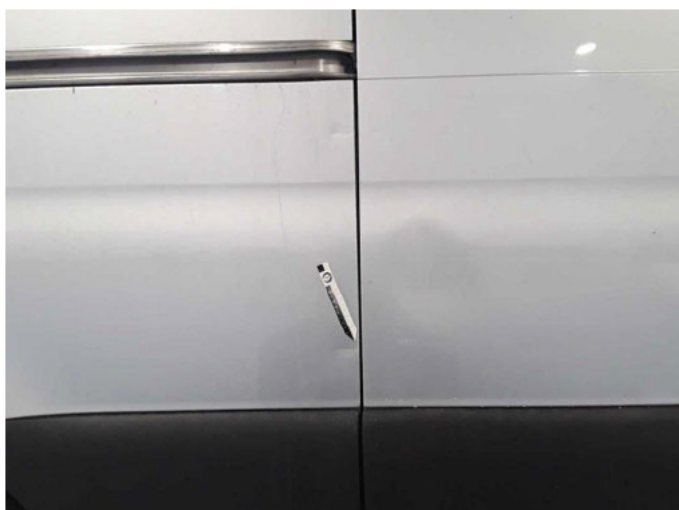

Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 29: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 29: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 29: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 29: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 29: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern

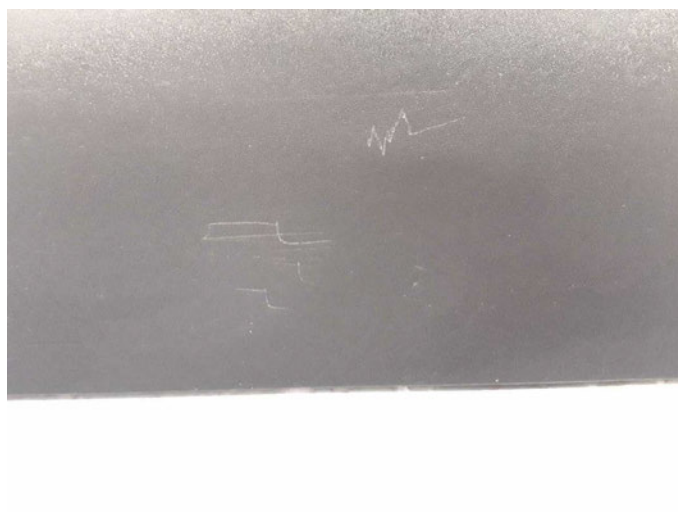

Beschädigung 30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 31: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 32: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft -
instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 32: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 33: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 33: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen/lackieren (S3)

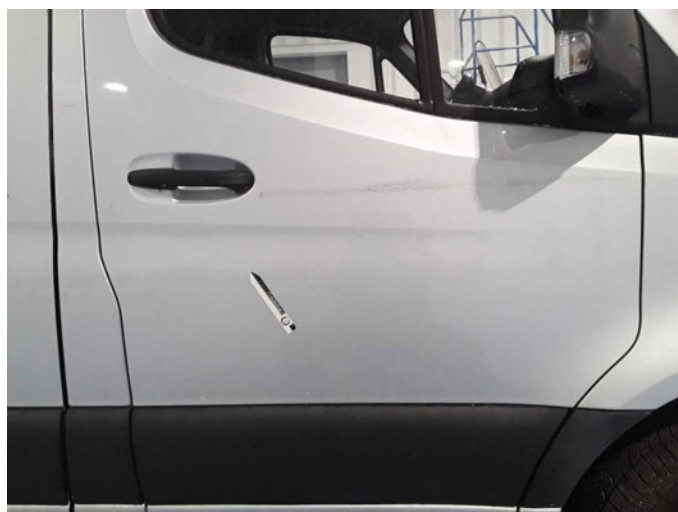

Beschädigung 33: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 34: Kotflügel rechts: Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern



Beschädigung 35: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 35: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 35: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 36: Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren

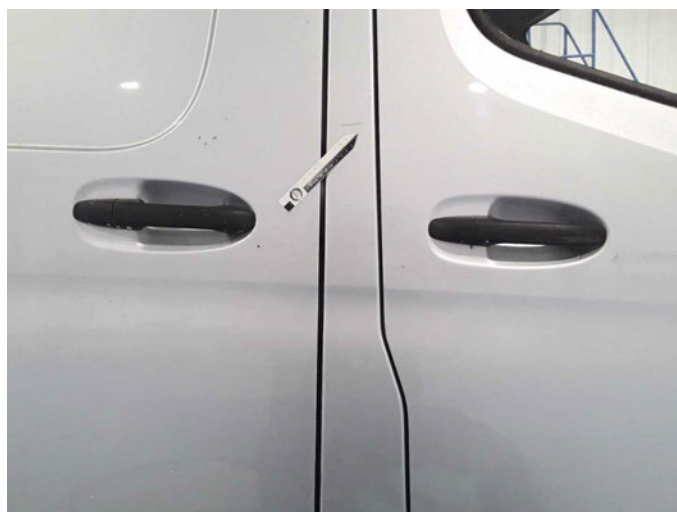


Beschädigung 36: Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 37: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 37: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern

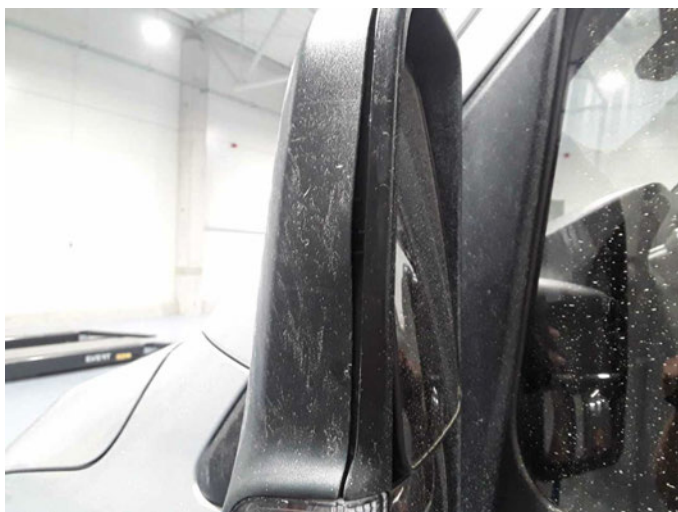

Beschädigung 38: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen/
lackieren (S3)




Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen/
lackieren (S3)



Beschädigung 41: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 41: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

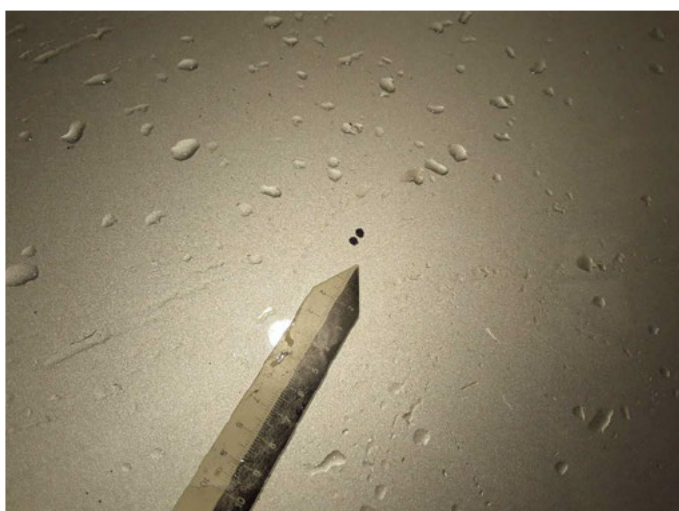

Beschädigung 42: Motorhaube: Motorhaube - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 43: Fahrzeugdach: Dach - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

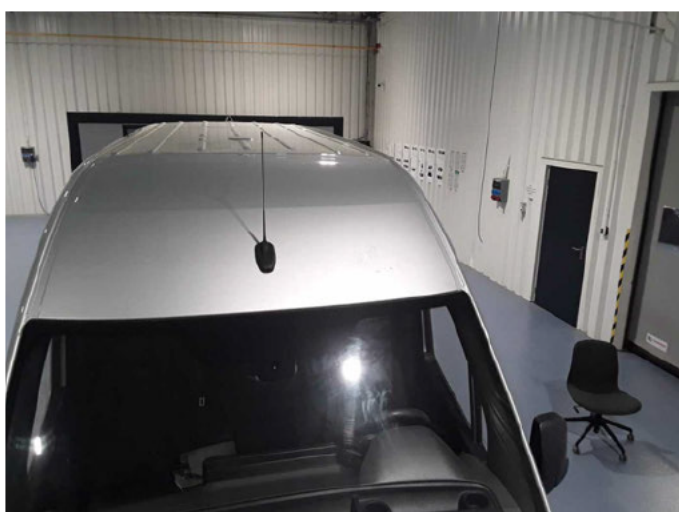

Beschädigung 43: Fahrzeugdach: Dach - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern

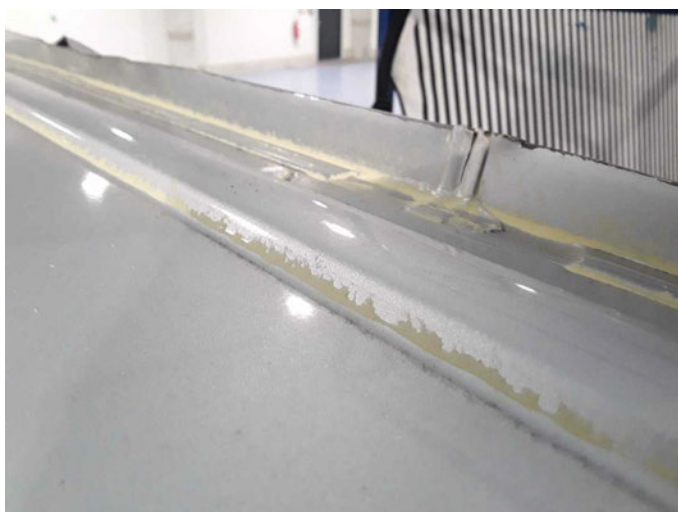

Beschädigung 44: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Fahrerhaus: Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Dachholm links: 118 µm



Dachholm links: 118 µm



Dachholm rechts: 116 µm



Dachholm rechts: 116 µm



Heckklappe/-tür: 104 µm



Heckklappe/-tür: 104 μm



Heckklappe/-tür: 104 μm



Heckklappe/-tür: 104 μm



Kotflügel links: 108 μm



Kotflügel links: 108 μm



Kotflügel rechts: 123 μm



Kotflügel rechts: 123 μm



Motorhaube: 123 μm



Motorhaube: 123 μm



Seitenwand links: 105 μm



Seitenwand links: 105 μm



Seitenwand links: 103 μm



Seitenwand links: 105 μm



Seitenwand rechts: 111 μm



Seitenwand rechts: 111 μm



Tür hinten rechts: 113 μm



Tür hinten rechts: 113 μm



Tür vorne links: 99 μm



Tür vorne links: 99 μm



Tür vorne rechts: 111 μm



Tür vorne rechts: 111 μm