



**TMBJJ8NX7PY012809**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	91,009 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-3,000 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report on hand)	02/2028
Vehicle Identification number	TMBJJ8NX7PY012809	Power / Engine displacement	110 kW / 1,968 ccm
First registration	31 Aug 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2026, 80,449 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front - Worn - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No. Location

None detectable

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	205/60 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026  
**Protocol number: 46061906**  
Delivery date: 19 Jun 2026



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Continental	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026  
**Protocol number: 46061906**  
Delivery date: 19 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Skoda	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	OCTAVIA	<b>Mileage (Read)</b>	91,009 km
<b>Vehicle Identification number</b>	TMBJJ8NX7PY012809	<b>First registration</b>	31 Aug 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

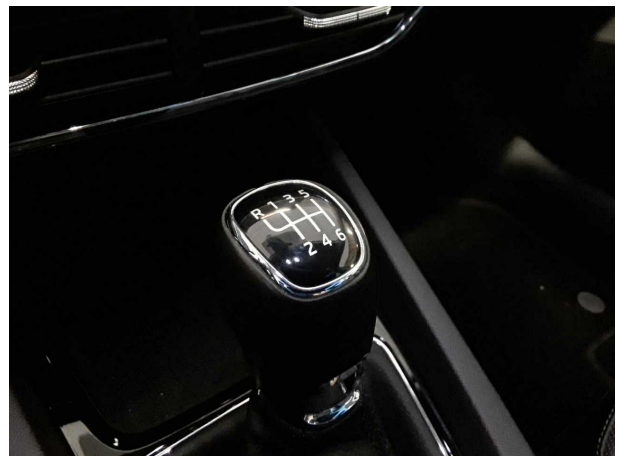


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

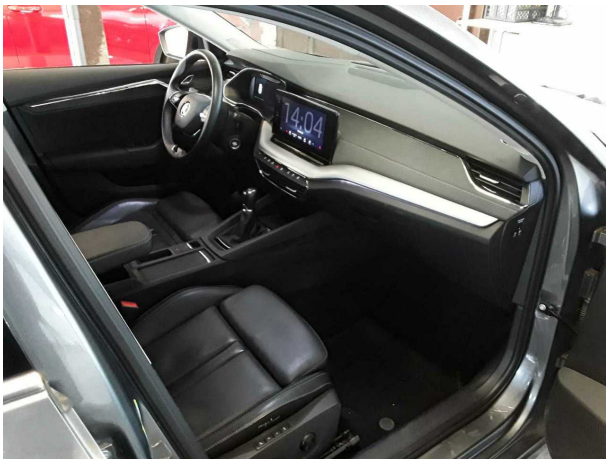


Figure 9: Interior

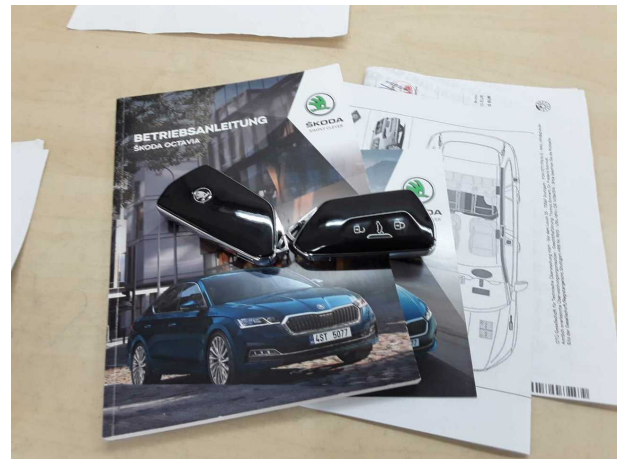


Figure 10: Misc.

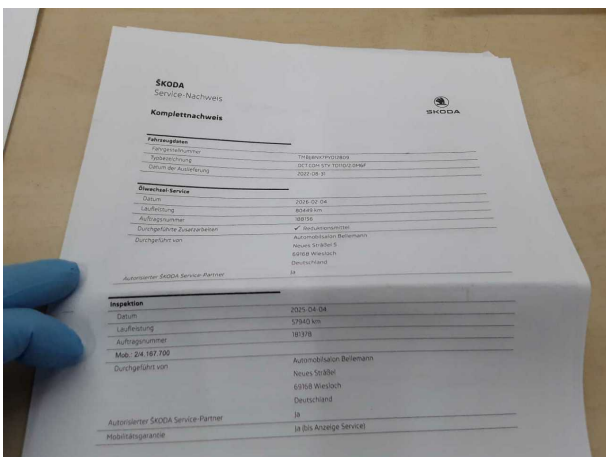


Figure 11: Misc.

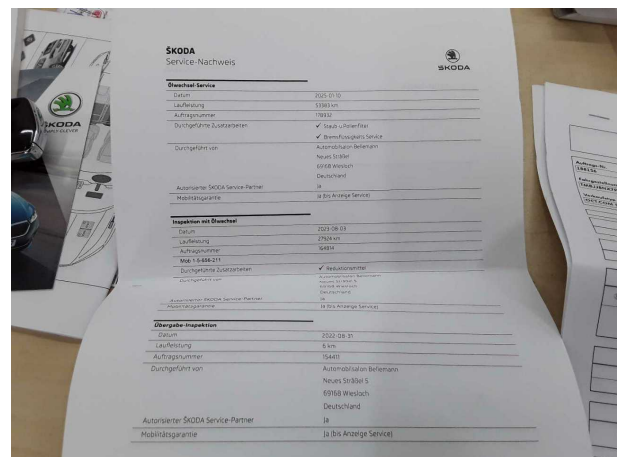


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



## Pictures of damage



**Damage #1:** Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - No deduction



**Damage #3:** Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



**Damage #4:** Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #4:** Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #5:** Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**TMBJJ8NX7PY012809**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	91.009 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	-3.000 km
<b>Typ/Modell</b>	OCTAVIA	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	02/2028
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBJJ8NX7PY012809	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	31.08.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	02/2026, 80.449 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	205/60 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026  
**Protokollnummer: 46061906**  
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026  
**Protokollnummer: 46061906**  
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	OCTAVIA	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	91.009 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBJJ8NX7PY012809	<b>Erstzulassung</b>	31.08.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

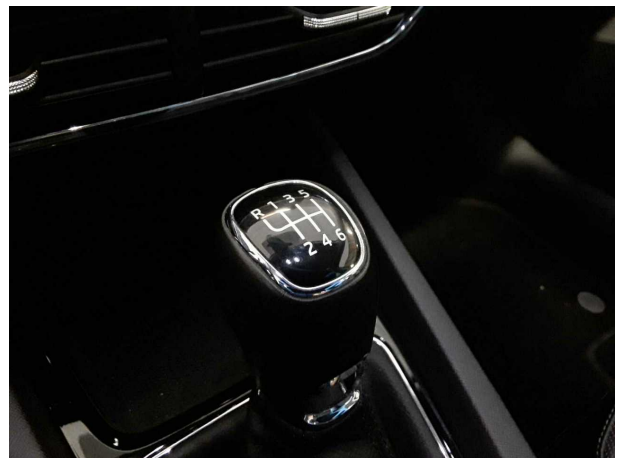


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

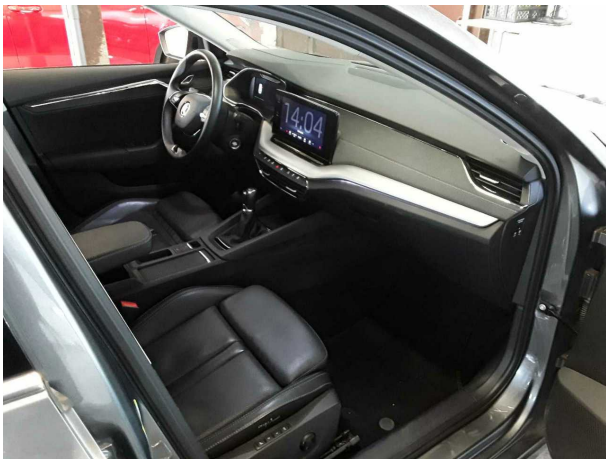


Abbildung 9: Innenraum

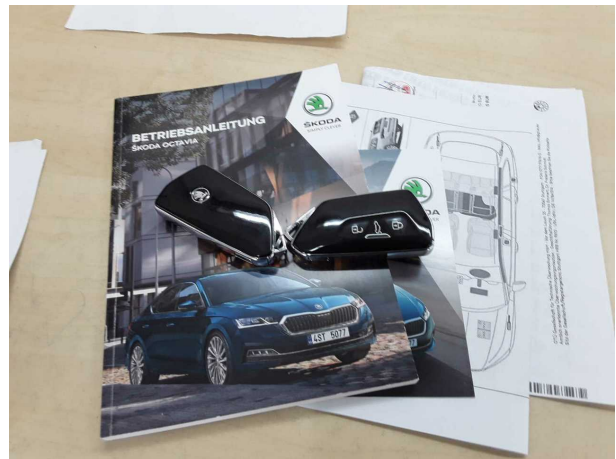


Abbildung 10: Sonstiges

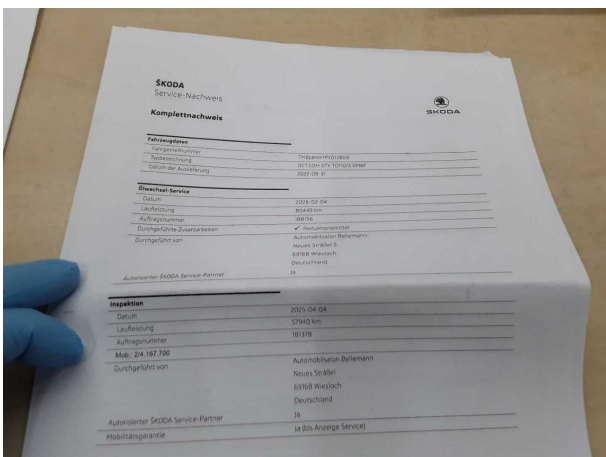


Abbildung 11: Sonstiges

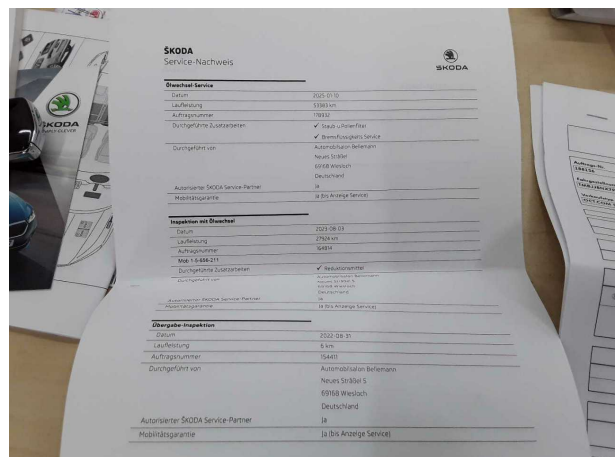


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

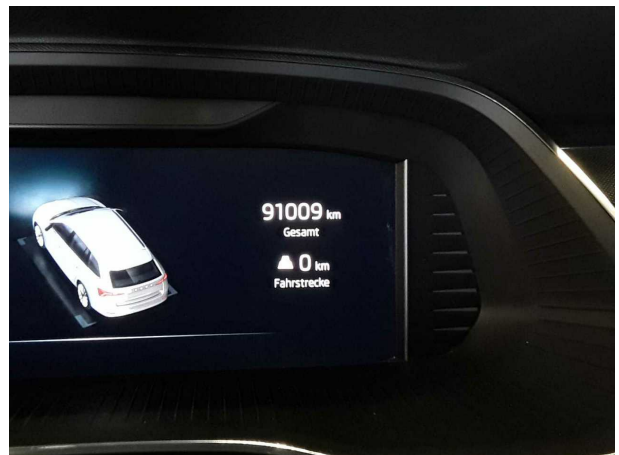


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



**Beschädigung #6:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -AW 9801	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ8NX7PY012809
Vertrags-Nummer:	4638083	Erstzulassung:	31.08.2022
Internes KZ:	15065806	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW STYLE COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 29.235,29**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 29.235,29**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	103
durchschn. Verbr./100 Km:	3,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1436	zul. Gewicht (kg):	1960

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 4638083  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AW 9801  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 4638083

**Amtliches Kennzeichen:** HD -AW 9801

**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer