

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002498714
Besichtigt am: 16.06.2026 15:26
Berichts-Nr: 10812337
FIN: TMBJJ0NX6PY145952



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

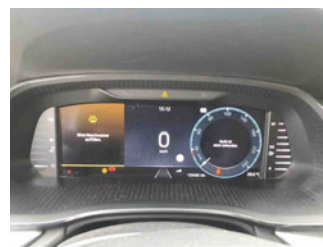

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	13.06.2023
Laufleistung:	125.456 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	228 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
"SMART LINK" (wired and wireless connect)
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben
12 Volt-Steckdose im Kofferraum
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG
4 Türen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C/T1N
7-Gang-Automatikgetriebe
8 Lautsprecher (passiv)
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgaskonzept, EU6 AP
Ablagekästen im Kofferraum
Ambiente und Umfeldbeleuchtung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht
Außen-Sound Standard
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Ausströmer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
Beheizbare Windschutzscheibe
Berganfahrassistent
Besondere Innengeräuschkämpfung
Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
Chrompaket
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
Columbus PLUS Business
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachreling
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 180 A
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
-
Einparkhilfe vorn und hinten
Elektrische Luftzusatzheizung
Entriegelung Hintersitz mechanisch
Fahrerkniefairbag
Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Formteilhimmel ungeteilt
FPK-Medium
Frontantrieb
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbodenbelag Komfort
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Head-Up Display



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

Heckscheibenwischer "AERO"	Netztrennwand
Heckspoiler	Nicht Heissland
Hinterachse "Standard"	Normal-Lackierung
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort PLUS	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Licht & Sicht	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luxusausstattung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Adapter	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Multipler Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
	Reifendruckkontrolle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

Reifenlieferanten für EU Länder
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	0,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ0NX6PY145952

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

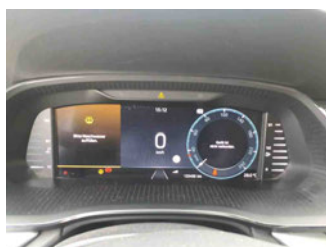

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

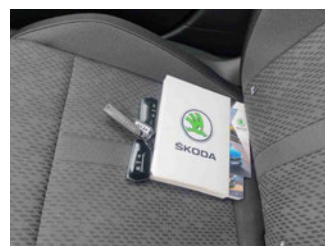

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Alle seitlich abgefahren



2 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10812337
vom: 16.06.2026

6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Innenraum - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

