

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002374431
Besichtigt am: 26.03.2026 10:24
Berichts-Nr: 10307323
FIN: WVVWZZAWZPU008346



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	02.03.2023
Laufleistung:	52.690 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Einton-Signalhorn
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Türen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6 Lautsprecher	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fernlichtassistent "Light Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsbegrenzer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel in Ceramique	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Dämpfung hinten	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	Instrumententafel geschäumt
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Diebstahlwarnanlage	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchtweitenregulierung
Licht-und-Sicht-Paket inkl. "Light Assist"
Life
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
Modul Boden hinten Ausführung 1
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normalsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Ambientebeleuchtung außen
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Folienbeklebung
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Radvollblenden
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 H	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2030

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10307323
 vom: 26.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Kotflügel hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Smart Repair
4	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstieg Verkleidung hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen
2	Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen
3	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
4	Radzierblende vorne rechts	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	159,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	164,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.010,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	271,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	241,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	177,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	175,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU008346

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

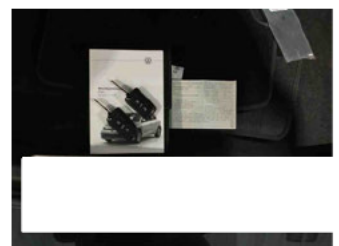Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

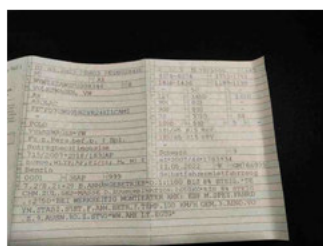

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

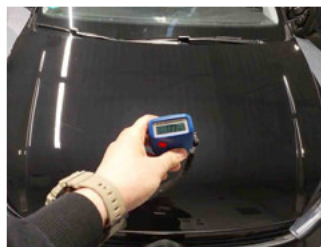

Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

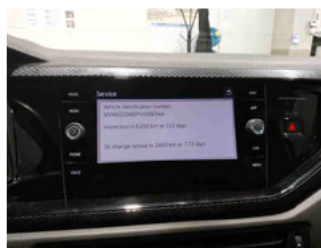

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar

18 aw

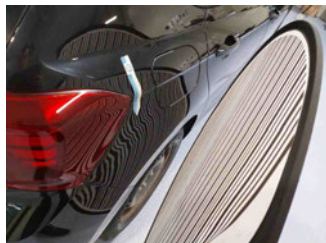

2 - Kotflügel hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar

12 aw



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Smart Repair

Kommentar


12 aw



4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

5 aw

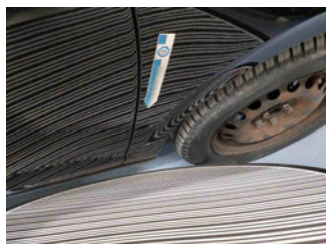



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

5 aw



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstieg Verkleidung hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

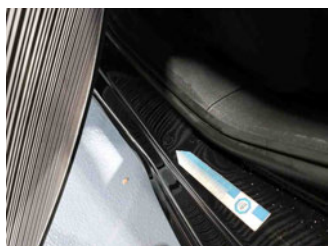





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

5 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

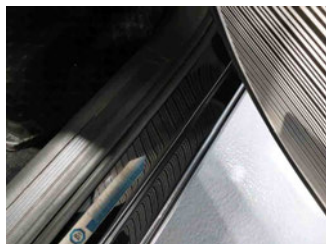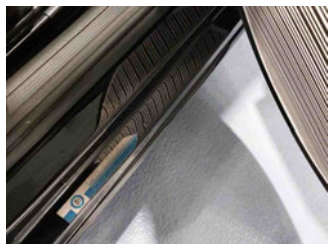

6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

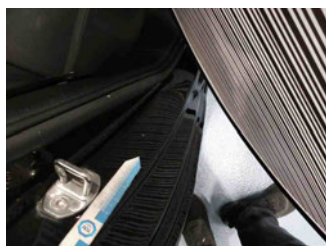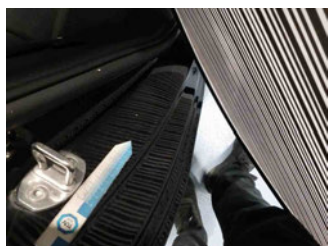

7 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen



2 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307323
vom: 26.03.2026

3 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



4 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

